


Smart view

PARAMETRIER- UND AUSWERTESOFTWARE

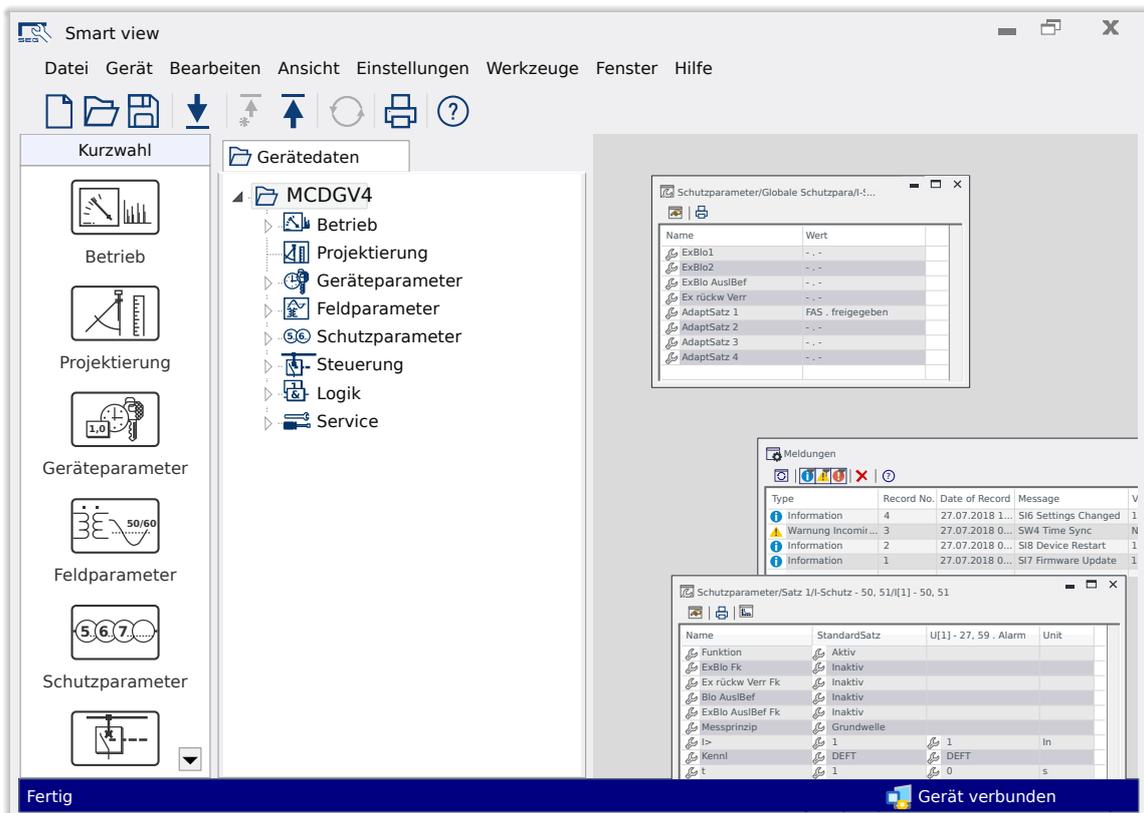

PARAMETRIER- UND AUSWERTESOFTWARE

Version: 5.50

Originaldokument

Deutsch

HANDBUCH SMARTV-5.50-DE-MAN

Build 62033

Revision A

© 2024 SEG Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Telefon: +49 (0) 21 52 145 0

Internet: www.SEGelectronics.de

Vertrieb

Telefon: +49 (0) 21 52 145 331

Telefax: +49 (0) 21 52 145 354

E-Mail: sales@SEGelectronics.de

Service

Telefon: +49 (0) 21 52 145 600

Telefax: +49 (0) 21 52 145 354

E-Mail: support@SEGelectronics.de

SEG Electronics GmbH behält sich das Recht vor, jeden beliebigen Teil dieser Publikation zu jedem Zeitpunkt zu verändern.

Alle Informationen, die durch SEG Electronics GmbH bereitgestellt werden, wurden geprüft.

SEG Electronics GmbH übernimmt keinerlei Garantie.

Vollständige Informationen zu Standorten und Distributoren können über unsere Website eingesehen werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Bestimmungsgemäße Verwendung, Sicherheitshinweise	6
1.1	Wichtige Definitionen	6
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
1.3	Wichtige Hinweise	8
2	Einstieg in Smart view	9
2.1	Installation von Smart view	10
2.2	Installation ohne Benutzer-Interaktion	12
2.3	Deinstallation von Smart view	13
2.4	Optionales Zubehör	13
2.5	Programm beenden	13
3	Einrichten der Verbindung zwischen PC und Gerät	14
3.1	Ein HighPROTEC-Gerät via USB-Kabel verbinden	15
3.2	Ein HighPROTEC-Gerät über TCP/IP (Ethernet) verbinden	17
3.3	Verbinden eines HPT-Gerätes via Modbus Tunnel	19
3.4	Ein HighPROTEC-Gerät über eine serielle RS232-Schnittstelle verbinden	21
3.5	Ein WIC1 (zweiter Generation) mittels DiggiMEC verbinden	23
3.6	Ein HighTECH Line-Schutzgerät verbinden	25
3.7	Ein Schutzgerät der Professional Line verbinden	26
3.8	Problembehandlung beim Einrichten der Verbindung	29
3.8.1	Verbindungsprobleme (*)	29
4	Kommandozeilen-Parameter und Exit-Codes	31
5	Tastenkombinationen für die Bedienung von Smart view	38
6	Verwaltung eines HighPROTEC-Schutzgerätes	39
6.1	Gerätedaten mittels Smart view laden	39
6.2	Gerätedaten mittels Smart view ins Gerät übertragen	40
6.3	Datensicherung und Dokumentation mittels Smart view	42
6.4	Offline-Gerätekonfiguration mittels Smart view	44
6.5	Messwerte	45

6.6	Quittierungen und Resets	46
6.7	Zustandsanzeige mittels Smart view	47
6.8	Rekorder	48
6.8.1	Störschreiber (Störfallrekorder)	48
6.8.2	Fehlerrekorder	49
6.8.3	Trendrekorder	49
6.8.4	Ereignisrekorder	50
6.8.5	Motorstart-Rekorder	52
6.8.6	Statistik-Rekorder	55
6.8.7	Interne Meldungen (Selbstüberwachungsrekorder)	55
6.9	Passwörter	56
6.10	Projektierung des Gerätes	57
6.10.1	Projektierte Elemente	57
6.10.2	Definition	57
6.11	Parameter	58
6.11.1	Parameterdateien	61
6.12	Digitale Eingänge	65
6.13	Datum und Uhrzeit mittels Smart view synchronisieren	67
6.14	Geräteversion mittels Smart view ermitteln	68
6.15	Darstellung von ANSI-Codes	69
6.16	Grafische Darstellung von Auslösekurven	70
6.17	Single-Line Diagrams	72
6.18	Programmierbare Logik mittels Smart view	74
6.19	Kommunikation (SCADA)	75
6.19.1	IEC 61850(*)	76
6.19.2	Konfigurierbare Kommunikationsprotokolle(*)	79
6.19.3	Remote-Konfiguration für Leitungsdifferentialschutzgeräte(*)	82
7	Verwaltung eines WIC1 (zweiter Generation mittels DiggiMEC)	83
7.1	Gerätedaten mittels Smart view laden	83
7.2	Gerätedaten mittels Smart view zum WIC1 übertragen	84
7.3	Datensicherung und Dokumentation mittels Smart view	85
7.4	Offline-Gerätekonfiguration mittels Smart view	86

7.5	Messwerte	87
7.6	Zustandsanzeige mittels Smart view	88
7.7	Rekorder	89
7.8	Parameter	90
7.8.1	Parameterdateien	91
7.9	Version mittels Smart view ermitteln	93
7.10	Darstellung von ANSI-Codes	94
7.11	Grafische Darstellung von Auslösekurven	95
8	Verwaltung eines HighTECH Line-Gerätes	96
8.1	Gerätedaten mittels Smart view laden	96
8.2	Gerätedaten mittels Smart view ins Gerät übertragen	97
8.3	Datensicherung und Dokumentation mittels Smart view	99
8.4	Offline-Gerätekonfiguration mittels Smart view	100
8.5	Messwerte	101
8.6	Zustandsanzeige mittels Smart view	102
8.7	Rekorder	103
8.8	Parameter	105
8.9	Datum und Uhrzeit mittels Smart view synchronisieren	107
8.10	Version mittels Smart view ermitteln	108
9	Stichwortverzeichnis	109

1 Bestimmungsgemäße Verwendung, Sicherheitshinweise

1.1 Wichtige Definitionen

Folgende Arten von Hinweisen dienen der Sicherheit von Leib und Leben sowie der angemessenen Lebensdauer des Gerätes.

GEFAHR!



GEFAHR! zeigt eine gefährliche Situation an, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen wird, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG!



WARNUNG! zeigt eine gefährliche Situation an, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT!



VORSICHT! zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS!



HINWEIS! wird verwendet, um Informationen hervorzuheben, die nicht im Zusammenhang mit Verletzungen stehen.



Dieser Hinweistyp beinhaltet nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

WARNUNG!



ANWEISUNGEN BEFOLGEN

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sowie alle weiteren Publikationen, die zum Arbeiten mit diesem Produkt (insbesondere für die Installation, den Betrieb oder die Wartung) hinzugezogen werden müssen. Beachten Sie hierbei alle Sicherheitsvorschriften sowie Warnhinweise. Sollten Sie den Hinweisen nicht folgen, kann dies Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen.

1.3 Wichtige Hinweise

Dokumentation aktuell?



Dieses Dokument kann seit Erstellung dieser Kopie überarbeitet oder aktualisiert worden sein. Um sicherzustellen, dass Sie über die aktuelle Revision verfügen, sollten Sie auf dem Download-Bereich der *SEG* nachsehen:

- **https://docs.SEGelectronics.de/smart_view**

Prüfen Sie in diesem Download-Bereich, ob es eine neuere Version der Betriebsanleitung gibt oder ob ein *Errata-Sheet* (Änderungsdokument) vorliegt. (Die ID eines jeden Dokuments finden Sie auf der Titelseite.)

2 Einstieg in Smart view

Smart view ist eine Parametrier- und Auswertesoftware.

Smart view ist primär für eine Verbindung mit Schutzgeräten aus der Gerätefamilie *HighPROTEC* vorgesehen. Daher liegt hierauf auch der Themenschwerpunkt dieses Handbuches, insbesondere weil *HighPROTEC*-Geräte den vergleichsweise größten Funktionsumfang und die größte Komplexität bieten. *Smart view* unterstützt allerdings auch die Verbindung mit etlichen Schutzgeräten aus den Serien *HighTECH Line*, *Professional Line* sowie *WI Line*. SEG wird auch weiterhin nach und nach die Unterstützung für immer mehr Gerätetypen (sowie natürlich Erweiterungen und Verbesserungen im Allgemeinen) hinzufügen, daher ist es empfehlenswert sicherzustellen, dass immer die neueste *Smart view*-Version installiert ist.

Allerdings sollten Sie sich dessen bewusst sein, dass nicht für jedes Gerät immer alle in diesem Handbuch beschriebene Funktionalität zur Verfügung steht; es kann nur genutzt werden, was von dem jeweils verbundenen Gerät auch tatsächlich unterstützt wird.

Die volle Funktionalität, wie sie mit *HighPROTEC*-Geräten zur Verfügung steht, umfasst:

- Menügeführte Parametrierung mit Plausibilitätskontrollen
- Offline-Konfiguration
- Auslesen und Auswerten statistischer Werte und Messwerte
- Inbetriebnahmeunterstützung
- Zustandsanzeige des Gerätes
- Fehleranalysen über Ereignis- und Fehlerrekorder

HINWEIS!



Smart view 3.0 oder höher unterstützt das Lesen von älteren Parameterdateien. Von *Smart view* 3.0 oder höher erzeugte Parameterdateien können jedoch nicht von älteren Versionen von *Smart view* gelesen werden.

2.1 Installation von Smart view

HINWEIS!



Die TCP/IP-Ports im Bereich 52152 ... 52163 dürfen nicht durch eine Firewall blockiert sein und dürfen auch nicht durch eine andere (d. h. nicht von SEG stammende) PC-Anwendung genutzt werden.

(Dies ist unabhängig von der Verbindungsart erforderlich, gilt also insbesondere auch für [USB-Verbindungen](#).)

Systemvoraussetzung

Windows 10 oder neuer (auf den letzten offiziell verfügbaren Stand aktualisiert)

Installation

Die Installationsdatei für *Smart view* wird mit dem Schutzgerät auf der Produkt-DVD ausgeliefert. Das Installationsprogramm „Smartview_SE_Install.exe“ finden Sie in dem Ordner „Smart view SE“ der Produkt-DVD.

Smart view kann aber auch von der folgenden SEG-Web-Adresse heruntergeladen werden: docs.SEGelectronics.de/smart_view

- Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste die Installationsdatei.
- Wählen Sie eine Sprache für die Installationsroutine aus.
- Bestätigen Sie im Info-Fenster die Schaltfläche »Weiter«.
- Wählen Sie einen Installationspfad oder bestätigen Sie den Standardinstallationspfad durch einen Mausklick auf die »Weiter«-Schaltfläche.
- Bestätigen Sie die vorgeschlagene Startmenü-Verknüpfung durch einen Klick auf die Schaltfläche »Weiter«.
- Durch einen Mausklick auf die Schaltfläche »Installieren« wird die Installationsroutine gestartet.
- Schließen Sie die Installation durch einen Mausklick auf die Schaltfläche »Fertigstellen« ab.

Nun können Sie das Programm über [Start / Programme / SEG / Smart view] aufrufen.

Wenn während der Installation von *Smart view* die **User Access Control** um Erlaubnis fragen sollte, dann erlauben Sie bitte die für *Smart view* erforderlichen Zugriffe.

Fehlende DLLs

Falls *Smart view* wegen fehlender DLLs nicht starten sollte, fehlt auf dem PC das Paket „Visual C++ 2017 Redistributable (x86)“. Dieses muss dann noch separat installiert werden.

Es lässt sich entweder von dem SEG-Download-Bereich docs.SEGelectronics.de/vc_redist_x86 oder direkt von Microsoft herunterladen.

Umschalten der Sprache der Bedienoberfläche

Im Menü [Einstellungen / Sprache] können Sie die Sprache der Bedienoberfläche wechseln.

2.2 Installation ohne Benutzer-Interaktion

In manchen Fällen wird eine „stille“ Installation gewünscht, bei der keinerlei Aktivitäten von Seiten des PC-Benutzers erforderlich sind. Zum Beispiel kann es sein, dass eine IT-Abteilung eine Neuinstallation oder ein Upgrade von *Smart view* per Fernwartung automatisiert durchführen möchte, ohne dass der jeweilige PC-Benutzer irgendetwas tun müsste.

Das Installationsprogramm bietet für solche Zwecke einen speziellen „stillen“ Modus an, der über Kommandozeilenoptionen aktiviert wird.

- `Smartview_SE_Install.exe /SILENT`

Dieser Aufruf führt eine „stille“ Installation aller *Smart view*-Komponenten inklusive USB-Treiber durch, und es ist keinerlei Aktivität von Seiten des Benutzers erforderlich. Allerdings bleiben während der Installation Fenster sichtbar, die den Installationsfortschritt anzeigen.

- `Smartview_SE_Install.exe /VERYSILENT`

Dieser Aufruf führt eine „sehr stille“ Installation aller *Smart view*-Komponenten inklusive USB-Treiber durch: Es ist keinerlei Aktivität von Seiten des Benutzers erforderlich und es werden auch keinerlei Fenster angezeigt.

Die Kommandozeilenoptionen SILENT und VERYSILENT können optional durch eine weitere Option, UNINSTOLD, ergänzt werden.

- `Smartview_SE_Install.exe /SILENT /UNINSTOLD`

`Smartview_SE_Install.exe /VERYSILENT /UNINSTOLD`

Zusätzlich zu der oben beschriebenen „stillen“ bzw. „sehr stillen“ Installation wird geprüft, ob frühere („alte“) Versionen von *Smart view* installiert sind, und wenn dies der Fall ist, werden diese deinstalliert. Auch dieses Entfernen früherer Versionen geschieht auf „stille“ bzw. „sehr stille“ Weise.

HINWEIS!



Zu beachten ist, dass unter Umständen zusätzliche vorbereitende Maßnahmen erforderlich sind, damit all dies reibungslos funktioniert. Insbesondere der „UAC“-(User Access Control-)Dialog des Windows-Betriebssystems muss über das „Microsoft System Center“ und die „Microsoft Group Policy“ konfiguriert werden.

2.3 Deinstallation von Smart view

Über die übliche Software-/Apps-Systemsteuerung können Sie *Smart view* wieder deinstallieren.

2.4 Optionales Zubehör

Abhängig vom verwendeten Schutzgerät werden unterschiedliche Verbindungskabel benötigt. Diese sind nicht Bestandteil der Produktauslieferung, können aber bei SEG optional bestellt werden.

		
<i>USB-Kabel, für Schutzgeräte mit USB-Frontanschluss.</i>	<i>Nullmodem-Kabel, für Schutzgeräte mit RS232-Frontanschluss.</i>	<i>USB/Seriell-Adapter, für Schutzgeräte mit RS232-Frontanschluss und PC ohne RS232-Anschluss.</i>
SEG-Artikel: 5450-1946	SEG-Artikel: COMRS232Nullm	SEG-Artikel: USB2RS232ADAP

2.5 Programm beenden

Man beendet *Smart view* in üblicher Weise, also entweder über den Menüpunkt [Datei / Beenden] oder, indem man auf das »Beenden«-Icon („☒“) in der rechten oberen Ecke des Anwendungsfensters klickt.

Wurden an einer Parameterdatei Änderungen vorgenommen, wird man noch gefragt, ob diese Änderungen gespeichert werden sollen.

Besteht noch eine Verbindung mit einem Gerät, wird diese Verbindung beendet.

3 Einrichten der Verbindung zwischen PC und Gerät

Über den Menüpunkt [Einstellungen / Geräteverbindung] wird festgelegt, auf welche Art und Weise das Schutzgerät mit *Smart view* verbunden wird. Es stehen unterschiedliche Auswahlen zur Verfügung:

- HighPROTEC (Version 3.x) USB-Verbindung, siehe [↪3.1 Ein HighPROTEC-Gerät via USB-Kabel verbinden](#)
- HighPROTEC: Ethernet-Verbindung, siehe [↪3.2 Ein HighPROTEC-Gerät über TCP/IP \(Ethernet\) verbinden](#)
- HighPROTEC (Version 2.x): Serielle Verbindung, siehe [↪3.4 Ein HighPROTEC-Gerät über eine serielle RS232-Schnittstelle verbinden](#)
- WI Line (V2): USB-Verbindung, siehe [↪3.5 Ein WIC1 \(zweiter Generation\) mittels DiggjMEC verbinden](#)
- HTL3/PL/WIP-Geräteverbindung, die auszuwählen ist, wenn ein Schutzgerät aus den Serien *High Tech Line*, *Professional Line* oder *WI Line* (erste Generation) angeschlossen werden soll; siehe [↪3.6 Ein HighTECH Line-Schutzgerät verbinden](#) und [↪3.7 Ein Schutzgerät der Professional Line verbinden](#)

HINWEIS!



Wenn auf Ihrem Rechner eine Firewall installiert ist, vergewissern Sie sich, dass alle TCP/IP-Ports im Bereich 52152 ... 52163 freigegeben sind. (Dies ist für alle hier genannten Verbindungsarten erforderlich.)

Sichere Kommunikation

Nur für HighPROTEC-Schutzgeräte ab Version 3.4: Aus Gründen der IT-Sicherheit ist es möglich, die Verbindungsmöglichkeiten zwischen *Smart view* und dem HighPROTEC-Schutzgerät einzuschränken oder ganz zu unterbinden. Bei den nachfolgenden Beschreibungen wird natürlich vorausgesetzt, dass die jeweilige Verbindungsart **nicht** deaktiviert wurde.

Nur für HighPROTEC-Schutzgeräte ab Version 3.6: Außerdem wird eine Verbindung grundsätzlich nur nach Eingabe eines speziellen Verbindungspasswortes aufgebaut. Die Verbindung erfolgt grundsätzlich verschlüsselt, und Zertifikate stellen die korrekte Identität der Kommunikationspartner sicher. Der Anwender braucht sich allerdings diesbezüglich um nichts zu kümmern, diese Sicherheitsaspekte erfolgen während des Verbindungsaufbaus automatisch im Hintergrund. Weitere Details sind im Kapitel „Sicherheitsrelevante Einstellungen“ des Gerätehandbuches beschrieben.

3.1 Ein HighPROTEC-Gerät via USB-Kabel verbinden

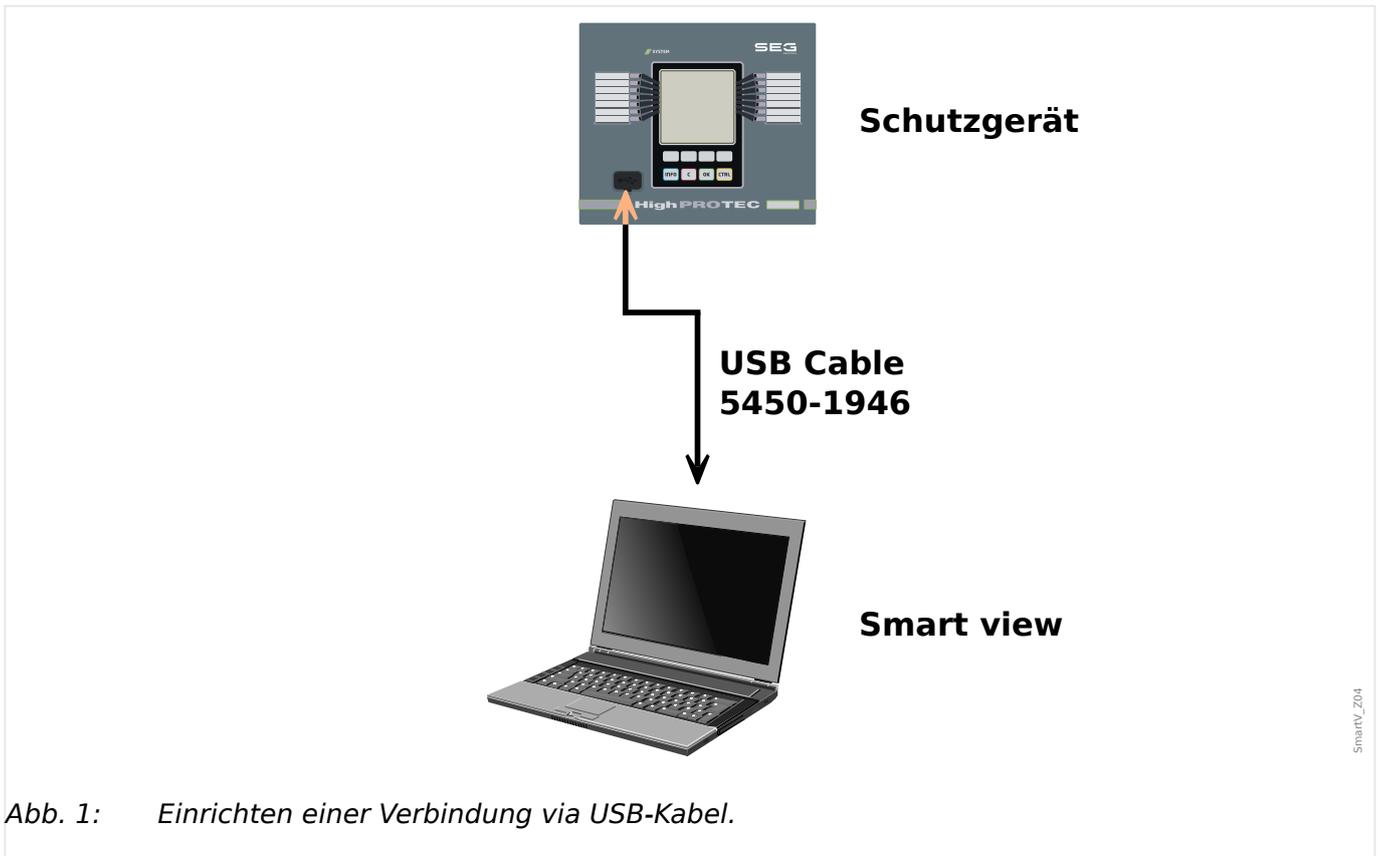


Abb. 1: Einrichten einer Verbindung via USB-Kabel.

HINWEIS!



Es ist bei HighPROTEC-Schutzgeräten ab Version 3.4 möglich, diese Verbindungsmöglichkeit ganz zu unterbinden (wobei die Schutzgeräte ab Werk so eingestellt sind, dass die USB-Verbindung aktiv ist). Bei der nachfolgenden Beschreibung wird natürlich vorausgesetzt, dass die Verbindungsart aktiviert wurde.



1. ▷ Verbinden Sie Ihren PC/Notebook über ein USB-Kabel mit einem eingeschalteten Gerät.
2. ▷ Starten Sie *Smart view*.
3. ▷ Wählen Sie im Menü »Einstellungen« den Menüpunkt »Geräteverbindung«.
4. ▷ Wählen Sie in diesem Menü die Kommunikationsvariante HighPROTEC-USB-Verbindung aus.
5. ▷ Im Drop-Down-Menü wählen Sie das angeschlossene USB-Gerät aus.
6. ▷ Falls ein Bestätigungs-Dialog „Der Anschluss ist noch nicht eingerichtet. Soll der Anschluss für die Gerätekommunikation verwendet werden?“ erscheinen sollte, bestätigen Sie diesen mit „Ja“.

Nur für HighPROTEC-Schutzgeräte ab Version 3.6: Es sei daran erinnert, dass während eines Verbindungsaufbaus *Smart view* nach einem Passwort („USB-Verbindung“ fragen wird, sofern dies nicht leer konfiguriert wurde). Siehe ↪ „[Sichere Kommunikation](#)“,

3 Einrichten der Verbindung zwischen PC und Gerät

3.1 Ein HighPROTEC-Gerät via USB-Kabel verbinden

→ „Ändern von Passwörtern mittels Smart view“ und das Kapitel „Sicherheitsrelevante Einstellungen (Security)“ im Gerätehandbuch.

3.2 Ein HighPROTEC-Gerät über TCP/IP (Ethernet) verbinden


WARNUNG!



Verwechslung von IP-Adressen (In dem Fall, dass sich mehr als ein Schutzgerät im Netzwerk befindet). Fehlerhafter Verbindungsaufbau zu einem Schutzgerät auf Grund einer falschen IP-Adresse. Fehlerhaftes Übertragen von Schutzparametern in ein falsches Schutzgerät kann zu Tod, Verletzung oder Sachschäden führen.

Um fehlerhafte Verbindungen zu vermeiden müssen Sie in einer Liste die IP-Adressen jedes Schutzgeräts in jeder Schaltanlage dokumentieren.

Vor dem Aufbau einer Verbindung müssen Sie die Verbindungsadressen doppelt überprüfen. Das bedeutet, dass Sie zunächst die IP-Adresse am HMI des Geräts im Menü [Geräteparameter / TCP/IP / TCP/IP Konfig] auslesen und diese mit der in Ihrer Liste dokumentierten IP-Adresse für diese Schaltanlage vergleichen müssen. Wenn diese identisch sind, können Sie die Verbindung aufbauen. Wenn diese nicht identisch sind, dürfen Sie keine Verbindung aufbauen.

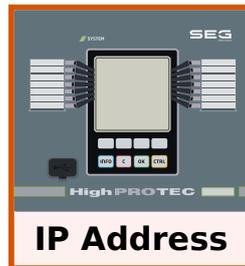

Schutzgerät

↑
TCP/IP Cable
Ethernet RJ45
↓



Smart view

SmartV_Z03

Abb. 2: Parameter Setting and Evaluation via TCP/IP.

HINWEIS!



Das Einrichten einer TCP/IP-Verbindung zum Schutzgerät ist nur möglich, wenn Ihr Schutzgerät über eine Ethernet-Schnittstelle verfügt.

Wenden Sie sich an Ihren IT-Administrator, um die Verbindung einzurichten.

Außerdem ist es bei HighPROTEC-Schutzgeräten ab Version 3.4 möglich, diese Verbindungsmöglichkeit ganz zu unterbinden. Bei der nachfolgenden Beschreibung wird natürlich vorausgesetzt, dass die Verbindungsart aktiv ist.

Teil 1: Setzen Sie die TCP/IP-Parameter am HMI des Schutzgerätes

Wechseln Sie am Gerätepanel des Schutzgerätes in das Menü [Geräteparameter / TCP/IP / TCP/IP Konfig] und setzen Sie die folgenden Parameter:

- TCP/IP-Adresse
- Subnet Mask
- Gateway

Teil 2: Setzen Sie die IP-Adresse innerhalb von Smart view



1. ▷ Rufen Sie das Menü [Einstellungen / Geräteverbindung] auf.
2. ▷ Wählen Sie die Schaltfläche »Ethernet-Verbindung«.
3. ▷ Geben Sie die IP-Adresse des Gerätes ein, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Nur für HighPROTEC-Schutzgeräte ab Version 3.6: Es sei daran erinnert, dass während eines Verbindungsaufbaus *Smart view* nach einem Passwort („Fernzugriff Netzverbindung“ fragen wird, sofern dies nicht leer konfiguriert wurde). Siehe [↔ „Sichere Kommunikation“](#), [↔ „Ändern von Passwörtern mittels Smart view“](#) und das Kapitel „Sicherheitsrelevante Einstellungen (Security)“ im Gerätehandbuch.

3.3 Verbinden eines HPT-Gerätes via Modbus Tunnel

Generell wird empfohlen eine Verbindung via TCP/IP gegenüber Modbus Tunnel zu bevorzugen, falls das Gerät mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgestattet ist. (Die Verbindung über TCP/IP wird hier beschrieben: [↪3.2 Ein HighPROTEC-Gerät über TCP/IP \(Ethernet\) verbinden](#))

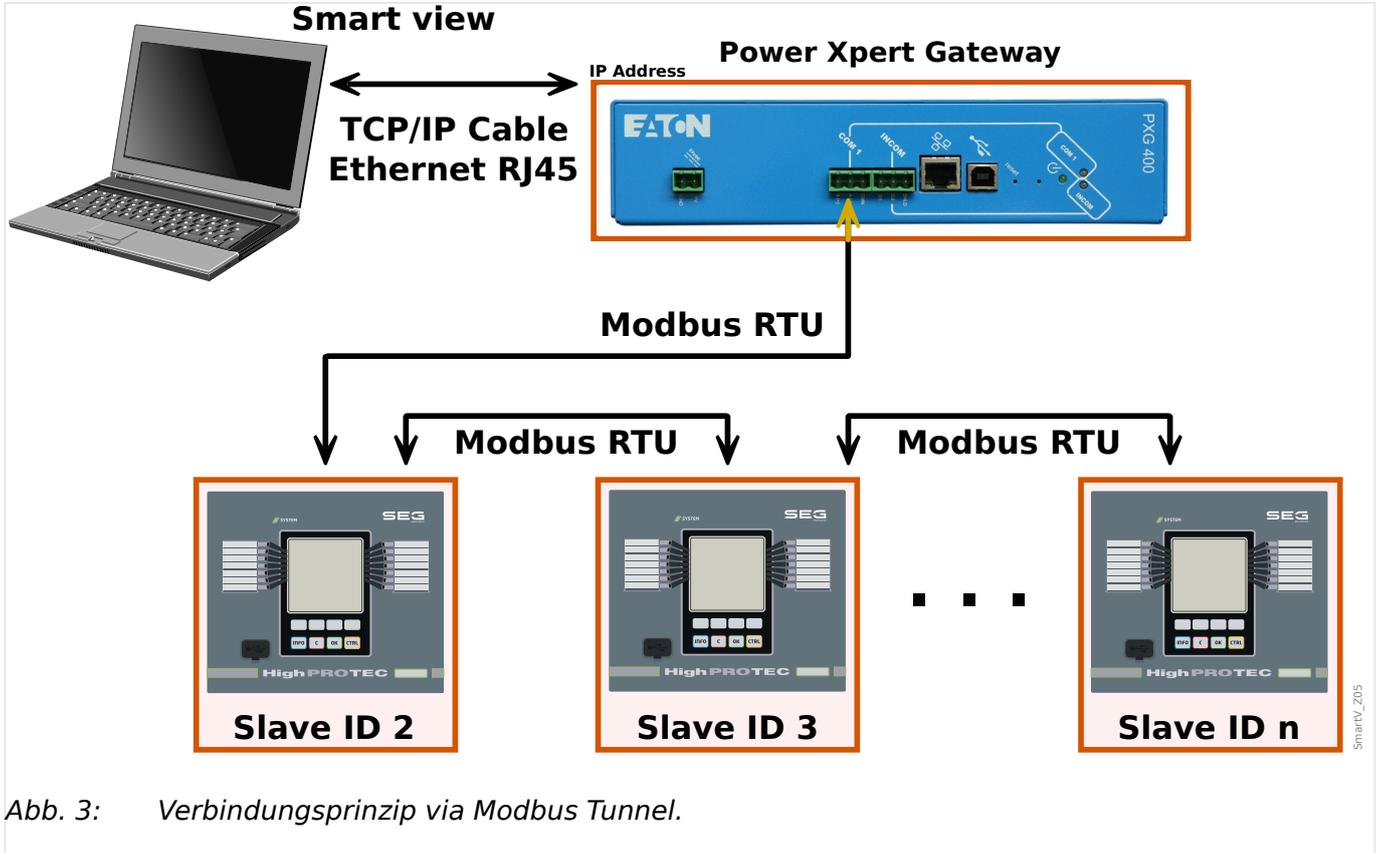


Abb. 3: Verbindungsprinzip via Modbus Tunnel.

HINWEIS!



Beachten Sie, dass die Verwendung von Modbus Tunnel (Gateway) (siehe Smart view Handbuch) nur mit der Standard-Konfiguration der Datenpunkte möglich ist ([Geräteparameter / Modbus / Konfig. Datenobj.] »Art der SCADA-Zuordn.« = "Standard"). Es ist in diesem Fall also nicht möglich eine Benutzer-definierte Datenpunkt-Zuordnung zu verwenden.

VORSICHT!



Aus technischen Gründen ist bei Smart view-Verbindung über Modbus Tunnel weder eine Verschlüsselung noch ein Austausch von Zertifikaten möglich. Diese Verbindungseinstellung ist daher standardmäßig deaktiviert.

Darüber hinaus ist es ausdrücklich empfohlen ein Passwort zu verwenden. Dieses sollte nicht leer sein und sich vom Standard-Passwort unterscheiden.

Teil 1: Setzen der Geräte-Parameter:

Das Schutzgerät, welches über Modbus Tunnel verbunden werden soll, muss eine eindeutige Slave ID haben. Diese kann gesetzt (oder gelesen werden) unter [Geräteparameter / Modbus].

Es wird außerdem empfohlen den Timeout-Wert unter [Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / RTU] auf mindestens 1,5 zu setzen, da ansonsten Verbindungsprobleme auftreten können. (Achtung: Der Modbus Timeout-Wert des Gateways sollte nicht kleiner sein als die Timeout-Einstellung des Schutzgerätes)

Um diese Verbindungsart nutzen zu können, muss diese eingeschaltet sein via [Geräteparameter / Security / Kommunikation] »*Smart view über Modbus*« = "Aktiv".

Teil 2: Einstellung in Smart view

Unter [Settings / Device Connection]:

- Geben Sie die IP-Address für den Modbus Gateway (Power Xpert Gateway) ein.
- Geben Sie die Slave ID des Schutzgerätes ein.
- Geben Sie den Modbus TCP Port ein, falls sich dieser vom Standard-Port 502 unterscheidet.

3.4 Ein HighPROTEC-Gerät über eine serielle RS232-Schnittstelle verbinden

HINWEIS!



Die hier beschriebene RS232-Verbindung gilt nur für ältere HighPROTEC-Schutzgeräte (bis Version 2.5).

Seit Version 3.0 haben HighPROTEC-Schutzgeräte einen USB-Anschluss anstatt einer seriellen Schnittstelle. (Für diese gilt also die Beschreibung [↔3.1 Ein HighPROTEC-Gerät via USB-Kabel verbinden.](#))

Hieraus folgt ebenso, dass dieser Verbindungstyp nur bei HighPROTEC-Schutzgeräten möglich ist, die keinerlei Aspekte der IT-Security (Verschlüsselung, Zertifikate) unterstützen.



Nullmodem-Kabel

SEG-Artikel:

COMRS232Nullm



Damit Sie mit der Bediensoftware *Smart view* Gerätedaten auslesen oder ins Gerät zurückschreiben können, müssen Sie nach der Installation der Software einmalig die »Verbindung PC/Notebook zum Gerät« einrichten.

HINWEIS!



Für die Verbindung Ihres PCs/Notebooks mit dem Gerät benötigen Sie folgendes:

- ein **Nullmodemkabel** (SEG-Artikel „COMRS232Nullm“, kein serielles Kabel).

Siehe Kapitel »*Belegung des Nullmodemkabels*« im entsprechenden Gerätehandbuch.

- Wenn Ihr PC/Notebook über keine serielle Schnittstelle verfügt, benötigen Sie einen speziellen »**USB-zu-seriell-Adapter**« (SEG-Artikel „USB2RS232ADAP“).

Nur wenn der »USB-zu-seriell-Adapter« korrekt mit der mitgelieferten CD installiert wird, kann eine Gerätekommunikation aufgebaut werden (siehe [↔„Einrichten / Konfigurieren der Verbindung“](#)).

3 Einrichten der Verbindung zwischen PC und Gerät

3.4 Ein HighPROTEC-Gerät über eine serielle RS232-Schnittstelle verbinden



Nullmodem-Kabel
SEG-Artikel:
COMRS232Nullm

USB/Seriell-Adapter
SEG-Artikel:
USB2RS232ADAP

Einrichten / Konfigurieren der Verbindung



1. ▷ Verbinden Sie Ihren PC/Notebook über ein Nullmodemkabel mit dem Gerät. Starten Sie die Bediensoftware »Smart view«.
2. ▷ Wählen Sie im Menü »Einstellungen« den Menüpunkt »Geräteverbindung«.
3. ▷ Wählen Sie den Eintrag »serielle Verbindung«.
4. ▷ Wählen Sie den seriellen Anschluss (COM-Port) aus, an den das Gerät angeschlossen werden soll.
5. ▷ Bestätigen Sie die getätigten Einstellungen durch einen Klick auf »OK«.
 - ▶ Wenn die Schnittstelle zum ersten mal ausgewählt wurde erscheint nun ein Pop-up-Fenster „Der Anschluss ist noch nicht eingerichtet. Soll der Anschluss für die Gerätekommunikation verwendet werden?“.
6. ▷ Bestätigen Sie diese Frage mit „Ja“.

Einrichten der Verbindung über einen USB-RS232-Adapter

Falls Ihr PC/Notebook keine serielle Schnittstelle zur Verfügung stellt, können Sie die nicht vorhandene Schnittstelle über einen speziellen USB-RS232-Adapter und ein *Nullmodemkabel* herstellen.

HINWEIS!



Verwenden Sie ausschließlich einen von SEG freigegebenen Adapter. Installieren Sie zuerst den Adapter (mit der zugehörigen Treiber-CD) und richten erst dann die Verbindung (Smart view => Gerät) ein. Nur von SEG freigegebene Adapter sind geeignet für die hohe Kommunikationsgeschwindigkeit.

3.5 Ein WIC1 (zweiter Generation) mittels DiggiMEC verbinden

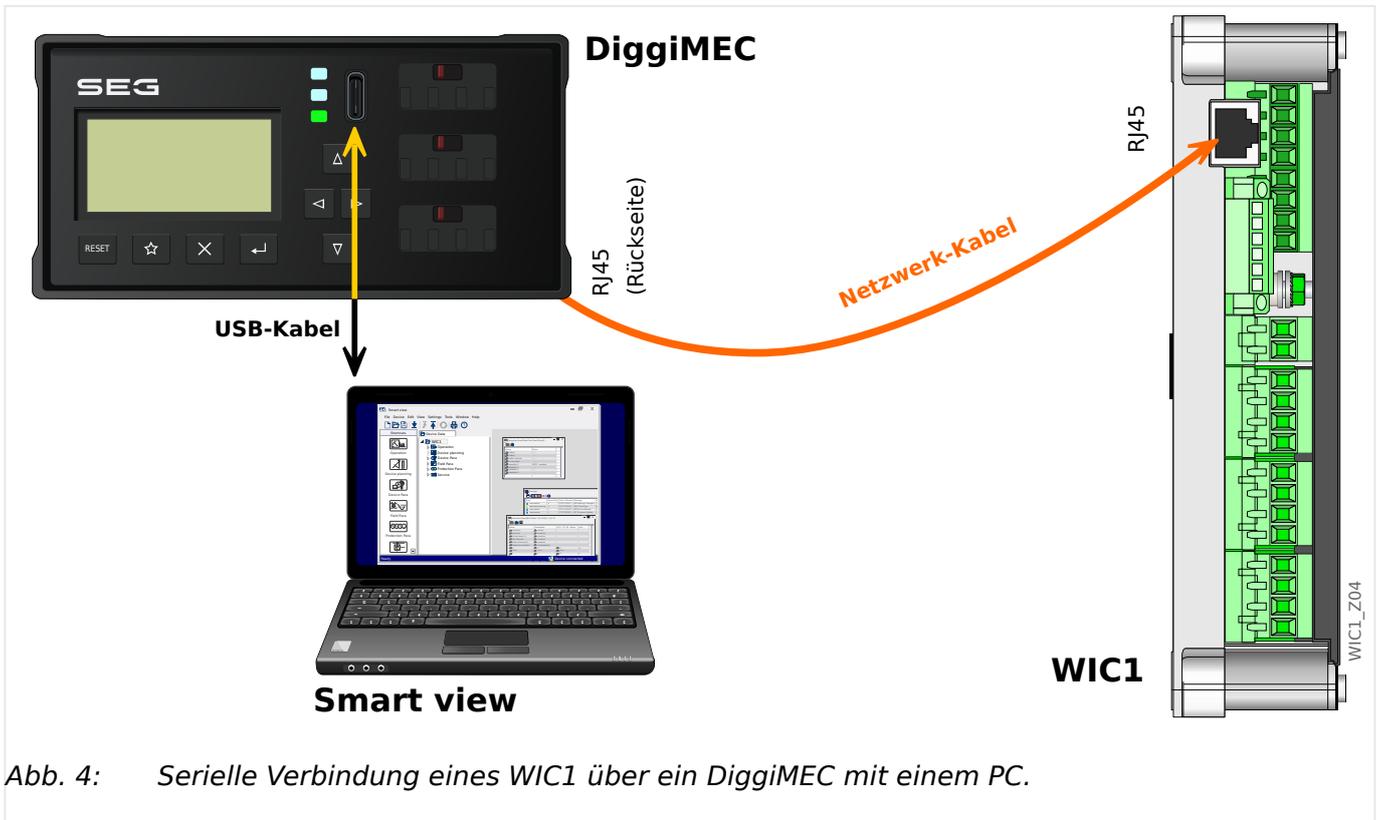


Abb. 4: Serielle Verbindung eines WIC1 über ein DiggiMEC mit einem PC.

HINWEIS!



Für eine Verbindung eines PCs (bzw. Notebooks) mit einem WIC1-Schutzgerät der zweiten Generation wird folgendes benötigt:

- ein DiggiMEC.
- ein Kabel mit einem Stecker vom Typ USB-C (und am anderen Ende ein an Ihrem PC vorhandener USB-Anschluss).
- Falls das DiggiMEC noch nicht mit dem WIC1 verbunden ist:

ein Netzwerk-Kabel mit zwei RJ45-Steckern, Güteklasse CAT3 oder besser.
Crossover-/Überkreuzkabel sind nicht erlaubt!

VORSICHT!



Beachten Sie, dass Sie nicht das WIC1 (und auch nicht das DiggiMEC) direkt über dieses Kabel mit einem PC verbinden dürfen!

WIC1 und DiggiMEC kommunizieren zwar über ein Netzwerk-Kabel miteinander, es handelt sich aber um ein proprietäres Protokoll und nicht um eine Ethernet-Verbindung.

Einrichten / Konfigurieren der Verbindung



3 Einrichten der Verbindung zwischen PC und Gerät

3.5 Ein WIC1 (zweiter Generation) mittels DiggiMEC verbinden

- 1.** ▷ Verbinden Sie WIC1 und DiggiMEC (sofern noch nicht geschehen), und verbinden Sie das DiggiMEC (mittels USB-Kabel) mit dem PC/Notebook.
Der USB-Anschluss eines handelsüblichen PCs (bzw. Notebooks) genügt, um sowohl DiggiMEC als auch WIC1 mit ausreichend Versorgungsspannung zu versorgen, falls dies nicht über Stromwandler möglich ist.
Starten Sie die Bediensoftware »*Smart view*«.
 - 2.** ▷ Wählen Sie im Menü »Einstellungen« den Menüpunkt »Geräteverbindung«.
 - 3.** ▷ Wählen Sie den Eintrag »WI Line DiggiMEC USB«.
- ▶ Hierdurch wird der Anschluss (COM-Port) ausgewählt, an dem das Gerät angeschlossen ist.

3.6 Ein HighTECH Line-Schutzgerät verbinden

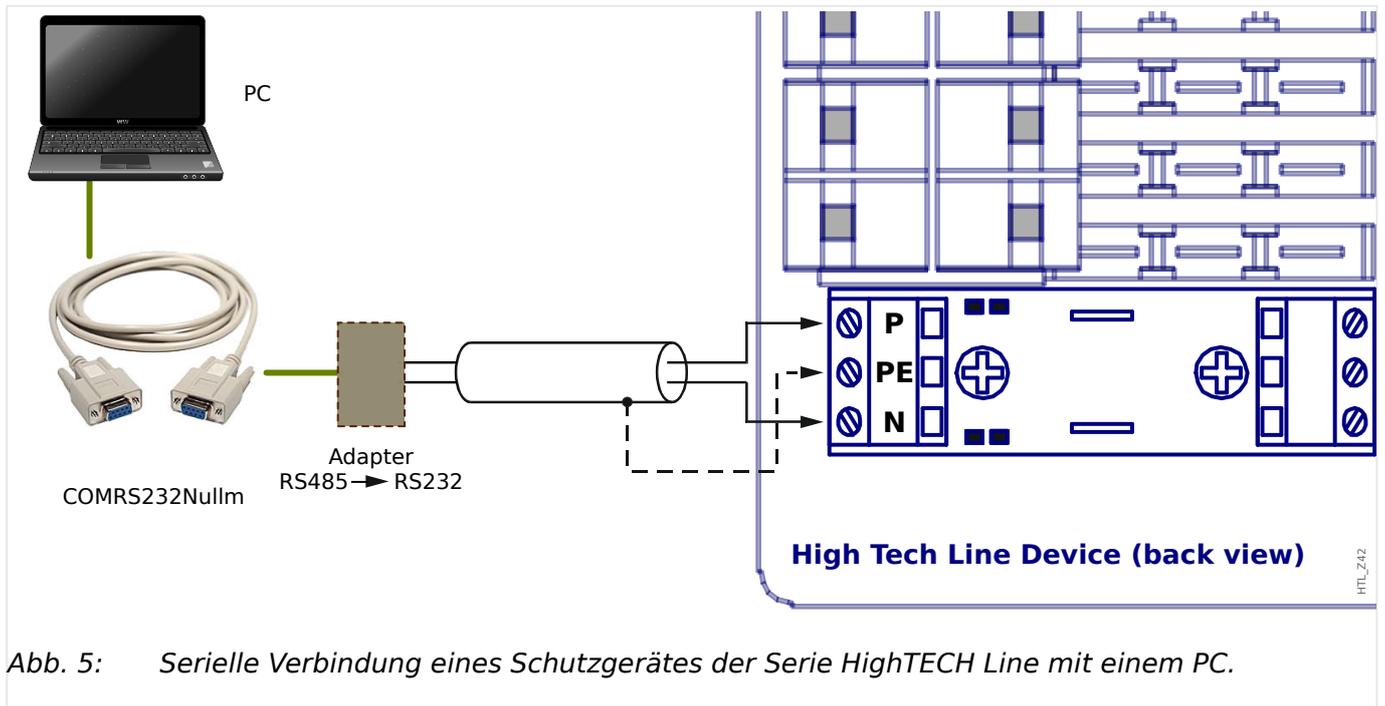


Abb. 5: Serielle Verbindung eines Schutzgerätes der Serie HighTECH Line mit einem PC.

HINWEIS!



Für eine Verbindung eines PCs (bzw. Notebooks) mit einem HighTECH Line-Gerät wird folgendes benötigt:

- ein Adapter »RS485 nach RS232« (eines beliebigen Herstellers), und
- ein Nullmodemkabel (SEG-Artikel „COMRS232Nullm“, kein serielles Kabel).
- Wenn Ihr PC/Notebook über keine serielle Schnittstelle verfügt, benötigen Sie außerdem einen speziellen »USB-zu-seriell-Adapter« (SEG-Artikel „USB2RS232ADAP“).

Einrichten / Konfigurieren der Verbindung



1. ▷ Verbinden Sie Ihren PC/Notebook über ein Nullmodemkabel mit dem Gerät. Starten Sie die Bediensoftware »Smart view«.
2. ▷ Wählen Sie im Menü »Einstellungen« den Menüpunkt »Geräteverbindung«.
3. ▷ Wählen Sie den Eintrag »HTL3 / PL / WIP Geräteverbindung«.
4. ▷ Wählen Sie den seriellen Anschluss (COM-Port) aus, über den das Gerät angesprochen wird.


3.7 Ein Schutzgerät der Professional Line verbinden

Schutzgeräte der *Professional Line* existieren in zwei verschiedenen Bauformen, nämlich einerseits mit breitem Gehäuse (der Gerätenamen ist typischerweise „XR...“) und andererseits mit schmalen, würfelförmigen Gehäuse. Die meisten Geräte der breiten Bauform sind mit einer RS485-Schnittstelle erhältlich, sodass sie prinzipiell in gleicher Weise mit einem PC verbunden werden können wie [Schutzgeräte der HighTECH Line](#). Die schmale Bauform verfügt über eine optische Schnittstelle. Hierfür steht ein Adapter-Gerät namens **XRS1** zur Verfügung.


 <p>Schutzgerät der <i>Professional Line</i></p>	 <p><i>Schnittstellenadapter XRS1</i></p> <p>(nur für ein Schutzgerät mit optischer Schnittstelle)</p>	 <p>Adapter RS485 auf USB</p> <p>SEG-Artikel: RSC2485USB1</p>	 <p>...außerdem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zweiadrigte Leitung (für den RS485-Bus) • USB-Kabel
---	---	--	--

Tab. 1: Benötigte Geräte

Der Schnittstellenadapter XRS1 wird seitlich direkt neben das Professional Line Gerät platziert, sodass die optischen Schnittstellen beider Geräte direkten optischen Kontakt haben.

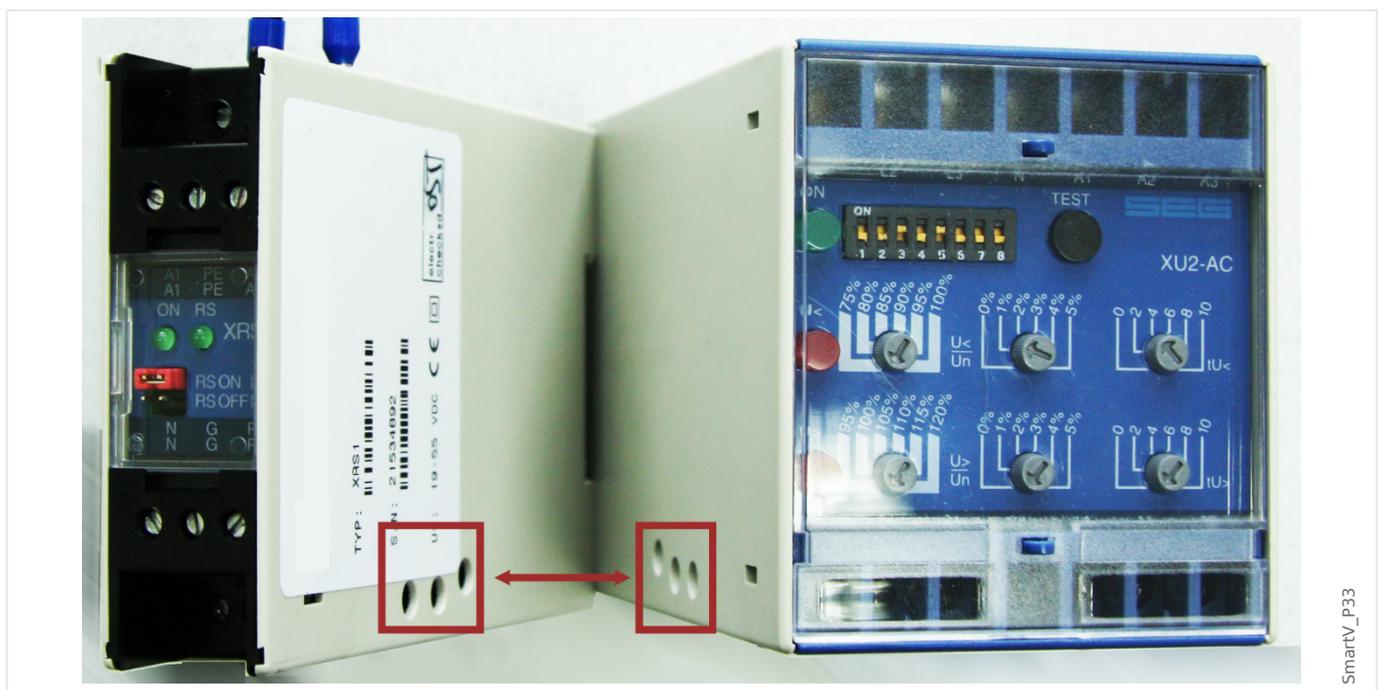

SmartV_p33

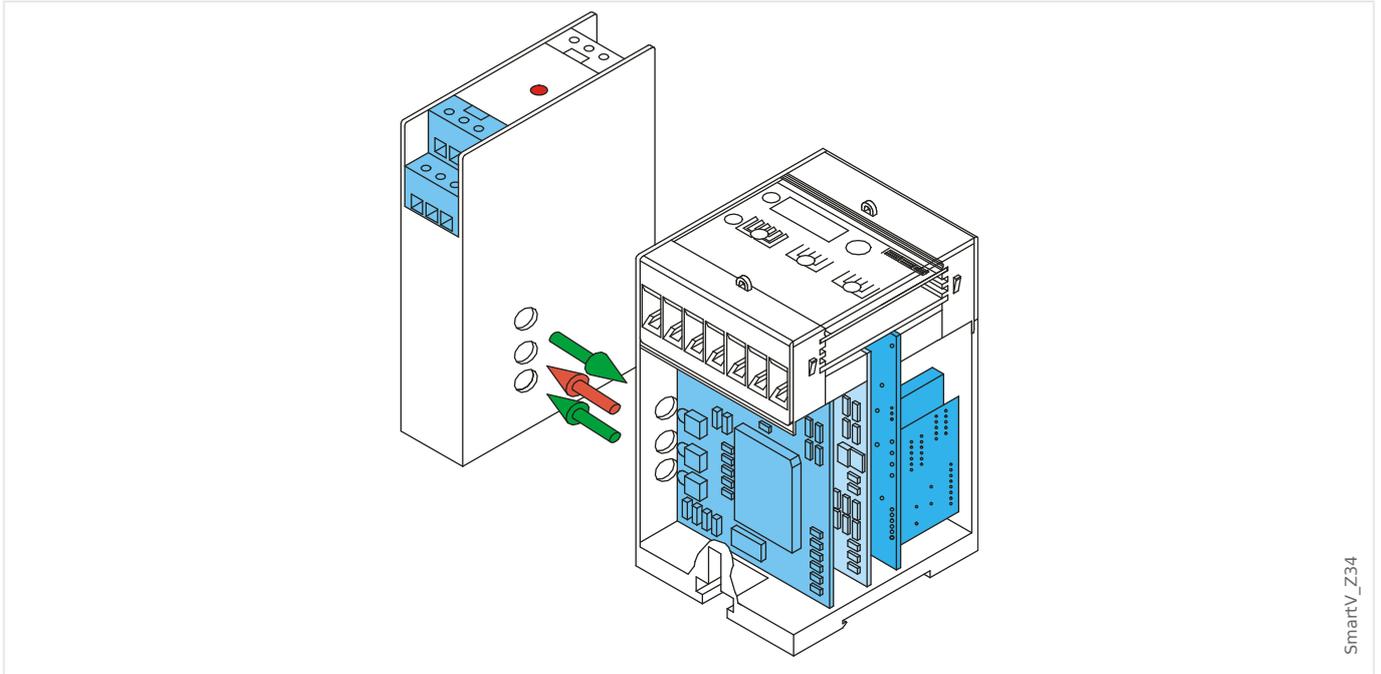

SmartV_Z34

Das XRS1 benötigt eine Gleichspannung von 19 V ... 55 V als Hilfsspannungsversorgung an den Klemmen A1 (L -, Minus der Gleichspannung) und A2 (L+)

Die eigentlichen Signalleitungen (RS485) werden an die Klemmen N und P angeschlossen.

Übrigens sind alle Klemmen doppelt vorhanden, sodass die Leitungen bei Verwendung mehrerer Geräte durchgeschleift werden können. (Siehe auch das XRS1-Handbuch für Details.)

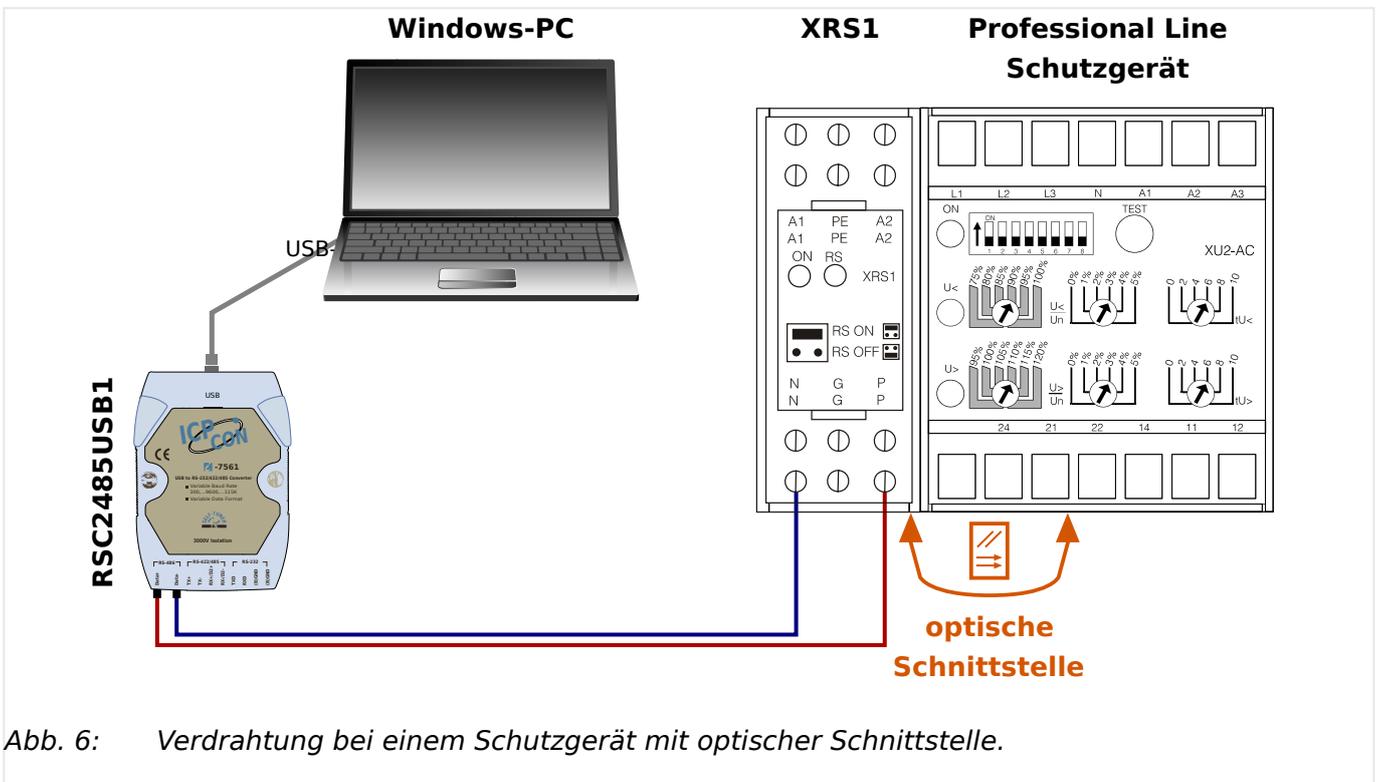


Abb. 6: Verdrahtung bei einem Schutzgerät mit optischer Schnittstelle.

3 Einrichten der Verbindung zwischen PC und Gerät
 3.7 Ein Schutzgerät der Professional Line verbinden

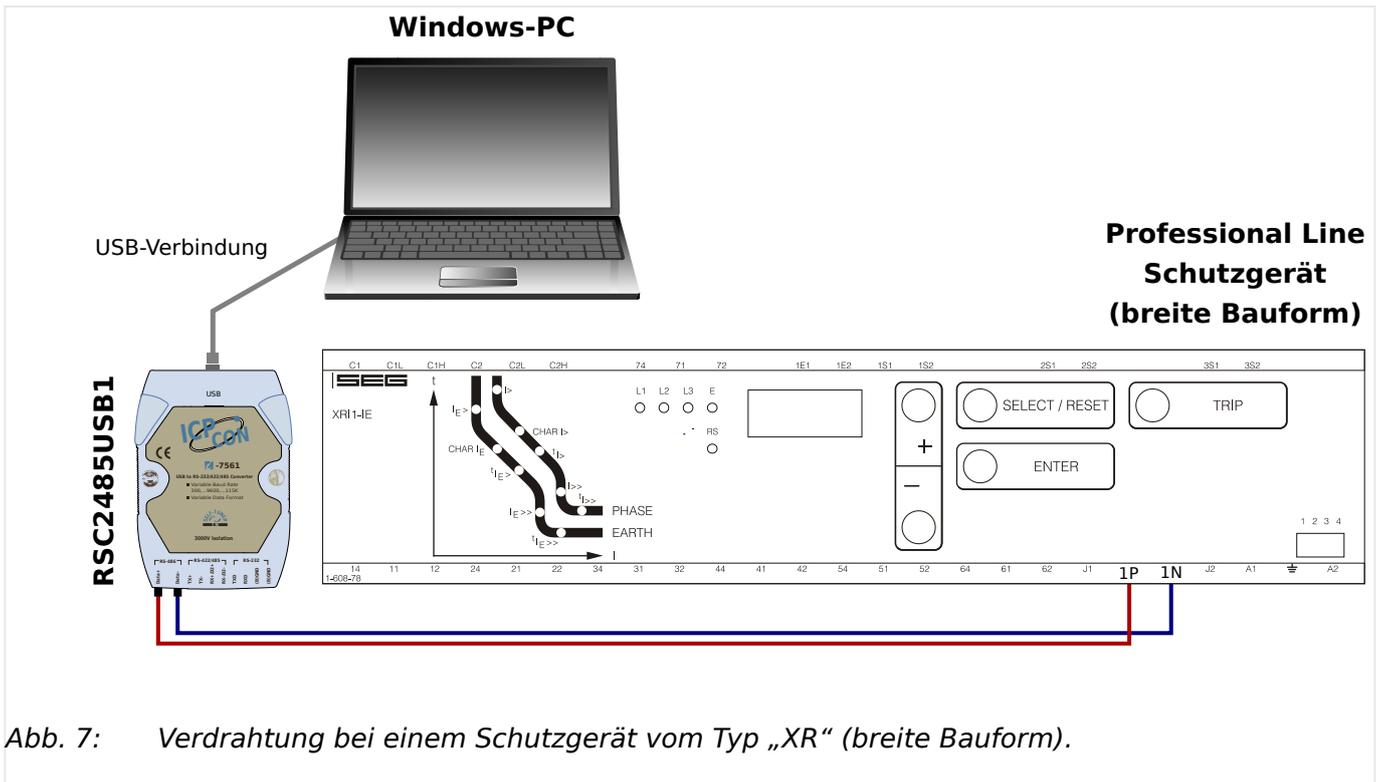


Abb. 7: Verdrahtung bei einem Schutzgerät vom Typ „XR“ (breite Bauform).

Einrichten / Konfigurieren der Verbindung

- 1. ▷
- 2. ▷
- 3. ▷
- 4. ▷

1. ▷ Verbinden Sie Ihren PC/Notebook und starten Sie die Bediensoftware »Smart view«.
2. ▷ Wählen Sie im Menü »Einstellungen« den Menüpunkt »Geräteverbindung«.
3. ▷ Wählen Sie den Eintrag »HTL3 / PL / WIP Geräteverbindung«.
4. ▷ Wählen Sie den seriellen Anschluss (COM-Port) aus, über den das Gerät angesprochen wird.

3.8 Problembehandlung beim Einrichten der Verbindung

Allgemein

- Falls Verbindungsprobleme auftreten, die nicht durch die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Aspekte erfasst sind, finden sich weitere Tipps im „*HighPROTEC Troubleshooting Guide*“ bzw. im Kapitel „*Troubleshooting*“ des WIC1-Handbuchs (separate Dokumente).
- Wenn auf Ihrem Rechner eine Firewall installiert ist, vergewissern Sie sich, dass alle TCP/IP-Port im Bereich 52152 ... 52163 freigegeben sind.

Ethernet-Verbindungen

- Vergewissern Sie sich, dass alle TCP/IP-Daten (insbesondere auch im Schutzgerät) korrekt konfiguriert sind.
- Prüfen Sie, ob die IP-Adresse des Schutzgerätes korrekt in Smart view eingetragen ist.
- Beachten Sie, dass derzeit nur IPv4-Adressen unterstützt werden.

Serielle (RS232) und USB-Verbindungen

- Sie müssen für die Einrichtung der Verbindung über ausreichende Rechte (Administratorrechte) verfügen.
- Nur für RS232: Verfügt Ihr Rechner über keine serielle Schnittstelle, dann benötigen Sie einen geeigneten USB-zu-seriell-Adapter (SEG-Artikel „USB2RS232ADAP“). Dieser muss korrekt installiert sein.
- Nur für RS232: Stellen Sie sicher, dass das verwendete Kabel ein Nullmodemkabel ist (mit einem einfachen seriellen Kabel, ohne entsprechende Steuerleitungen, ist keine Kommunikation möglich).

3.8.1 Verbindungsprobleme (*)

(*) gilt nur für serielle (RS232) und USB-Verbindungen

Sollten unter Windows dauerhaft Verbindungsprobleme auftreten, sollten Sie zunächst alle Verbindungseinstellungen löschen bzw. zurücksetzen und anschließen neu einrichten. Um alle Verbindungseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Zurücksetzen/Deinstallation der Netzwerkverbindung



1. ▷ Schließen Sie *Smart view*.
2. ▷ Wechseln Sie in die »Systemsteuerung«.
3. ▷ Wählen Sie »Netzwerk & Internet«.
4. ▷ Auf der linken Seite betätigen Sie den Link »Adaptoreinstellungen ändern«.
5. ▷ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die *HighPROTEC Direct Connection*.
6. ▷ Wählen Sie innerhalb des Kontextmenüs »Löschen«.

7. ▷ Betätigen Sie die Schaltfläche »OK«.

2. Entfernen des virtuellen Modems



1. ▷ Wechseln Sie in die »Systemsteuerung«.
2. ▷ Wählen Sie »Hardware & Sound«.
3. ▷ Wählen Sie »Telefon & Modem Optionen«.
4. ▷ Wechseln Sie zur Registerkarte »Modem«.
5. ▷ Klicken Sie auf den richtigen Verbindungseintrag (für den Fall, dass dort mehr als ein Eintrag vorhanden ist): Direktverbindung zwischen zwei Computern
6. ▷ Betätigen Sie die Schaltfläche »Entfernen«.

4 Kommandozeilen-Parameter und Exit-Codes

Kommandozeilen-Parameter

Es ist möglich, *Smart view* mit zusätzlichen Kommandozeilen-Optionen zu starten.

Die hier aufgeführten Optionen sind allesamt **nicht** „case-sensitive“, das heißt, Groß- / Kleinschreibung spielt keine Rolle. Außerdem kann man jede Option wahlweise auch mit einem Schrägstrich „/“ anstatt mit einem „-“ beginnen.

Option	Beschreibung
-noLogo	Diese Option unterdrückt die Anzeige des Begrüßungslogos („splash screen“) während der Startphase.
-file:<filename>	<filename> muss eine vorhandene Parameterdatei sein, die dann von <i>Smart view</i> während der Startphase geladen wird.
-checkParameter	Die aktuell geladene Parameterdatei wird einer Plausibilitätsprüfung (siehe ↪ „ Plausibilitätsüberprüfung “) unterzogen.
-minimize	Diese Option startet <i>Smart view</i> minimiert.
-deviceModelFolder:<directory>	<directory> muss ein existierender Ordner sein. <i>Smart view</i> verwendet diesen als Standard für Gerätemodell-Dateien.
-exportCSV:<filename>	<i>Smart view</i> schreibt alle Parameterdaten in eine Datei im CSV-Format. Beispiel: Smartview.exe -file:MySettings.HptPara -exportCSV:MyData.csv
-iec61850CreateSCD:<filename>	<i>Smart view</i> generiert eine SCD-Datei nach IEC 61850 (<i>Substation Configuration Description</i>). Hierbei wird die neueste vom Schutzgerät unterstützte Edition verwendet (d. h. IEC 61850 Edition 2 – oder, wenn Ed. 2 nicht unterstützt wird, Edition 1). Beispiel: Smartview.exe -file:MySettings.HptPara -iec61850CreateSCD:MyDev.scd
-iec61850SendConfig:<filename>	<filename> muss eine vorhandene und gültige IEC 61850-SCD-Datei sein. <i>Smart view</i> überträgt diese an das verbundene Schutzgerät. Beispiel: Smartview.exe -file:MySettings.HptPara -iec61850SendConfig:MyDev.scd -password:1234 Mit diesem Beispielskommando öffnet <i>Smart view</i> die Parameterdatei MySettings.HptPara, es verbindet sich mit dem angeschlossenen Schutzgerät (basierend auf den aktuellen Verbindungseinstellungen)

Option	Beschreibung
	und überträgt die in der SCD-Datei MyDev.scd abgelegte IEC 61850-Konfiguration an das Schutzgerät.
-language: <Language-ID>	<p>Diese Option stellt die Sprache der Bedienoberfläche ein.</p> <p><Language-ID> muss eine der unterstützten Sprachen bezeichnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENG (Englisch) • DEU (Deutsch) • ESP (Spanisch) • FRA (Französisch) • PLK (Polnisch) • PTB ([Brasilianisches] Portugiesisch) • RUS (Russisch) • ROM (Rumänisch)
-newFile: <param-filename> -deviceModel: <dm-filename>	<p><param-filename> muss eine noch nicht vorhandene Parameterdatei sein.</p> <p><dm-filename> muss eine vorhandene Gerätemodell-Datei sein. (Ist diese ohne Pfad angegeben, wird diese im Standard-Ordner für Gerätemodell-Dateien gesucht.)</p> <p><i>Smart view</i> schreibt eine neue Parameterdatei basierend auf der angegebenen Gerätemodell-Datei. Das Resultat kann durch den Rückgabewert der Anwendung geprüft werden.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>Smartview.exe -newFile:MySettings.HptPara -deviceModel:MRA4_V3.4.a.dm_c</pre>
-paraKey: <param-key> -paraValue: <param-value> -paraSetnumber: <parameter-set> -paraAdaptiveSet: <adaptive-set>	<p>Diese Option lässt <i>Smart view</i> einem bestimmten Parameter einen neuen Wert zuweisen.</p> <p><param-key> ist eine interne Bezeichnung des zu ändernden Parameters. (Hierbei ist Groß- / Kleinschreibung zu beachten.)</p> <p><param-value> ist der Wert, der dem Parameter zugewiesen werden soll.</p> <p><parameter-set> ist optional und nur für Satzparameter sinnvoll. Hier wird die Nummer des Parametersatzes bezeichnet, wobei folgende Werte möglich sind: 0 [Vorgabewert], 1, 2, 3.</p> <p><adaptive-set> ist optional und nur für Adaptive Parameter sinnvoll. Hier wird die Nummer des Adaptiven Parametersatzes bezeichnet, wobei folgende Werte möglich sind: 0 [Vorgabewert], 1, 2, 3.</p> <p>Beispiel 1:</p> <pre>Smartview.exe -newFile:MySettings.HptPara</pre>

Option	Beschreibung
	<p>-deviceModel:MRA4_V3.4.a.dm_c</p> <p>-paraKey: "/root/MDMs/CT_1_1/SingleSet/Current/CTprim"</p> <p>-paraValue:1234</p> <p>-quit</p> <p>Mit diesem Beispielkommando erzeugt <i>Smart view</i> eine neue Parameterdatei <code>MySettings.HptPara</code>, dann wird dem bezeichneten Parameter der Wert 1234 zugewiesen, und schließlich beendet <i>Smart view</i> sich.</p> <p>Der hier bezeichnete Beispielparameter »StW pri« legt den Nennstrom auf der Primärseite der Stromwandler fest. (In der Bedienoberfläche von <i>Smart view</i> findet man diese Einstellung im Menüweig [Feldparameter / StW]. Wenn <i>Smart view</i> mit der Option <code>-serviceInfo</code> (siehe unten) gestartet wurde, werden für jeden Parameter diese internen <code><param-value></code>-Bezeichner angezeigt.)</p> <p>Beispiel 2:</p> <p>Smartview.exe</p> <p>-file:MySettings.HptPara</p> <p>-paraKey: "/root/MDMs/I1/MultiSet/Fct/Char"</p> <p>-paraValue:NINV</p> <p>-paraSetnumber:2</p> <p>-checkParameter</p> <p>-saveParameter</p> <p>Mit diesem Beispielkommando öffnet <i>Smart view</i> die Parameterdatei <code>MySettings.HptPara</code>, weist den Wert NINV dem bezeichneten Satzparameter in dem angegebenen Parametersatz zu. Danach wird die gesamte Konfiguration auf Plausibilität überprüft, und abschließend wird die Parameterdatei gespeichert.</p>
<p>-paraListFile: <txt-filename></p>	<p>Diese Option lässt <i>Smart view</i> Wertzuweisungen aus einer vorhandenen Textdatei einlesen.</p> <p><txt-filename> muss eine Textdatei sein, die Wertzuweisungen an Parameter definiert.</p> <p>In dieser Datei muss jede Wertzuweisung in einer eigenen Zeile stehen, und zwar in folgendem Format:</p> <p><param-key> <param-value> <parameter-set></p> <p>Das heißt, jede Wertzuweisung besteht aus Angaben, die voneinander durch ein Leerzeichen („Blank“) getrennt sind. Zum Beispiel:</p> <p>/root/MDMs/CT_1_1/SingleSet/Current/CTprim 1234 0</p>

Option	Beschreibung
	<p>/root/MDMs/I1/MultiSet/Fct/Char NINV 2</p> <p>Außerdem besteht die Möglichkeit, Kommentarzeilen einzufügen, die dann beim Einlesen ignoriert werden. Solche Zeilen haben am Zeilenanfang entweder ein „#“, „;“ oder ein „//“.</p> <p>Kommandozeilen-Beispiel:</p> <pre>Smartview.exe -file:MySettings.HptPara -paraListFile:"MyParameterValues.txt" -checkParameter -saveParameter</pre> <p>Mit diesem Beispielkommando öffnet <i>Smart view</i> die Parameterdatei <i>MySettings.HptPara</i>, liest die Wertzuweisungen aus der Textdatei <i>MyParameterValues.txt</i> und führt diese aus. Danach wird die gesamte Konfiguration auf Plausibilität überprüft, und abschließend wird die Parameterdatei gespeichert.</p>
-password: <password>	<p><password> ist ein Berechtigungspasswort für das angeschlossene Schutzgerät.</p> <p>Solche Passwörter sind erforderlich, um einem Parameter einen neuen Wert zuzuweisen. Falls es im angeschlossenen Gerät mehrere Zugriffsberechtigungen gibt, muss das für die Zuweisungen jeweils höchste erforderliche Passwort angegeben werden.</p>
-connectionPassword: <password>	<p><password> ist das Verbindungspasswort für das angeschlossene Schutzgerät.</p> <p>Je nachdem, wie das Schutzgerät verbunden ist, ist entweder das Passwort für eine „USB-Verbindung“ oder eine „Fernzugriff-Netzverbindung“ anzugeben.</p> <p>Die Abfrage eines Verbindungspasswortes zum Verbindungsaufbau wird von HighPROTEC-Geräten ab Version 3.6 unterstützt.</p> <p>(Siehe ↪Kapitel 6.9.)</p>
-quit	<p>Diese Option beendet <i>Smart view</i>, sofort nachdem alle anstehenden Operationen abgearbeitet wurden.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>Smartview.exe -newFile:MySettings.HptPara -deviceModel:MRA4_V3.4.a.dm_c -quit</pre>

Option	Beschreibung
	Mit diesem Beispielkommando erzeugt <i>Smart view</i> eine neue Parameterdatei <i>MySettings.HptPara</i> , anschließend beendet es sich.
<p>-rasConnection</p> <p>-rasConnection: <network-connection></p>	<p>Diese Option legt fest, dass die Kommunikation mit dem Gerät über eine (z. B. serielle PPP-) Netzwerkverbindung aufgebaut werden soll.</p> <p>Ist die optionale Angabe <network-connection> vorhanden, wird diese Verbindung für die Kommunikation verwendet.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Smartview -rasConnection:"HighPROTEC Direct Connection"</p>
<p>-Htl3PConnection: <COM-Port></p>	<p>Diese Option legt fest, dass die Kommunikation mit einem Gerät aus den Geräteserien <i>High Tech Line 3</i>, der <i>Professional Line</i> oder <i>WI Line</i> aufgebaut werden soll.</p> <p><COM-Port> ist die Nummer des seriellen COM-Ports, an dem das Gerät angeschlossen ist.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Smartview -Htl3PConnection:1</p>
<p>-receiveParameter</p>	<p>Diese Option lässt <i>Smart view</i> sich mit einem Gerät verbinden, und anschließend empfängt es alle Parameter von diesem.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Smartview</p> <p>-receiveParameter</p> <p>-saveParameter:MySettings.HptPara</p> <p>-quit</p> <p>Mit diesem Beispielkommando empfängt <i>Smart view</i> alle Parameter vom angeschlossenen Schutzgerät, anschließend speichert es diese unter dem Dateinamen <i>MySettings.HptPara</i>. Danach beendet es sich.</p>
<p>-saveParameter</p> <p>-saveParameter: <filename></p>	<p>Diese Option lässt <i>Smart view</i> alle Parameterdaten unter dem aktuellen Dateinamen speichern.</p> <p>Ist optional <filename> vorhanden, werden die Parameterdaten unter dem angegebenen Dateinamen gespeichert.</p>
<p>-sendParameter</p> <p>-sendParameter: modified</p>	<p>Alle Parameter werden an das angeschlossene Gerät übertragen, oder – falls „.modified“ angegeben ist – werden nur die geänderten Parameter übertragen.</p> <p>Beispiel 1:</p> <p>Smartview.exe</p> <p>-file:MySettings.HptPara</p>

Option	Beschreibung
	<p>-sendParameter</p> <p>-password:1234</p> <p>-silent</p> <p>-quit</p> <p>Mit diesem Beispielkommando öffnet <i>Smart view</i> die Parameterdatei <i>MySettings.HptPara</i>, dann werden alle Parameter an das angeschlossene Gerät übertragen. Danach beendet <i>Smart view</i> sich.</p> <p>Beispiel 2:</p> <p>Smartview.exe</p> <p>-file:MySettings.HptPara</p> <p>-paraListFile:"MyParameterValues.txt"</p> <p>-checkParameter</p> <p>-sendParameter:modified</p> <p>-password:1234</p> <p>-quit</p> <p>Mit diesem Beispielkommando öffnet <i>Smart view</i> die Parameterdatei <i>MySettings.HptPara</i>, liest die Wertzuweisungen aus der Textdatei <i>MyParameterValues.txt</i> und führt diese aus. Danach wird die gesamte Konfiguration auf Plausibilität überprüft und die geänderten Parameter an das Gerät übertragen. Nachdem alles ausgeführt wurde, beendet <i>Smart view</i> sich.</p>
-serviceInfo	Mit dieser Option zeigt <i>Smart view</i> zusätzliche Service-Informationen an. Im Allgemeinen wird dies allerdings nur für Service- und Testzwecke benötigt.
-silent	Mit dieser Option vermeidet <i>Smart view</i> Interaktionen von Seiten des Anwenders während der Ausführung der Operationen. Dies kann bei der Ausführung bestimmter Operationen über die Kommandozeile hilfreich sein.
-TcpIp -TcpIp:<TCP/IP-address>	<p>Diese Option legt fest, dass die Kommunikation mit dem Gerät über eine TCP/IP-Verbindung aufgebaut werden soll.</p> <p>Ist die optionale Angabe <TCP/IP-address> vorhanden, wird diese IP-Adresse für die Kommunikation verwendet.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Smartview -TcpIp:192.168.0.8</p>
-typecode:<typecode>	<p><typecode> muss ein gültiger Typenschlüssel für die aktuell geladene Parameterdatei sein.</p> <p>Beispiel:</p>

Option	Beschreibung
	<p>Smartview</p> <ul style="list-style-type: none"> -newFile:MySettings.HptPara -deviceModel:MRA4_V3.4.a.dm_c -typecode:MRA4-2A0AAA -saveParameter -quit <p>Mit diesem Beispielkommando erstellt <i>Smart view</i> eine neue Parameterdatei mit Standardwerten, konfiguriert anschließend diese Parameterdatei abhängig vom angegebenen Typenschlüssel. Nachdem die Parameterdatei gespeichert wurde, beendet <i>Smart view</i> sich.</p>

Exit-Codes (Rückgabewerte)

Wenn *Smart view* über die Kommandozeile ausgeführt wurde, kann es wichtig sein, anschließend den Rückgabewert (Exit-Code) zu prüfen.

Der Rückgabewert besagt, ob die Ausführung von *Smart view* erfolgreich war oder ob ein Fehler auftrat.

Rückgabewert	Beschreibung
0	<i>Smart view</i> wurde erfolgreich ausgeführt. Kein Fehler.
1	Datei existiert bereits.
2	Fehler in der Geräte-Vorlagendatei.
3	Implausible Parameterdatei.
4	Unbekannter Fehler.
5	Fehler beim Schreiben der Parameterdatei.
6	Keine Parameterdaten verfügbar.
7	Fehler beim Senden der Parameterdaten an das angeschlossene Gerät.
8	Einzelner Parameterwert konnte über Kommandozeilen-Option nicht geschrieben werden.
9	Geräte-Vorlagendatei kann nicht gelesen werden.
10	Textdatei mit Liste von Parameterwerten kann nicht gelesen werden.
11	Fehlerhafter Typenschlüssel.

5 Tastenkombinationen für die Bedienung von Smart view

Innerhalb von *Smart view* können alternativ zur Maus auch folgende Tastenkombinationen verwendet werden.

Taste oder Tastenkombinationen	Aktion
↑	Aufwärtsbewegung im Navigationsbaum bzw. in der Parameterliste.
↓	Abwärtsbewegung im Navigationsbaum bzw. in der Parameterliste.
←	Aktuelle Auswahl im Navigationsbaum, falls erweitert, reduzieren oder übergeordneten Ordner auswählen.
→	Aktuelle Auswahl im Navigationsbaum, falls reduziert, anzeigen oder ersten Unterordner auswählen.
+ (PLUSTASTE des Nummernblocks)	Aktuelle Auswahl im Navigationsbaum, falls reduziert, erweitern.
– (MINUSTASTE des Nummernblocks)	Aktuelle Auswahl im Navigationsbaum, falls erweitert, reduzieren.
POS1	Oberen Bereich des aktiven Fensters anzeigen.
ENDE	Unteren Bereich des aktiven Fensters anzeigen.
STRG+O	Öffnet das Dialogfenster „Parameterdatei auswählen und öffnen“. Dort kann eine vorhandene Parameterdatei ausgewählt und geöffnet werden.
STRG+N	Öffnet das Dialogfenster „Neue Parameterdatei anlegen“. Dort kann eine neue Parameterdatei aus einer vorhandenen Gerätevorlage erstellt werden.
STRG+S	Speichert die aktuell geöffnete Parameterdatei.
F1	Ruft die <i>Smart view</i> -Hilfe auf.
F2	Lade Daten aus dem Gerät.
F5	Aktualisiert die angezeigten Gerätedaten.
STRG+F5	Schaltet die automatische Aktualisierung ein.
STRG+Umschalt+T	Zurück in den Navigationsbaum.
STRG+F6	„Wandert“ durch die tabellarischen Übersichten (Detailfenster).
Bild ↑	Zeigt den vorherigen Wert (Parameterebene).
Bild ↓	Zeigt den nächsten Wert (Parameterebene).
STRG+Umschalt+Alt+S	Schaltet die Anzeige zusätzlicher Service-Informationen ein oder aus.

6 Verwaltung eines HighPROTEC-Schutzgerätes

6.1 Gerätedaten mittels Smart view laden



1. ▷ Starten Sie *Smart view*.
2. ▷ Stellen Sie sicher, dass die Verbindung ordnungsgemäß eingerichtet wurde. (Siehe [↔3 Einrichten der Verbindung zwischen PC und Gerät.](#))
3. ▷ Verbinden Sie Ihren PC mit dem Gerät.
4. ▷ Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.

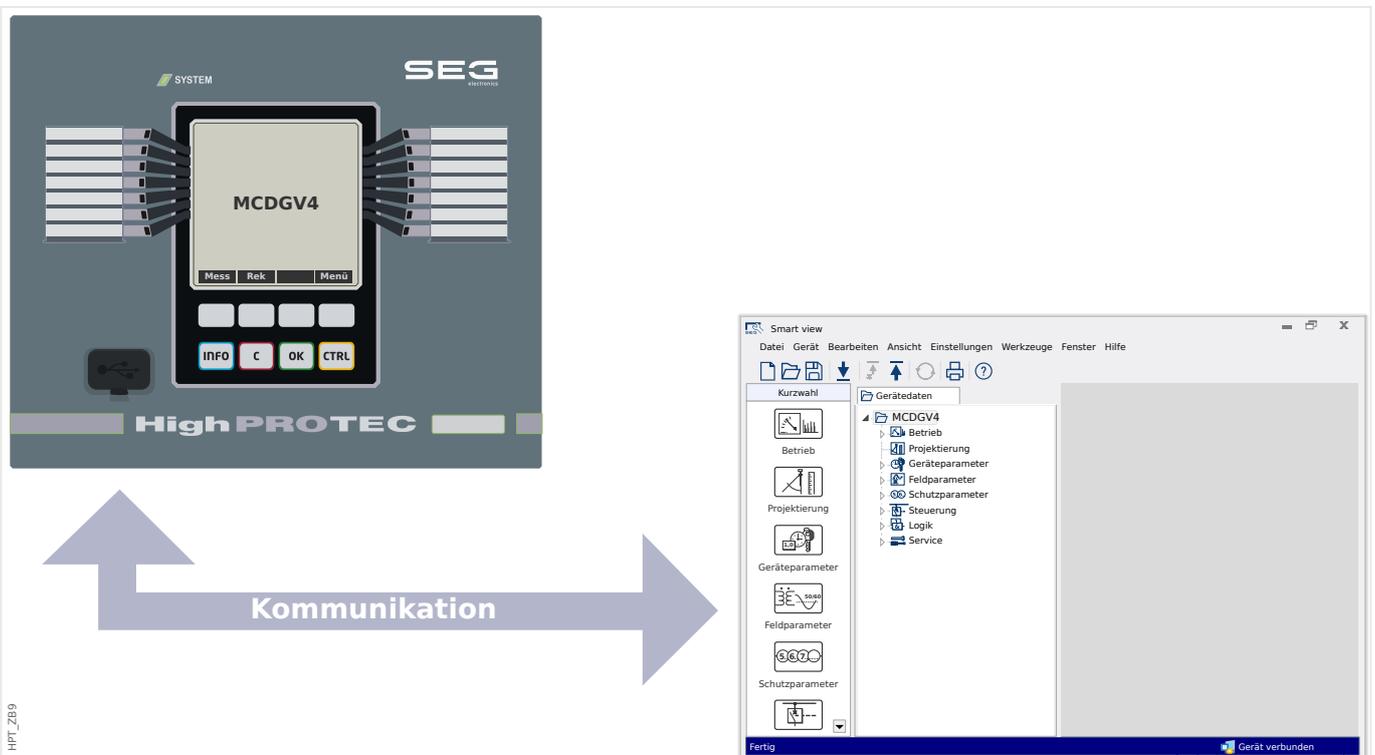


Abb. 8: Nachdem „Daten vom Gerät empfangen“ ausgeführt wurde, zeigt Smart view den Menübaum des angeschlossenen Gerätes an.

6.2 Gerätedaten mittels Smart view ins Gerät übertragen

WARNUNG!



Die Schaltfläche »Übertrage geänderte Parameter ins Gerät« überträgt stets nur alle noch nicht lokal gesicherten Parameteränderungen ins Gerät.

Wenn Sie eine Parameterdatei modifizieren, wird dies durch ein rotes Sternsymbol („*“) vor den geänderten Parametern in *Smart view* angezeigt.

Das Symbol (innerhalb des Geräteparameterbaums) zeigt an, dass die in *Smart view* geöffnete Datei nicht identisch ist mit der entsprechenden auf der Festplatte gespeicherten Datei.

Solange ein Sternsymbol angezeigt wird, können Sie mittels der Schaltfläche »Übertrage geänderte Parameter ins Gerät« alle durch ein solches Symbol gekennzeichneten Parameter ins Gerät übertragen.

Wenn Sie modifizierte Parameter lokal auf der Festplatte erfolgreich gespeichert haben, gelten diese nicht länger als modifiziert und können auch nicht mehr mittels der Schaltfläche »Übertrage geänderte Parameter ins Gerät« übertragen werden.

Falls Sie eine zuvor aus dem Gerät geladene Parameterdatei modifiziert haben und diese dann lokal gespeichert haben, ohne die geänderten Parameter auch ins Gerät zu übertragen, dann können Sie die durchgeführten Änderungen nicht mehr mittels der Schaltfläche »Übertrage geänderte Parameter ins Gerät« übertragen. In einem solchen Fall müssen Sie die Schaltfläche »Übertrage alle Parameter ins Gerät« benutzen, um sicherzustellen, dass alle Parameter ins Gerät übertragen werden.

HINWEIS!



Die Schaltfläche »Übertrage geänderte Parameter ins Gerät« funktioniert nur dann, wenn es im *Smart view* modifizierte Parameter gibt.

Die Schaltfläche »Übertrage alle Parameter ins Gerät« überträgt demgegenüber immer alle Geräteparameter (sofern keine ungültigen Geräteparameter bzw. Implausibilitäten vorliegen, siehe → „Ändern eines Parameters mittels Smart view – Beispiel“).



1. ▷ Um Parameter in das Gerät zu übertragen, wählen Sie im Menü [Gerät] entweder den Eintrag »Übertrage geänderte Parameter ins Gerät« oder »Übertrage alle Parameter ins Gerät«.
2. ▷ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
3. ▷ Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster (Popup) das Parametrierpasswort ein.
 - ▶ Danach werden die geänderten Daten an das Gerät gesendet und von ihm übernommen.
4. ▷ Es erscheint eine Abfrage, ob die Änderungen als Datei gespeichert werden sollen. Im Allgemeinen ist es ratsam, dies zu befolgen. Wählen Sie einen geeigneten Speicherort und klicken Sie auf »Speichern«.
 - ▶ Die geänderten Parameterdaten werden nun in dem von Ihnen gewählten Ordner gesichert.

Fehlermeldung: Ungültiger Gerätetyp

HINWEIS!



Um eine Parameterdatei in das Gerät übertragen zu können, müssen folgende Daten übereinstimmen:

- der Typenschlüssel („CAT No.“, oben auf dem Gerätegehäuse/Typenschild, auch Bestellschlüssel genannt) und
- die Version des Datenmodells. (Diese kann über [Geräteparameter / Version] »DM-Version« ausgelesen werden.)

Falls eine Datenübertragung an ein inkompatibles Gerät versucht wird, erscheint die Fehlermeldung „Ungültiger Gerätetyp“.

6.3 Datensicherung und Dokumentation mittels Smart view

Sichern der Gerätedaten auf einem PC



1. ▷ Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag »Speichern unter«.
2. ▷ Vergeben Sie einen Namen und wählen Sie einen Speicherort auf Ihrer Festplatte.
3. ▷ Speichern Sie die Gerätedaten.

Ausdrucken von Gerätedaten mittels Smart view (Einstellliste)

Das »Druckmenü« bietet folgende Optionen:

- Druckereinrichtung
- Seitenvorschau
- Drucken
- Den gewählten Druckbereich in eine txt-Datei exportieren

Das Druckmenü der Bediensoftware *Smart view* stellt Ihnen kontextabhängig verschiedene Druckbereiche zur Auswahl.

- **Gesamten Geräteparameterbaum drucken:** Alle Werte und Parameter der aktuell geladenen Parameterdatei werden ausgedruckt.
- **Aktuelles Arbeitsfenster drucken:** Es werden nur die Werte des aktuellen Arbeitsfensters ausgedruckt. Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn mindestens ein Arbeitsfenster geöffnet ist.
- **Alle geöffneten Arbeitsfenster drucken:** Es werden die Werte aller Arbeitsfenster ausgedruckt. Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn mehr als ein Arbeitsfenster geöffnet ist.
- **Geräteparameterbaum ab aktueller Markierung drucken:** Alle Werte und Parameter ab der aktuellen Markierung im Navigationsfenster des Geräteparameterbaums werden ausgedruckt. Unterhalb dieser Auswahl wird der vollständige Name der aktuellen Markierung zusätzlich angezeigt.

Export von Daten in eine txt-Datei mittels Smart view

Innerhalb des Druck-Menüs [Datei / Drucken] können Sie die Geräteparameter in eine txt-Datei exportieren. Nachdem Sie im Menü Drucken einen Druckbereich ausgewählt haben, bestätigen Sie Ihre Wahl durch einen Mausklick auf die Schaltfläche »Drucken«.

Sie können nun den gewählten Druckbereich in eine Text-Datei exportieren. Hierzu betätigen Sie die Schaltfläche »Export in Datei«.

HINWEIS!



Es wird stets der aktuell gewählte Druckbereich in eine Textdatei exportiert. Das bedeutet: Wenn Sie als Druckbereich den gesamten Parameterbaum gewählt haben, dann wird dieser auch komplett in eine Textdatei exportiert. Haben Sie als Druckbereich das aktuelle Fenster gewählt, dann wird auch nur das aktuelle Fenster exportiert.

Betriebsdaten können gedruckt, aber nicht in eine Textdatei exportiert werden.

Die Textdatei wird im Unicode-(UTF-8-)Zeichenformat abgespeichert. Das bedeutet, dass der Inhalt der Textdatei nur dann korrekt dargestellt wird, wenn die Anwendung, in der Sie die Datei öffnen, dieses Zeichenformat unterstützt. (Dies sollte allerdings bei allen heutigen PC-Anwendungen der Fall sein.)

6.4 Offline-Gerätekonfiguration mittels Smart view

HINWEIS!



Um eine Parameterdatei in das Gerät übertragen zu können, müssen folgende Daten übereinstimmen:

- der Typenschlüssel („CAT No.“, oben auf dem Gerätegehäuse/Typenschild, auch Bestellschlüssel genannt) und
- die Version des Datenmodells. (Diese kann über [Geräteparameter / Version] »DM-Version« ausgelesen werden.)

Die Bediensoftware *Smart view* gestattet auch das Offline-Parametrieren. Das bedeutet, Sie können anhand von Gerätemodellen Geräte projektieren/vorparametrieren.

Ebenso können Sie die Parameterdatei aus einem Gerät auslesen, diese offline (z. B. im Büro) weiter bearbeiten und abschließend in das Gerät zurückübertragen.

Die Parameterdatei können Sie entweder:

- Aus einem Gerät laden (siehe [↔6.1 Gerätedaten mittels Smart view laden](#)),
- neu erzeugen (siehe weiter unten)
- oder aus einer lokal gespeicherten Datei heraus öffnen (Menü [Datei / Öffnen einer Parameterdatei]).

Um ein neues Gerät (Parameterdatei) mithilfe einer Gerätevorlage offline anzulegen und vorzuparametrieren:



1. ▷ Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag »Neue Parameterdatei anlegen«, um offline eine neue Parameterdatei zu erzeugen.
2. ▷ Wählen Sie in dem sich öffnenden Arbeitsfenster den richtigen Gerätetyp mit der korrekten Version aus. Stellen Sie in der Gerätekonfiguration nun die korrekten Optionen Ihres Geräts ein.
3. ▷ Abschließend betätigen Sie die Schaltfläche »Übernehmen«.
4. ▷ Um die Gerätekonfiguration zu speichern, wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag »Speichern«.
5. ▷ Im Menü [Bearbeiten / Gerätekonfiguration (Typenschlüssel) ändern] können Sie die Gerätekonfiguration überarbeiten bzw. den Typenschlüssel der aktuellen Gerätekonfiguration einsehen.

Zum Übertragen der Parameter in ein Gerät siehe [↔6.2 Gerätedaten mittels Smart view ins Gerät übertragen](#).

6.5 Messwerte

Auslesen von Messwerten mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
 2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
 3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
 4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Zweiges [Betrieb] das »Messwerte-Icon«.
 5. ▷ Rufen Sie durch einen Doppelklick die gewünschten Messwerte auf.
- ▶ Im Arbeitsfenster sehen Sie nun die Messwerte in einer tabellarischen Übersicht.

HINWEIS!



Um die Messdaten zyklisch auszulesen, wählen Sie im Menü [Ansicht] »Automatisch aktualisieren«. Die Messwerte werden ca. alle 2 Sekunden aktualisiert.



Die Funktion »Automatisch aktualisieren« wirkt allerdings immer nur auf den Menübaum unterhalb des Schutzgeräte-Menüs [Betrieb] (d. h. Messwerte, Zustandswerte, etc.). Hierbei werden keine Einstellwerte aktualisiert (die z. B. direkt an der Bedieneinheit des Schutzgerätes geändert wurden). Einstellwerte werden nur durch die Taste »F2« am PC - bzw. den Smart view-Menüpunkt „Daten vom Gerät empfangen“ - erneut abgerufen, siehe [↪6.1 Gerätedaten mittels Smart view laden](#).

6.6 Quittierungen und Resets

Manuelle Quittierung mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb der Betriebsdaten das Icon »Quittierung«.
5. ▷ Doppelklicken Sie den zu quittierenden Eintrag in dem sich öffnenden Fenster.
6. ▷ Betätigen Sie den Button »Sofort ausführen«.
7. ▷ Bestätigen Sie die Frage, ob die Änderungen ausgeführt werden sollen, mit »Ja«.
8. ▷ Geben Sie Ihr Passwort ein.

Externe Quittierung mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Geräteparameter«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb der Geräteparameter das Icon »Ex Quittierung«.
5. ▷ Im Arbeitsfenster können Sie nun jeweils ein Signal festlegen, das alle quittierbaren LEDs, Ausgangsrelais, Zähler sowie das SCADA-Abbild bzw. einen anstehenden Auslösebefehl quittiert bzw. zurücksetzt.

Manuelle Resets mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Betrieb] das Icon »Reset«.
5. ▷ Doppelklicken Sie den zurückzusetzenden/löschenden Eintrag in dem sich öffnenden Fenster.

6.7 Zustandsanzeige mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Betrieb] das Icon »Zustandsanzeige«.
5. ▷ Doppelklicken Sie auf das jeweilige Modul, um dessen Zustände einzusehen.
Um zum Beispiel die Generalanregungen zu prüfen, doppelklicken Sie den Eintrag »Schutz«.

HINWEIS!



Um die Zustandsanzeige zyklisch zu aktualisieren, wählen Sie im Menü [Ansicht] »Automatisch aktualisieren«.

Zustand der Meldung / Moduleingang	Anzeige in <i>Smart view</i>
unwahr / »0«	0
wahr / »1«	1
Keine Verbindung zum Gerät oder beschäftigt (busy)	?

6.8 Rekorder

6.8.1 Störschreiber (Störfallrekorder)

Störschreiber / DataVisualizer

Mit der Anwendung *DataVisualizer* werden Störschriebe aus dem Gerät visuell dargestellt. Der *DataVisualizer* wird immer zusammen mit *Smart view* installiert.

- Mittels der Bedien- und Auswertesoftware *Smart view* können Störschriebe ausgelesen werden.
- Im *DataVisualizer* können die Störschriebe angesehen und analysiert werden
- Der *DataVisualizer* kann auch die Störschriebe ins COMTRADE-Format konvertieren.

Der Störschreiber zeichnet Messdaten zum Zeitpunkt des Startereignisses (+Vorlauf) auf. Mithilfe der Bediensoftware *Smart view / DataVisualizer* können die Kurvenverläufe der analogen (Strom, Spannung) und digitalen Kanäle/Spuren grafisch dargestellt und ausgewertet werden.

Auslesen eines Störschriebes mittels Smart view

	
1. ▷	Falls <i>Smart view</i> noch nicht läuft: Starten Sie <i>Smart view</i>
2. ▷	Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷	Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
4. ▷	Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Betrieb / Rekorder] das Icon »Störschr«.
▶	Im Arbeitsfenster sehen Sie nun eine tabellarische Vorschau über alle im Gerät gespeicherten Störschriebe.
5. ▷	Durch einen Doppelklick auf einen Störschrieb in der Vorschautabelle wird ein Fenster geöffnet. Wählen Sie einen Speicherort für den Störschrieb aus.
6. ▷	Sie können den Störschrieb direkt mit der separaten Software <i>DataVisualizer</i> analysieren, indem Sie die Frage: „Sollen die empfangenen Daten mit dem <i>DataVisualizer</i> angezeigt werden?“ mit »ja« beantworten.

Löschen eines Störschriebes mittels Smart view

	
1. ▷	Falls <i>Smart view</i> noch nicht läuft: Starten Sie <i>Smart view</i>
2. ▷	Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷	Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
4. ▷	Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Betrieb / Rekorder] das Icon »Störschr«.
▶	Im Arbeitsfenster sehen Sie nun eine tabellarische Vorschau über alle im Gerät gespeicherten Störschriebe.

5. ▷ Um einen Störschrieb zu löschen doppelklicken Sie auf: »X« (das rote x) vor dem Störschrieb in der Vorschautabelle und bestätigen Sie die Nachfrage.

6.8.2 Fehlerrekorder

Auslesen des Fehlerrekorders mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Betrieb / Rekorder] das Icon »Fehlerrek«.
- ▶ Im Arbeitsfenster sehen Sie nun eine tabellarische Übersicht.
5. ▷ Doppelklicken Sie auf einen Eintrag aus der Liste, um alle Messwerte einzusehen, die während der Auslösung gemessen bzw. errechnet wurden.

Über das Druckmenü können Sie die Aufzeichnung in eine Textdatei exportieren. Gehen Sie wie folgt vor:



1. ▷ Rufen Sie im Arbeitsfenster, wie oben beschrieben, die Daten auf.
2. ▷ Betätigen Sie die Schaltfläche »Drucken«.
3. ▷ Betätigen Sie die Schaltfläche »Export in Datei«.
4. ▷ Vergeben Sie einen Dateinamen.
5. ▷ Wählen Sie einen Speicherort.
6. ▷ Betätigen Sie die Schaltfläche »Speichern«.

6.8.3 Trendrekorder

Trendrekorder

Die in festen Zeitintervallen aufgezeichneten Datenpunkte des Trendrekorders können mit Hilfe der Bedien- und Parametriersoftware *Smart view* aus dem Gerät geladen werden. Sie können diese Aufzeichnungen aus *Smart view* heraus als „.HptTr“-Dateien speichern. Durch einen Doppelklick auf eine Datei mit der Endung „.HptTr“ kann eine solche Aufzeichnung im *DataVisualizer* angezeigt werden.

Die Liste der zur Verfügung stehenden Aufzeichnungen des Trendrekorders kann im Menü [Betrieb / Rekorder / Trendrek] eingesehen werden.

Nachdem eine solche Aufzeichnung im *DataVisualizer* geöffnet wurde, werden diejenigen Werte dargestellt, die Sie für die Aufzeichnung parametrieren (bis zu 10). Welche Werte für eine Aufzeichnung zur Verfügung stehen, hängt von Ihrem Gerätetyp ab.

Verwalten der Aufzeichnungen des Trendrekorders

Zum Herunterladen von Aufzeichnungen des Trendrekorders wechseln Sie in das Menü [Betrieb / Rekorder / Trendrek]. Hier können Sie:

- Aufzeichnungen aus dem Gerät laden,
- Die angezeigte Liste der Aufzeichnungen aktualisieren und
- Aufzeichnungen löschen.

In dem sich öffnenden Fenster befinden sich drei Icons. Durch einen Mausklick auf das Icon »Empfange Trendrekorder-Daten« können Aufzeichnungen aus dem Gerät geladen werden. Durch einen Mausklick auf das Icon »Trendrekorder aktualisieren« wird die Liste der zur Verfügung stehenden Aufzeichnungen aktualisiert. Durch einen Mausklick auf das Icon »Lösche Trendrekorder-Daten« werden alle Aufzeichnungen gelöscht. Aufzeichnungen, die Sie zuvor auf Ihrem PC gespeichert hatten, verbleiben auf Ihrem PC.

Zunächst laden Sie die Aufzeichnungen aus dem Gerät und speichern diese auf Ihrem PC. Durch einen Doppelklick auf eine solche „.HptTr“-Datei wird diese im *DataVisualizer* aufgerufen.

Klicken Sie im *DataVisualizer* auf »Analoge Kanäle«, und es werden alle in dieser Aufzeichnung verfügbaren Analogspuren angezeigt. Um eine Analogspur in ihrem zeitlichen Verlauf einsehen zu können, ziehen Sie die entsprechende Spur (per Drag & Drop) in das rechte Anzeigefenster. Unter »Angezeigte Kanäle« werden alle momentan im Anzeigefenster dargestellten Analogspuren gelistet. Um einzelne Analogspuren aus dem Anzeigefenster wieder zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Eintrag unter »Angezeigte Kanäle« und wählen »Entfernen«.

6.8.4 Ereignisrekorder

Auslesen des Ereignisrekorders mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*.
 2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
 3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
 4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Betrieb / Rekorder] das Icon »Ereignisrek«.
- ▶ Im Arbeitsfenster sehen Sie nun die »Ereignisse« in einer tabellarischen Übersicht.

HINWEIS!



Um den Ereignisrekorder zyklisch auszulesen, wählen Sie im Menü [Ansicht] »Automatisch aktualisieren«.

Smart view kann mehr Ereignisse als das Gerät aufzeichnen, wenn das Fenster des Ereignisrekorders geöffnet und »Automatisch aktualisieren« aktiviert ist.

Über das Druckmenü können Sie die Aufzeichnung in eine Textdatei exportieren. Gehen Sie wie folgt vor:



- 1.** ▷ Rufen Sie im Arbeitsfenster, wie oben beschrieben, die Daten auf.
- 2.** ▷ Wählen Sie das Menü [Datei / Drucken].
- 3.** ▷ Wählen Sie in dem sich öffnenden Auswahlfenster »Aktuelles Arbeitsfenster drucken«.
- 4.** ▷ Betätigen Sie die Schaltfläche »Drucken«.
- 5.** ▷ Betätigen Sie die Schaltfläche »Export in Datei«.
- 6.** ▷ Vergeben Sie einen Dateinamen.
- 7.** ▷ Wählen Sie einen Speicherort.
- 8.** ▷ Betätigen Sie die Schaltfläche »Speichern«.

6.8.5 Motorstart-Rekorder

Aufzeichnungen des Motorstart-Rekorders

Mittels dieses Rekorders werden Informationen während eines Motorstarts aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen des Motorstart-Rekorders werden ausfallsicher abgespeichert. Bis zu fünf Motorstarts können aufgezeichnet werden. Wenn der Speicher voll belegt ist, werden die ältesten Aufzeichnungen überschrieben („First in First out“, FIFO).

Eine Aufzeichnung besteht aus einer Zusammenfassung der Informationen und aufgezeichneten Analogspuren. Der genaue Umfang hängt von der bestellten Gerätevariante ab. Die Zusammenfassungen des Motorstart-Rekorders können direkt am Gerätebedienfeld oder über die Bedien- und Auswertesoftware *Smart view* eingesehen werden. Beispiele für den Inhalt einer solchen Zusammenfassung:

- Zeit und Datum des Motorstarts
- Aufzeichnungsnummer
- *IL1 max RMS, IL2 max RMS, IL3 max RMS, IE max RMS* – Maximaler RMS-Wert des jeweiligen Stromes während des Startvorgangs
- *Schieflast max* – Schieflastströme
- *I mit* – Mittelwert aller 3 Phasenströme, ermittelt während der Startphase, bis der Motor läuft
- *Drehzahl* – Die Motornendrehzahl (1 oder 2)
- Time (duration) values:
 - *t-Start bis I-Anlauf* – Zeit, die nach dem Motor-Start vergeht, bis der Strom unterhalb der eingestellten Anlaufstromschwelle liegt
 - *t-Start bis Motor Läuft* – Zeit, die vom Start des Motors vergeht, bis der Motor läuft, oder – bei unvollständiger Startsequenz – die Zeit bis zum Abschaltbefehl
- *verw Therm Kap* – verwendete Thermische Kapazität (angegeben als Prozentwert bezogen auf die maximale Thermische Kapazität)
- *Start success* – Dies wird auf 1 gesetzt, sobald der Startvorgang erfolgreich war (und sonst ist der Wert 0).

Mit Hilfe von *Smart view* können die Zusammenfassungen zu den Motorstarts als Textdateien gesichert oder ausgedruckt werden.

Die Analogspuren können mit Hilfe der Software *DataVisualizer* eingesehen werden. Beispiele für aufgezeichnete Analogspuren:

- Phasenströme,
- Schieflast,
- Thermische Kapazität,
- Temperaturen (sofern ein RTD-Modul zur Verfügung steht).

Motorstart-Aufzeichnungen über *Smart view*:

Die Motorstart-Aufzeichnungen können mit *Smart view* vom Gerät heruntergeladen.

- Starten Sie *Smart view*, falls es noch nicht läuft.
- Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden, wählen Sie im Menü „Gerät“ den Eintrag „Daten vom Gerät empfangen“.
- Rufen Sie im Navigationsbaum den Menüzweig [Betrieb / Rekorder] auf.
- Doppelklicken Sie innerhalb dieses Zweiges das »Startrek«-Icon.
- Im Arbeitsfenster ist nun eine tabellarische Vorschau aller im Gerät gespeicherten Aufzeichnungen sichtbar.

	Die Schaltfläche „Daten vom Gerät empfangen“ oben links erlaubt es, im Gerät gespeicherte Start-Aufzeichnungen herunterzuladen.
	Nachdem eine der maximal 5 Aufzeichnungen ausgewählt wurde, holt ein Klick auf die Schaltfläche „Empfange Zusammenfassung“ die zu einer Zusammenfassung gehörigen Daten vom Gerät.
	Die Schaltfläche „Start-Rekorder aktualisieren“ bringt die Liste der verfügbaren Aufzeichnungen auf den aktuellen Stand.
	Es ist möglich, einzelne Aufzeichnungen vom Gerät zu löschen. Zunächst wählt man „Daten vom Gerät empfangen“, dann wählt man durch einen Klick auf die Aufzeichnungsnummer die zu löschende Aufzeichnung, schließlich klickt man auf die Schaltfläche „Lösche Start-Rekorder“.
	Die Schaltfläche „Lösche alle Start-Rekorder“ entfernt alle auf dem angeschlossenen Gerät gespeicherten Aufzeichnungen.
	Es können lokal gespeicherte Aufzeichnungsdateien geöffnet werden. Ebenso können gespeicherte Aufzeichnungen mit gespeicherten Einstelldateien verglichen werden. Man beachte hierzu allerdings die Warnung weiter unten (Seite ↔).

Bei der Verwendung von *Smart view* zur Darstellung der Aufzeichnungsdaten steht die Funktionalitäten nach einem Rechtsklick irgendwo in das »Start rek«-Fenster auch über ein Kontextmenü zur Verfügung.

HINWEIS!




Über die Schaltfläche »Drucken« gelangen Sie ins Druckmenü und können die Zusammenfassung in eine Textdatei exportieren. Gehen Sie wie folgt vor:

- Rufen Sie im Arbeitsfenster, wie oben beschrieben, die Daten auf.
- Klicken Sie auf das Icon „Empfange Zusammenfassung“.
- Betätigen Sie die Schaltfläche „Drucken“.
- Betätigen Sie die Schaltfläche „Export in Datei“.
- Vergeben Sie einen Dateinamen.
- Wählen Sie einen Speicherort.
- Betätigen Sie die Schaltfläche „Speichern“.


Darstellung der Aufzeichnungen zu einem Motorstart:

Beim Aufruf einer Aufzeichnung öffnet sich ein Fenster mit den folgenden Optionen:

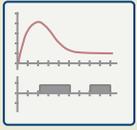

Graphische Anzeige der Motorstart-Aufzeichnungen innerhalb von *DataVisualizer*.

Es ist möglich, die Effektivwerte der Leiterströme, die verwendete Thermische Kapazität oder die vom URTD-Modul gemessenen Temperaturen darzustellen. (Letzteres setzt voraus, dass ein URTD-Modul an das Gerät angeschlossen ist.)

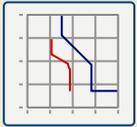

Anzeige der Motostart-Daten zusammen mit den Kurven des Motorschutzes (Startprofilkurve gegen Schutzgrenzwerte). Der Anwender kann den mittleren während der Startphase aufgezeichneten Strom gegen Schutzelemente wie 50P oder das Thermische Modell darstellen.

Es ist möglich, die dargestellten Parametersätze zu wählen. Allerdings sind Schutzelemente, die während der Inbetriebnahme nicht berücksichtigt wurden, grundsätzlich nicht sichtbar.

Die graphische Darstellung des Startprofils erlaubt, zwischen zwei benutzerdefinierten Darstellungen zu wählen:

- Anpassung der Schutzeinstellungen an die aufgezeichnete Startkurve. Hierbei kann der Anwender den Einfluss von Parameteränderungen auf die Kurvendarstellung sehen. Somit kann der Anwender prüfen, ob die Geräteeinstellungen seinen Schutzanforderungen genügen.
- Prüfen einer Startaufzeichnung. Da eine Startaufzeichnung die Geräteeinstellungen nicht enthält, muss der Anwender sicherstellen, dass Backups der Geräteeinstellungen existieren, die zu der Zeit der Startaufzeichnung gültig waren.

VORSICHT!



Die Darstellung des Startprofils zeigt die aufgezeichneten mittleren Stromstärken mit Bezug auf die derzeitigen Geräteeinstellungen. Die Geräteeinstellungen selbst sind allerdings nicht Teil der Aufzeichnungen des Motorstarts.

Adaptive Parametersätze und deren Einfluss sind im Startprofil nicht sichtbar.

Blockaden sind im Startprofil nicht sichtbar.

Es ist empfohlen, die Einstelldateien zusammen mit der Aufzeichnung zu speichern, um sicherzustellen, dass die Kurvendarstellung denjenigen Bedingungen entsprechen, die zur Zeit des Motorstarts bestanden.

6.8.6 Statistik-Rekorder

Im Statistikrekorder können motorspezifische Trenddaten eingesehen werden. Der Statistikrekorder kann bis zu 24 Monatsberichte zur Verfügung stellen. Die Berichte werden spannungsausfallsicher gespeichert. Um einen Monatsbericht einzusehen wechseln Sie ins Menü: [Betrieb / Rekorder / Statistikrek]

In Smart view kann durch einen Doppelklick auf das Datum der zugehörige Bericht eingesehen werden. Ein Bericht umfasst neben dem Datum auch die Anzahl der Starts und die Anzahl der erfolgreichen Starts, die durchschnittliche Startzeit, den durchschnittlichen I2T-Wert während der Startphase und die über alle Starts gemittelten maximalen Startströme.

6.8.7 Interne Meldungen (Selbstüberwachungsrekorder)

Auslesen der geräteinternen Meldungen mittels Smart view

HINWEIS!



Die internen Meldungen stehen nur bei einer Verbindung mit einem HighPROTEC-Schutzgerät (ab Version 3.4) zur Verfügung.

Das Schutzgerät überwacht seine eigene Funktion, indem es kontinuierlich verschiedene Selbst-Tests durchführt. Wenn hierbei ein ernstes Problem oder ein Ereignis mit ernststen Auswirkungen auf den Betrieb erkannt wird, dann wird dieses Ereignis aufgezeichnet.

Bei HighPROTEC-Schutzgeräten ab Version 3.6 werden hier auch sicherheitsrelevante Meldungen gesammelt, zum Beispiel Probleme bei der verschlüsselten Kommunikation oder die Eingabe eines falschen Passwortes.

Über das Menü [Betrieb / Selbstüberwachung / Meldungen] kann auf die geräteinternen Meldungen zugegriffen werden. Die folgenden Einträge sind Bestandteil jeder Meldung:

- *Aufz.-Nr.* – ein Zähler ohne besondere Bedeutung
- *Aufzeichnungszeitpunkt* – Zeitstempel des Ereignisses
- *Meldung* – eine Fehlernummer (ID der Meldung) mit einem abgekürzten Meldungstext
- *Wert* – zusätzliche Wertangabe zu dem jeweiligen Ereignis

Alle Meldungen, die hier möglicherweise erscheinen können, werden detailliert in einem separaten Dokument beschrieben, dem „HighPROTEC Troubleshooting Guide“ (HPT-5.50-DE-TSG).

6.9 Passwörter

Man unterscheidet zwischen *Berechtigungspasswörtern*, die bestimmte Bereiche von Geräteparametern freischalten, und *Verbindungspasswörtern*, über die eine Verbindung des Smart view mit der Bediensoftware *Smart view* ermöglicht wird.

Die *Verbindungspasswörter* werden grundsätzlich über *Smart view* abgefragt, d. h. können nur an der PC-Tastatur eingegeben werden. (Eine ausführliche Beschreibung findet man im Kapitel „Sicherheitsrelevante Einstellungen (Security)“ des HighPROTEC-Gerätehandbuchs).



Die Eingabe *falscher* Passwörter (Verbindungspasswörter oder Berechtigungspasswörter, unabhängig ob am HMI oder über *Smart view*) stößt eine „Zeitstrafe“ an: Das Smart view blockiert erneute Passwordeingaben für eine immer größer werdende Zeitdauer, bis schließlich ein korrektes Passwort eingegeben wurde. Ein spezieller Info-Dialog informiert den Anwender über diese „Zeitstrafe“. Dieser Sicherheitsaspekt betrifft nur die Passwordeingabe (d. h. den Softkey ). Das heißt, es ist während einer solchen „Strafzeit“ immer noch möglich, am Gerät andere, „passwort-freie“ Aktivitäten durchzuführen.

Ändern von Passwörtern mittels Smart view

Laden Sie die Parameterdatei aus dem Gerät.



1. ▷ Die Passwörter können im Menü [Geräteparameter / Security / Passwort] durch einen Doppelklick auf das zu ändernde Passwort geändert werden.
2. ▷ Geben Sie zunächst das alte und dann zweifach das neue Passwort ein.
3. ▷ Bestätigen Sie die Änderung durch einen Klick auf den »OK«-Button.

6.10 Projektierung des Gerätes

6.10.1 Projektierte Elemente

Projektieren des Geräts bedeutet, dass Sie den Funktionsumfang einstellen, das heißt, es werden diejenigen Funktionen aktiviert, die für die jeweilige Anwendung benötigt werden, bzw. die nicht benötigten Funktionen deaktiviert. Dies geschieht grundsätzlich immer über die Parameter im Menü [Projektierung / Projektierte Elemente]; dort gibt es zu jeder Funktion, die sich aktivieren bzw. deaktivieren lässt, einen Parameter, der auf „-“ oder „verwenden“ eingestellt werden kann.

Wenn Sie z. B. die Spannungsschutzfunktion deaktivieren, werden alle zu dieser Funktion gehörenden Menüzeile nicht mehr erscheinen. Alle Ereignisse, Meldungen etc. werden mit deaktiviert. Dadurch wird der Menübaum übersichtlich.

WARNUNG!



Durch das Projektieren der Schutzfunktionalität verändern Sie die Gerätefunktionalität.

Deaktivieren Sie z. B. die Richtungserkennung der Überstromschutzfunktionen, dann löst das Gerät auch tatsächlich nicht mehr gerichtet, sondern nur noch ungerichtet aus. Deaktivieren Sie die Spannungsschutzfunktion, wird die Spannung nicht mehr auf Über- bzw. Unterspannung überwacht.

Für alle sich aus Fehlprojektierungen ergebenden Personen- und Sachschäden übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung!

SEG bietet die Projektierung auch als Dienstleistung an.

WARNUNG!



Wenn ein Modul über die Projektierung deaktiviert wird, werden alle Parameter dieses Moduls auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wird dieses Modul anschließend über die Projektierung erneut aktiviert, sind folglich alle Parameter (erneut) auf die benötigten Werte einzustellen.

6.10.2 Definition

Für die meisten Schutzfunktionen kann festgelegt werden, ob diese im Fehlerfall ein Auslösesignal, das zur Öffnung des Leistungsschalters führt, ausgeben sollen, oder, ob lediglich ein Alarmsignal ausgegeben werden soll, ohne auszulösen. Diese Einstellung erfolgt über das Menü [Projektierung / Definition].

Für weitere Details siehe {? GeneralAlarms_GeneralTrips}.

6.11 Parameter

Parametrieren mittels Smart view

In *Smart view* werden in den Editierfenstern die erforderlichen Zugangsberechtigungen für jeden Parameter bzw. Einstellwert angezeigt. Die erforderlichen Zugangsberechtigungen werden bei der Übertragung der Parameter und Einstellungen ins Gerät überprüft. Für die Übertragung der Parameter bestehen zwei Optionen.

- Die Übertragung **aller** Parameter. Dies erfordert immer die Eingabe des Administratorkennworts.
- Die Übertragung der **geänderten** Parameter. Hierbei gilt, wenn Parameter aus unterschiedlichen Zugangsbereichen übertragen werden sollen, dass nur die Passwörter für die jeweils höchsten Zugangsberechtigungen abgefragt werden.

✳

Beispiel 1:

Ein »Schutz-Lv1«-Parameter und ein »Schutz-Lv2«-Parameter wurden geändert und sollen übertragen werden. Abgefragt wird in diesem Fall nur das Passwort »Schutz-Lv2«.

✳

Beispiel 2:

Ein »Schutz-Lv1«-Parameter, ein »Schutz-Lv2«-Parameter und ein Projektierungsparameter wurden geändert und sollen übertragen werden. Abgefragt wird in diesem Fall nur das Passwort des Administrators, »Admin-Lv3«.

✳

Beispiel 3:

Ein »Schutz-Lv1«-Parameter, ein »Schutz-Lv2«-Parameter und ein »Strg-Lv1«-Parameter wurden geändert und sollen übertragen werden. Abgefragt werden in diesem Fall zwei Passwörter, nämlich »Schutz-Lv2« und »Strg-Lv1«.

Ändern eines Parameters mittels Smart view - Beispiel

Beispiel: Ändern eines Schutzparameters: Ändern der Kennlinie für die Überstromschutzfunktion »I[1]« in Parametersatz 1).

⚙

1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Schutzparameter«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Schutzparameter] das Icon »Satz 1«.
5. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des ersten Schutzparametersatzes den Zweig »I-Schutz«.
6. ▷ Doppelklicken Sie auf »I«[1].
- ▶ Im Arbeitsfenster sehen Sie nun eine tabellarische Übersicht derjenigen Parameter, die dieser Schutzfunktion im gewählten Parametersatz zugewiesen sind.
7. ▷ Doppelklicken Sie in dieser Tabelle den Wert/Parameter, den Sie ändern möchten (hier: »Kennl«).

8. ▷ Es wird ein Bearbeitungsfenster geöffnet, in dem Sie nun die gewünschte Kennlinie wählen können.
9. ▷ Bestätigen Sie die Änderung durch einen Klick auf den »OK«-Button.
10. ▷ Ändern Sie ggf. weitere Parameter. (Siehe auch ↪ „[Plausibilitätsüberprüfung](#)“.)
11. ▷ Um die geänderten Parameter in das Gerät zu übertragen, haben Sie im Menü [Gerät] zwei Optionen, nämlich entweder alle oder nur die geänderten Parameter zu übertragen, siehe ↪ [6.2 Gerätedaten mittels Smart view ins Gerät übertragen](#).
12. ▷ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, dass die Parameter im Gerät überschrieben werden sollen.
13. ▷ Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster die erforderlichen Passwörter ein.
 - ▶ Danach werden die geänderten Daten an das Gerät gesendet und von ihm übernommen.
14. ▷ Es erscheint eine Abfrage, ob die Änderungen als Datei gespeichert werden sollen. Im Allgemeinen ist es ratsam, dies zu befolgen. Wählen Sie einen geeigneten Speicherort und klicken Sie auf »Speichern«.
 - ▶ Die geänderten Parameterdaten werden nun in dem von Ihnen gewählten Ordner gesichert.

HINWEIS!



Durch ein Sternsymbol („*“) vor den veränderten Parametern wird angezeigt, dass die Änderungen nur zwischengespeichert, aber noch nicht in einer Parameterdatei gespeichert wurden. Dies ist unabhängig davon, ob die Parameter zwischenzeitlich an das Schutzgerät übertragen wurden!

Der Titel des Programmfensters zeigt neben dem Parameternamen einen Stern.

Zur Steigerung der Übersichtlichkeit, insbesondere bei komplexen Parameteränderungen, wird im Menübaum auch auf jeder weiteren (zugeklappten) Menüebene oberhalb der zwischengespeicherten Parameter durch das Sternsymbol der Parameteränderungswunsch angezeigt („Sternchenspur“). Dadurch kann auch von der Hauptmenüebene aus jederzeit kontrolliert werden, wo noch nicht abschließend gespeicherte Parameteränderungen vorgenommen wurden.

Die „Sternchenspur“ wird entweder dann gelöscht, wenn die Änderungen als Parameterdatei gespeichert werden, oder wenn die Gerätedaten erneut vom Schutzgerät geladen werden.

HINWEIS!



Smart view merkt sich das eingegebene Passwort für ca. 10 Minuten. Wenn innerhalb dieses Zeitintervalls erneut Parameter ins Gerät übertragen werden, wird das Zeitintervall erneut gestartet. Wenn erst nach Ablauf der 10 Minuten erneut Parameter ins Gerät übertragen werden sollen, dann wird *Smart view* Sie erneut nach dem Passwort fragen.

Plausibilitätsüberprüfung

HINWEIS!



Manchmal bestehen Abhängigkeiten zwischen Parametern. Das heißt, ein geänderter Einstellwert macht unter Umständen einen anderen Parameter ungültig.



Deswegen überwacht *Smart view* kontinuierlich alle zwischengespeicherten Parameteränderungen. Erkennt die Software eine Implausibilität, so wird diese durch ein rotes Fragezeichen vor dem betreffenden Parameter angezeigt.

Zur Steigerung der Übersichtlichkeit, insbesondere bei komplexen Parameteränderungen, wird auch auf jeder weiteren Menüebene oberhalb der zwischengespeicherten Parameter durch das Fragezeichensymbol die Implausibilität angezeigt („Plausibilitätsspur“). Dadurch kann auch von der Hauptmenüebene aus jederzeit kontrolliert werden, wo Implausibilitäten vorhanden sind.

Somit ist von jedem Punkt des Menübaums aus sofort erkennbar, dass die Software Implausibilitäten erkannt hat.

Ein Fragezeichen / Implausibilitätssymbol überschreibt stets ein Sternchen / Parameteränderungssymbol.

Erkennt die Software eine Implausibilität, verweigert sie das Übernehmen der Parameter.

Der Anwender muss nun alle Implausibilitäten auflösen, indem er die ungültig markierten Parameter mit einem Doppelklick aufruft. Das Bearbeitungsfenster zeigt dann nur den/die jeweils verfügbare(n) Wert(e) zur Auswahl an, sodass nun ein gültiger Wert explizit vom Anwender mittels »OK« zugewiesen werden kann.

Parametersatzumschaltung mittels *Smart view*



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Schutzparameter«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Schutzparameter] das Icon »Satz-Umschaltung«.
5. ▷ Konfigurieren Sie die Parametersatzumschaltung bzw. wählen Sie manuell einen aktiven Parametersatz.

Parametersätze kopieren mittels *Smart view*

HINWEIS!



Parametersätze können nur dann kopiert werden, wenn keine Implausibilitäten vorliegen (kein rotes Fragezeichen, siehe den Hinweis am Ende von [↔ „Ändern eines Parameters mittels *Smart view* - Beispiel“](#)).

Schutzparametersätze, die sich nur in wenigen Parametern unterscheiden, müssen nicht mühsam doppelt erstellt werden.

Kopieren Sie einfach mit Hilfe von *Smart view* einen bereits erstellten Schutzparametersatz auf einen anderen (noch nicht konfigurierten). Danach müssen Sie lediglich die Parameter ändern, in denen sich die beiden Parametersätze unterscheiden.

Um effizient einen zweiten Parametersatz zu erstellen, der sich nur in wenigen Parametern von einem anderen bereits parametrisierten unterscheidet, gehen Sie wie folgt vor:

- | | |
|------|--|
| ⚙️ | |
| 1. ▷ | Falls <i>Smart view</i> noch nicht läuft: Starten Sie <i>Smart view</i> |
| 2. ▷ | Öffnen Sie eine Offline-Parameterdatei oder laden Sie aus einem angeschlossenen Gerät die Daten. |
| 3. ▷ | Speichern Sie sicherheitshalber die Geräteparametrierung ab: [Datei / Speichern unter] |
| 4. ▷ | Wählen Sie im Menü [Bearbeiten] den Eintrag »Kopiere Parametersätze«. |
| 5. ▷ | Legen Sie fest welcher Parametersatz (Quelle: »Kopiere von«) auf welchen Parametersatz (Ziel: »Kopiere nach«) kopiert werden soll. |
| 6. ▷ | Starten Sie den Kopiervorgang durch einen Mausklick auf »OK«. |
| ▶ | Der kopierte Parametersatz ist nun zwischengespeichert. |
| 7. ▷ | Bearbeiten Sie nun ggf. den/die kopierten Parametersätze. |
| 8. ▷ | Speichern Sie die geänderte Geräteparameterdatei unter einem neuen Namen auf der Festplatte ab (Sicherheitskopie). |
| 9. ▷ | Übertragen Sie die Parameter in das Gerät. (Siehe ↔6.2 Gerätedaten mittels Smart view ins Gerät übertragen.) |

Parametersätze vergleichen mittels Smart view

- | | |
|------|--|
| ⚙️ | |
| 1. ▷ | Falls <i>Smart view</i> noch nicht läuft: Starten Sie <i>Smart view</i> |
| 2. ▷ | Öffnen Sie eine Offline-Parameterdatei oder laden Sie aus einem angeschlossenen Gerät die Daten. |
| 3. ▷ | Wählen Sie im Menü [Bearbeiten] den Eintrag »Vergleiche Parametersätze«. |
| 4. ▷ | Wählen Sie in den beiden Drop-Down-Menüs zwei Parametersätze, die miteinander verglichen werden sollen. |
| 5. ▷ | Betätigen Sie die Schaltfläche »Vergleiche«. |
| ▶ | In einer tabellarischen Auflistung werden diejenigen Werte dargestellt, in denen sich die Satzparameter unterscheiden. |

6.11.1 Parameterdateien

Parameterdateien haben die Dateinamenserweiterung *.HptPara und speichern alle Einstellungen, die man an einem Schutzgerät vorgenommen hat.

Eine HptPara-Datei bezieht sich immer auf ein spezielles „Gerätmodell“, siehe auch den *HighPROTEC Quick Start Guide* HPT-5.50-DE-QSG oder die Gerätedokumentation.

Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, eine neue Konfigurationsdatei anzulegen:

- Anlegen einer *.HptPara-Datei offline, d. h. ohne dass aktuell ein Schutzgerät verbunden ist. *Smart view* öffnet einen Auswahldialog, in dem der genaue Gerätetyp, für den die Konfigurationsdatei sein soll, (inklusive Typenschlüssel) erfragt wird. (Ein „Typenschlüssel“, auch Bestellschlüssel genannt, ist ein Bezeichner aus Buchstaben und Ziffern, der einen Gerätetyp definiert, mitsamt Eigenschaften wie der Gehäuseart oder den verfügbaren Kommunikationsoptionen.)

In dem Dialog für den Typenschlüssel kann jede Eigenschaft per Doppelklick (oder durch einzelnen Klick mit nachfolgender Schaltfläche »Bearbeiten«) abgeändert und an das gewünschte Gerät angepasst werden. Alternativ kann man auch unten im Dialog, neben dem resultierenden Typenschlüssel, auf die Schaltfläche mit dem Bleistift klicken und die Abfolge von Buchstaben und Ziffern direkt eingeben.

Der Typenschlüssel eines vorliegenden Gerätes befindet sich in Form eines Aufklebers auf dem Gehäuse des Schutzgerätes, es handelt sich um den Eintrag mit der Kennzeichnung „CAT No.“.

Als weitere Möglichkeit kann man auch in *Smart view* das Menü »[Datei → Eigenschaften]« aufrufen; es öffnet sich ein Fenster mit Informationen, dort steht unter anderem auch der Typenschlüssel.

- Anlegen einer *.HptPara-Datei, während aktuell ein Schutzgerät verbunden ist. In diesem Falle übernimmt *Smart view* alle Eigenschaften direkt vom Schutzgerät; nach der Übertragung fragt *Smart view*, ob man diese Daten als neue HptPara-Datei ablegen möchte. (Natürlich kann eine bestehende HptPara-Datei auch zu einem späteren Zeitpunkt für ein anderes Schutzgerät wiederverwendet werden, sofern Geräteversion und Typenschlüssel übereinstimmen.)

Bei bestehender Verbindung ist es (ab HighPROTEC-Version 3.4) auch möglich, einfach den Wert des Parameters [Geräteparameter / Version] »CAT No.« nachzusehen.

Als weitere Möglichkeit kann man auch in *Smart view* das Menü »[Datei → Eigenschaften]« aufrufen; es öffnet sich ein Fenster mit Informationen, dort steht unter anderem auch der Typenschlüssel.

Parameterdatei öffnen

Der Menüeintrag [Datei / Öffnen einer Parameterdatei] öffnet eine vorab gespeicherte Parameterdatei. Falls noch eine Parameterdatei geöffnet ist, wird diese (mitsamt den zugehörigen Dialogfenstern) automatisch geschlossen.

Parameterdatei speichern

Der Menüeintrag [Datei / Speichern] speichert die aktuell geöffnete Parameterdatei auf der PC-Festplatte.

Parameterdatei als neue Datei speichern

Der Menüeintrag [Datei / Speichern unter] speichert die aktuell geöffnete Parameterdatei unter einem anderen Pfad oder mit neuem Dateinamen.

Eigenschaften einer Parameterdatei anzeigen

Der Menüeintrag [Datei / Eigenschaften] zeigt die Eigenschaften des aktuell geöffneten Parameter-/Menübaumes in einem neuen Fenster an.

Hier findet man zum Beispiel:

- den Dateinamen (sofern von Datei geladen)

- den Ursprung der Parameterdaten (aus einer Datei geladen oder vom Gerät empfangen)
- Versionsinformationen (Gerätetyp, Typenschlüssel, Version)
- verschiedene interne Dateipfade (z. B. den Ordner mit Dateinamen des verwendeten Gerätemodells)

Parameterdateien vergleichen mittels Smart view

Sie können die aktuell in *Smart view* geöffnete Parameterdatei mit einer auf der Festplatte vergleichen. Voraussetzung ist, dass die Geräteversionen und Typen übereinstimmen. Gehen Sie wie folgt vor:



1. ▷ Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag »Vergleiche mit einer Parameterdatei«.
 2. ▷ Klicken Sie auf das Ordner-Icon, um eine Datei auf der Festplatte auszuwählen.
- ▶ In einer tabellarischen Übersicht werden die Unterschiede angezeigt.

Parameterdateien konvertieren mittels Smart view

Parameterdateien können konvertiert werden. Dabei werden Parametrierungseinstellungen soweit wie möglich übernommen.

- Wenn neue Parameter hinzukommen, werden diese auf Werkseinstellung gesetzt.
- Wenn Parameter entfallen sind, werden diese gelöscht.

Um eine Parameterdatei zu konvertieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*.
 2. ▷ Öffnen Sie eine Parameterdatei oder laden Sie die Parameter aus einem Gerät, die konvertiert werden sollen.
 3. ▷ Legen Sie auf einem ausfallsicheren Speicherort eine Sicherheitskopie der Datei an.
 4. ▷ Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag »Datei speichern unter...«.
 5. ▷ Vergeben Sie einen neuen Dateinamen (damit nicht versehentlich die Sicherheitskopie überschrieben wird).
 6. ▷ Wählen Sie im Drop-Down Menü »Dateityp« die gewünschte Dateiversion.
 7. ▷ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage nur dann mit »Ja«, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie die Konvertierung durchführen wollen.
- ▶ In einer tabellarischen Übersicht werden entfallene und neu hinzugefügte Parameter dargestellt:

Hinzugefügte Parameter:



Gelöschte Parameter:




Eine Parameterdatei schließen

Der Menüeintrag [Datei / Schließen] schließt die momentan geöffnete Parameterdatei und alle damit verbundenen Dialogfenster. Wenn es ungesicherte Änderungen gibt oder wenn eine neue, noch namenlose Parameterdatei noch nicht gespeichert wurde, schlägt *Smart view* vor, die Datei zu speichern.

6.12 Digitale Eingänge

Rangieren Digitaler Eingänge

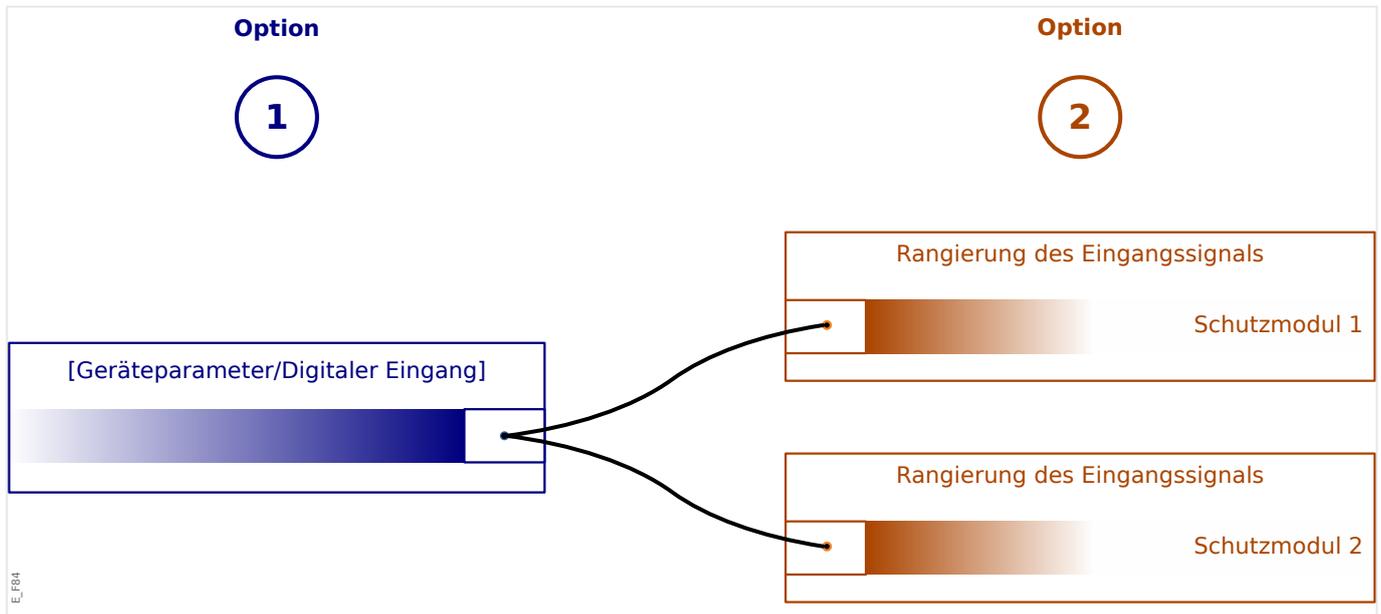

Sie haben zwei Optionen, um Digitale Eingänge zu rangieren.

Option 1: Einen Digitalen Eingang (einem/mehreren) Modulen zuweisen.

Hinzufügen einer Rangierung mittels Smart view: Sie können im Menü [Geräteparameter / Digitale Eingänge] einem Digitalen Eingang ein oder mehrere Ziele zuweisen, auf die der Digitale Eingang wirken soll. Rufen Sie die Rangierungen auf (Doppelklick in *Smart view* auf den entsprechenden Digitalen Eingang) und wählen Sie die Rangierung aus, die hinzugefügt werden soll. Mit »hinzufügen« wird die Rangierung aus der Liste der verfügbaren in die Liste der verwendeten Rangierungen überführt.

Löschen einer Rangierung mittels Smart view: Rufen Sie die Rangierungen auf (Doppelklick in *Smart view* auf den entsprechenden Digitalen Eingang) und wählen Sie die Rangierung aus, die gelöscht werden soll. Mit »entfernen« wird die Rangierung aus der Liste der verwendeten Rangierungen gelöscht.

Option 2: Einem Moduleingang einen Digitalen Eingang zuweisen.

Gehen Sie in ein Modul. Weisen Sie nun dem Modul den Digitalen Eingang zu.

Beispiel: Ein Schutzmodul soll in Abhängigkeit des Zustandes eines Digitalen Einganges blockiert werden. Weisen Sie hierzu in den Globalen Schutzparametern dem Blockadeeingang (z. B. »ExBlo1«) den gewünschten Digitalen Eingang zu.

Überprüfung der Zuordnung Digitaler Eingänge

Um festzustellen, auf welche Ziele ein Digitaler Eingang bereits rangiert wurde gehen Sie wie folgt vor:



1. ▷ Wechseln Sie ins Menü [Geräteparameter / Digitale Eingänge].
2. ▷ Navigieren Sie den Digitalen Eingang an, über den Sie mehr erfahren möchten.

- 3.** ▷ In *Smart view* werden alle Ziele eines Digitalen Eingangs getrennt durch ein Semikolon hintereinander aufgelistet.
(Hinweis: wenn das Fenster zu klein ist werden eventuell einige Ziele verdeckt).
- 4.** ▷ Durch einen Doppelklick auf den Digitalen Eingang können die Rangierungen eingesehen bzw. weitere vorgenommen werden.

6.13 Datum und Uhrzeit mittels Smart view synchronisieren



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*.
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Navigieren Sie im Navigationsbaum zum Eintrag »Datum/Uhrzeit« im Menüweig [Geräteparameter / Zeit] und doppelklicken Sie diesen.
 - ▶ Es öffnet sich ein Dialog, der die aktuellen Zeiten des HighPROTEC-Gerätes sowie des PCs anzeigt. (Eine Checkbox erlaubt, die angezeigte Zeit von lokaler Zeitzone auf UTC umzuschalten; man beachte allerdings den Hinweis unten.)
4. ▷ Klicken Sie auf die Schaltfläche »Synchronisieren«. Eventuell wird das Passwort für die Zugriffsebene »Admin-Lv3« erfragt.
 - ▶ Das HighPROTEC-Gerät übernimmt Datum und Uhrzeit vom PC.

HINWEIS!



Smart view ab Version 4.50 in Verbindung mit einem HighPROTEC-Gerät ab Version 3.4 berücksichtigt bei der Synchronisierung, dass auf PC und HighPROTEC-Gerät möglicherweise unterschiedliche Zeitzonen eingestellt sind.

Bei einer Verbindung mit einem älteren HighPROTEC-Gerät ist dies nicht möglich, hier kann es folglich bei unterschiedlichen Zeitzonen zu einer falschen Zeiteinstellung kommen. Es wird daher empfohlen, vor der Synchronisierung mit einem älteren HighPROTEC-Gerät gleiche Zeitzonen einzustellen.

Falls Sie sich unsicher sind, ob bei einer vorliegenden Verbindung die Zeitzonenprüfung unterstützt wird: Wenn im oben erwähnten Dialog die Checkbox zum Umschalten auf UTC sichtbar ist, dann wird die Zeitzonenprüfung unterstützt.

6.14 Geräteversion mittels Smart view ermitteln

Im Menü [Datei / Eigenschaften] finden Sie detaillierte Informationen zu den Eigenschaften der geöffneten Datei wie z. B. Software- und Geräteversion.

HINWEIS!



Um eine Parameterdatei in das Gerät übertragen zu können, müssen folgende Daten übereinstimmen:

- der Typenschlüssel („CAT No.“, oben auf dem Gerätegehäuse/Typenschild, auch Bestellschlüssel genannt) und
- Die Version des Datenmodells. (Diese kann über [Geräteparameter / Version] »DM-Version« ausgelesen werden.)

6.15 Darstellung von ANSI-Codes

Damit in *Smart view* zusätzlich ANSI-Codes angezeigt werden, gehen Sie wie folgt vor:



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*.
2. ▷ Setzen Sie im Menü [Einstellungen] das Häkchen vor »Anzeige der ANSI-Gerätenummern«.

6.16 Grafische Darstellung von Auslösekurven

Smart view unterstützt die grafische Darstellung von Auslösecharakteristiken. Abhängig vom Gerätetyp und der Gerätekonfiguration können z. B. folgende Auslösekurven grafisch angezeigt werden:

- Überstromauslösekurven (ANSI, IEC,...)
- LVRT/FRT Profile (Low Voltage Ride Through)
- Auslösebereiche des Untererregungsschutzes
- Schaltgerätewartungs-Kurven



Beispiel: Grafische Anzeige der Überstromauslösekurve »I[1]«

1. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden, laden Sie sie aus einer Datei oder aus dem Gerät.
2. ▷ Navigieren Sie im Navigationsbaum in das Menü [Schutzparameter / Satz 1 / I-Schutz / I[1]].
3. ▷ Doppelklicken Sie die Schutzstufe »I[1]«.
4. ▷ Im Arbeitsfenster sehen Sie die tabellarische Übersicht über die Parameter, die dieser Schutzfunktion zugewiesen sind und u. a. die Auslösecharakteristik definieren.
5. ▷ Klicken Sie in der oberen Befehlsleiste dieses Arbeitsfenster auf das Icon »Anzeige Charakteristik«: 
6. ▷ In einem weiteren Arbeitsfenster sehen Sie nun die grafische Darstellung der aktuell eingestellten Auslösecharakteristik.

Auslösekurven hinzufügen oder entfernen

In das Arbeitsfenster für die Charakteristik-Kurven können noch weitere Kurven aus anderen Schutzstufen oder Parametersätzen hinzugefügt werden.



Beispiel: Hinzufügen weiterer Kurven zur Auslösekurve der Überstromschutzfunktion »I[1]«

1. ▷ Öffnen Sie, wie im obigen Beispiel beschrieben, das Arbeitsfenster für die grafische Darstellung der Auslösekurve der Schutzstufe »I[1]«.
2. ▷ Klicken Sie in der oberen Befehlsleiste dieses Arbeitsfensters auf das Icon »Kurven Hinzufügen/Entfernen«: 
3. ▷ Es wird ein Auswahlfenster geöffnet, darin legen Sie folgendes fest bzw. wählen Sie aus:
 - Welche weiteren Schutzstufen sollen zusätzlich dargestellt werden? (Diese Auswahlmöglichkeit ist nur verfügbar, wenn mehrere Schutzstufen des gleichen Typs projiziert sind).
 - Welche weiteren Parametersätze sollen zusätzlich in diesem Diagramm angezeigt werden? (Diese Auswahlmöglichkeit ist nur verfügbar, wenn diese Schutzstufe in mehreren Parametersätzen zur Verfügung steht).
4. ▷ Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Kurven.

5. ▷ Schließen Sie das Bearbeitungsfenster mit »Übernehmen«.

▶ Die grafische Anzeige der Auslösecharakteristik wird nun aktualisiert und die zusätzlich ausgewählten Kurven werden ebenfalls in diesem Fenster dargestellt.

Auswahl von Zusatzkennlinien

Je nach Gerät und Konfiguration können auch zu einer Auslösekennlinie zugehörige Rücksetzkurven oder weitere Zusatzkurven wie z. B. für den spannungsabhängigen Überstromzeitschutz dargestellt werden.

Wenn solche Kurven verfügbar sind, können diese über ein Drop-Down-Menü im Kopfbereich des Arbeitsfensters ausgewählt werden.



Beispiel: Darstellung der Rücksetzkennlinie für die Überstromschutzfunktion »I[1]«

1. ▷ Öffnen Sie, wie im obigen Beispiel beschrieben, das Arbeitsfenster für die grafische Darstellung der Auslösekurve der Schutzstufe »I[1]«.

2. ▷ In der oberen Schaltflächenleiste dieses Arbeitsfensters befindet sich ein Drop-Down-Menü für die Auswahl von Zusatzkennlinien:

- Auslösekennlinie
- Rücksetzkennlinie
- Spannungsabhängiger Überstromzeitschutz

3. ▷ Wählen Sie im Drop-Down-Menü den Kurventyp »Rücksetzkennlinie«.

▶ Im Arbeitsfenster wechselt die grafische Anzeige von der »Auslösekennlinie« zur »Rücksetzkennlinie«.

6.17 Single-Line Diagrams

Das Abzweigsteuerbild wird nach dem Betätigen der »CTRL«-Taste am Bedienfeld eines HighPROTEC-Gerätes angezeigt. Es kann durch ein anderes ersetzt werden, sodass es also möglich ist, das Diagramm der jeweiligen Anwendung anzupassen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, folgendes zu wissen:



Wenn *Smart view* die Gerätekonfiguration in einer „*.HptPara“-Datei speichert, ist das aktuelle Abzweigsteuerbild immer auch Teil des Dateiinhaltes. Wenn umgekehrt eine HptPara-Datei an das Schutzgerät übertragen wird, wird automatisch auch das enthaltene Abzweigsteuerbild geladen und angezeigt.

Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass es **nicht** möglich ist, das aktive Abzweigsteuerbild aus dem Schutzgerät oder aus einer HptPara-Datei (in Form einer separaten, editierbaren Datei) zu exportieren. (Das heißt, es liegt dort nicht in einer editierbaren Form vor.)

Die editierbare Form eines Abzweigsteuerbildes ist eine „*.HptPage“-Datei, und es ist folglich dringend empfohlen, alle Dateien im Format „*.HptPage“ in allen (wesentlichen) Bearbeitungszuständen zu archivieren, d. h. sowohl die Ausgangsdatei als auch den Endstand, unabhängig von den „*.HptPara“-Dateien.

Tip: Das vom Schutzgerät ab Werk angezeigte Abzweigsteuerbild befindet sich als editierbare HptPage-Datei auf der Produkt-DVD, die dem gelieferten Gerät beiliegt. Alternativ kann sie von der Web-Adresse heruntergeladen werden, die durch einen auf dem Gerät angebrachten QR-Code angegeben ist. Im Allgemeinen stellt diese Datei den bestmöglichen Startpunkt für eigene Anpassungen dar.

Die Software zum Editieren einer HptPage-Datei heißt *Page Editor*. Sie ist grundsätzlich Bestandteil einer normalen *Smart view*-Installation.

Es ist möglich, den *Page Editor* zu starten wie jede Windows-Applikation, also (zum Beispiel) über den Start-Button. Wenn *Smart view* allerdings sowieso schon gestartet sein sollte, ist es bequemer, dort einfach den Menüpunkt [*Tools* → *Page Editor*] aufzurufen.

Eine ausführliche Beschreibung der *Page Editor*-Editiermöglichkeiten ist das separate Handbuch *Page Editor Manual*. Das *Page Editor Manual* ist am einfachsten erreichbar, wenn man im *Page Editor* den Menüpunkt [*Help* → *Help*] aufruft (oder die »F1«-Taste betätigt).

Nachdem mittels *Page Editor* eine eigene HptPage-Datei erstellt wurde, kann diese folgendermaßen in das Schutzgerät geladen werden:



1. ▷ In *Smart view* öffnet man den Menüpunkt [Projektierung / Projektierte Elemente].
 2. ▷ In dem Projektierungsdialog doppelklickt man auf den Eintrag »Strg . Abzweigsteuerbild« („①“ im Diagramm unten), sodass sich der zugehörige Einstell-Dialog öffnet.
- ▶ Der Dialog zeigt eine Vorschau des Abzweigsteuerbildes mit den folgenden Informationen:
- Abzweigsteuerbild Name — Der Name des aktuell verwendeten Abzweigsteuerbildes, z. B. „BusbarFeeder“
 - Schaltgeräte Eigenschaften — Eine Liste der verwendeten Schaltgeräte des Abzweigsteuerbildes.

6.18 Programmierbare Logik mittels Smart view

WARNUNG!



Eine Fehlprogrammierung von Logikgleichungen kann zu Personenschäden oder der Beschädigung oder Zerstörung von Betriebsmitteln führen.

Verwenden Sie die Programmierbare Logik nur dann, wenn Sie die einwandfreie Funktionalität sicherstellen können.

HINWEIS!



Es wird empfohlen, Logikgleichungen mittels *Smart view* zu programmieren (d. h. nicht direkt am Schutzgerät über dessen Bedienfeld).



Konfiguration einer Logikgleichung

1. ▷ Wechseln Sie ins Menü [Logik / LG x].
2. ▷ Rufen Sie den Logikeditor auf.
3. ▷ Rangieren Sie die Eingangssignale. (Wenn erforderlich, invertieren Sie diese).
4. ▷ Falls erforderlich, konfigurieren Sie den Timer (Anzugsverzögerung »LGx.t-Ein Verz« und Rückfallverzögerung »LGx.t-Aus Verz«).
5. ▷ Wenn der selbsthaltende Ausgang verwendet wird, rangieren Sie ein entsprechendes Resetsignal auf »LGx.Res Selbsthaltung«.

Wenn Logikgleichungen absteigend kaskadiert werden, dann müssen Signalverzögerungszeiten (Zykluszeiten) berücksichtigt werden.

Im Menü [Betrieb / Zustandsanzeige / Logik] kann der Status der Ein- und Ausgänge der Logikgleichungen überprüft werden.

6.19 Kommunikation (SCADA)

SCADA-(Kommunikations-)Protokoll wählen

Die verfügbaren SCADA-Protokolle hängen von der jeweils bestellten Hardware-Variante ab (siehe Gerätehandbuch). Zu beachten ist, dass (abgesehen von IRIG-B) immer nur ein Kommunikationsprotokoll aktiv sein kann.

Es muss daher eingestellt werden, welches der verfügbaren Kommunikationsprotokolle eingesetzt werden soll. Dies geschieht, indem der Einstellparameter [Projektierung] »*Protokoll*« auf das gewünschte Protokoll eingestellt wird.

Anschließend müssen im Allgemeinen noch protokollspezifische Einstellungen vorgenommen werden (siehe Gerätehandbuch).

6.19.1 IEC 61850(*)

(*) = nur verfügbar in Geräten, die dieses Protokoll unterstützen.

6.19.1.1 Erzeugen und Exportieren einer gerätespezifischen IID-/ICD-Datei

In jedem HighPROTEC-Gerät ist eine Beschreibung der eigenen Funktionen und Kommunikationsfähigkeiten in Form einer IID-/ICD-Datei hinterlegt (*Instantiated IED Description, IED Capability Description*). Diese Datei kann wie folgt exportiert und für die Konfiguration der Unterstation verwendet werden.

HINWEIS!



Die Parametrierung des Gerätes beeinflusst den Inhalt der IID-Datei.



1. ▷ Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem PC/Notebook und starten Sie *Smart view*.
2. ▷ Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Rufen Sie, je nach Version des HighPROTEC-Gerätes, entweder das Menü [Geräteparameter / IEC 61850] oder das Menü [Geräteparameter / IEC 61850 / Kommunikation] auf.
4. ▷ Klicken Sie im IEC 61850-Fenster auf das ICD-Icon.
5. ▷ Ab Version 3.10 werden sowohl Edition 1 als auch Edition 2 des IEC 61850-Protokolls unterstützt. Dann kann über das Auswahlfeld „Dateityp“ festgelegt werden, ob es eine IID-Datei für Edition 1 oder Edition 2 oder eine ICD-Datei für Edition 1 oder Edition 2 sein soll. (Für eine ältere Version reduziert sich die Auswahl auf IID oder ICD Edition 1.)
(Anmerkung: **Für eine typische Inbetriebnahme wird man eher eine IID** benötigen anstatt einer ICD. (Siehe allerdings auch den Hinweis unten zur Dateistruktur.)
Tragen Sie den Dateinamen ein und klicken auf »Speichern«.
6. ▷ Wiederholen Sie die Schritte für alle in der IEC 61850-Umgebung angeschlossenen Geräte.

HINWEIS!



Die Dateistruktur hat sich geändert:

Beginnend mit Version 5.30 von *Smart view* enthält ein exportiertes ICD alle vom Gerät unterstützten Logical Nodes, wohingegen ein IID nur diejenigen Logical Nodes enthält, die im Gerät tatsächlich konfiguriert, also aktiv, sind.

In früheren Versionen von *Smart view* fehlte allerdings diese Unterscheidung, man konnte nur ein ICD exportieren, und dieses ICD enthielt dann nur die konfigurierten Logical Nodes, d. h. es hatte die Struktur eines jetzigen IID.

6.19.1.2 Erzeugen und Exportieren einer beispielhaften SCD-Datei

Smart view kann eine beispielhafte SCD-Datei mit der Beschreibung der Funktionen und Kommunikationsfähigkeiten des verbundenen HighPROTEC-Gerätes erzeugen.



1. ▷ Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem PC/Notebook und starten Sie *Smart view*.
2. ▷ Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Rufen Sie, je nach Version des HighPROTEC-Gerätes, entweder das Menü [Geräteparameter / IEC 61850] oder das Menü [Geräteparameter / IEC 61850 / Kommunikation] auf.
4. ▷ Klicken Sie im IEC 61850-Fenster auf das SCD-Icon.
5. ▷ Ab Version 3.10 werden sowohl Edition 1 als auch Edition 2 des IEC 61850-Protokolls unterstützt. Dann kann über das Auswahlfeld „Dateityp“ festgelegt werden, ob die SCD-Datei für Edition 1 oder Edition 2 sein soll.
Tragen Sie den Dateinamen ein und klicken auf »Speichern«.

6.19.1.3 Importieren der SCD-Datei in das Gerät

Nachdem die Konfiguration der Unterstation abgeschlossen ist, muss die SCD-Datei jedem beteiligten Gerät übermittelt werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:



1. ▷ Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem PC/Notebook und starten Sie *Smart view*.
2. ▷ Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Rufen Sie, je nach Version des HighPROTEC-Gerätes, entweder das Menü [Geräteparameter / IEC 61850] oder das Menü [Geräteparameter / IEC 61850 / Kommunikation] auf.
4. ▷ Schalten Sie die IEC 61850-Kommunikation aus (»Funktion« = „Inaktiv“) und übertragen Sie den geänderten Parametersatz in das Gerät.
5. ▷ Klicken Sie im IEC 61850-Fenster auf das IEC-Icon.
6. ▷ Wählen Sie nun das Verzeichnis aus, in dem sich die SCD-Datei befindet. Wählen Sie diese aus und klicken Sie »Öffnen«.
 - ▶ Die Datei wird nun eingelesen und überprüft.
Ab Version 3.10 müssen Sie eventuell mittels Dropdown-Auswahl festlegen, ob Edition 1 oder Edition 2 des IEC 61850-Protokolls vorliegt. Die SCD-Datei wird dann erneut überprüft, dabei wird auch die eingestellte Edition mit der in der Datei kodierten verglichen.
7. ▷ Wenn kein interner Fehler erkannt wird, kann die Konfiguration in das Gerät übertragen werden. Betätigen Sie hierzu die Schaltfläche »Sende Konfig.«.
8. ▷ Jetzt erfolgt ggf. eine Passwortabfrage.
9. ▷ Schalten Sie die IEC-Kommunikation wieder ein (»Funktion« = „Aktiv“) und übertragen Sie den geänderten Parametersatz in das Gerät.
10. ▷ Wiederholen Sie die Schritte für alle in der IEC 61850-Umgebung angeschlossenen Geräte.
 - ▶ Sofern Sie keine Fehlermeldungen erhalten haben, ist die Konfiguration damit abgeschlossen.

WARNUNG!



Bei Änderungen der Konfiguration einer Unterstation muss in der Regel eine neue SCD-Datei erstellt werden. Diese muss zwingend an alle Geräte mittels *Smart view* übermittelt werden. Wird diese Übermittlung vergessen, sind IEC 61850-Fehlfunktionen die Folge.

Sofern Geräte nach Abschluss der Unterstationskonfiguration umparametriert werden, hat das ggf. Änderungen in der dazugehörigen ICD-Datei zur Folge – dies wiederum kann ein Update der SCD-Datei erforderlich machen.

6.19.2 Konfigurierbare Kommunikationsprotokolle(*)

(*) = nur verfügbar in Geräten, die die unten genannten Protokolle unterstützen und die mit einer Firmware-Version 3.6 oder später arbeiten.

Es besteht bei einigen der vom Schutzgerät unterstützten SCADA-Protokolle die Möglichkeit der Konfiguration. Das bedeutet, dass die interne Zuordnung von Datenobjekten zu protokollinternen Adressen an die Vorgaben der eigenen Leittechnik angepasst werden kann. Dies erfolgt mit einem speziellen PC-Software-Tool, *SCADApter*.

Die Protokolle, die eine solche freie Konfiguration unterstützen, sind derzeit folgende:

- IEC 60870-5-104 (ab **HighPROTEC Version 3.6**)
- Modbus (ab **HighPROTEC Version 3.6**)
- Profibus (ab **HighPROTEC Version 3.7**)
- IEC 60870-5-103 (ab **HighPROTEC Version 3.7**)

Für Details siehe die *SCADApter*-Dokumentation und die jeweiligen protokollspezifischen Kapitel im Handbuch des Schutzgerätes.

6.19.2.1 Datenobjekte zuweisen mit dem SCADApter

Software

Die Inbetriebnahme einer anwenderdefinierten Protokolldefinition läuft prinzipiell für alle Kommunikationsprotokolle, die das unterstützen, in gleicher Weise ab. Man operiert grundsätzlich immer auf einer separaten Datei vom Dateityp *.HptSMap, die alle Zuweisungen von Datenobjekten enthält. Diese Datei lässt sich mit einer speziellen PC-Software, *SCADApter*, bearbeiten, und die Parametrier-Software *Smart view* wird verwendet, um die bisherigen anwenderspezifischen Protokolldefinitionen vom *Smart view* (für weitere Änderungen) herunterzuladen bzw. eine angepasste *.HptSMap-Datei an das Schutzgerät zu übertragen.

HINWEIS!



Die ab Werk implementierten Zuweisungen können nicht heruntergeladen werden.

Die Zuweisungen auswählen

Der Parameter [Geräteparameter / Protokollname / Konfig. Datenobj.] »Art der SCADA-Zuordn.« kann entweder auf „Standard“ oder auf „Anwender-definiert“ eingestellt werden.

- „Standard“ — Das Schutzgerät verwendet die ab Werk vorgegebenen Datenobjektzuweisungen (also auch dann, wenn schon eine anwenderdefinierte *.HptSMap-Datei an das Schutzgerät übertragen wurde).
- „Anwender-definiert“ — Das Schutzgerät verwendet die anwenderdefinierten Datenobjektzuweisungen. (Wenn dann keine gültige *.HptSMap-Datei im Schutzgerät vorliegen sollte, wird dies dadurch erkennbar, dass das Gerät den Werteparameter [Geräteparameter / Protokollname / Extras] »Update-Intervall« = „Fehler 1/2“ setzt.)

Die Zuweisungen übertragen

Wenn vom Anwender schon zuvor eine Protokolldefinition erstellt und hochgeladen wurde, ist es möglich, diese vom Schutzgerät herunterzuladen, um weitere Änderungen vorzunehmen. (Die Werksvorgabe kann nicht heruntergeladen werden.)

Abhängig von der Einstellung »Art der SCADA-Zuordn.« handelt es sich bei den aktiven Zuweisungen entweder um die Werksvorgabe oder eine zuvor an das Schutzgerät übertragene Protokolldefinition.

Beide Übertragungsrichtungen führt man mit *Smart view* bei bestehender Verbindung mit dem Schutzgerät aus.

Nachdem die Geräteverbindung mit *Smart view* aktiv ist und alle Gerätedaten geholt wurden, macht man einen Doppelklick auf den Menü-Eintrag [Geräteparameter / Protokollname / Konfig. Datenobj.].

Es öffnet sich ein Dialogfenster mit (unter anderem) einer kleinen Schaltfläche »SCADA-Konfigurations-Transfer« (Siehe Abbildung, **(1)**.)

Ein Klick hierauf öffnet einen weiteren Dialog, »SCADA-Datenpunkte-Konfiguration«. Hier gibt es zwei Schaltflächen (**(2)** und **(a)** in der Abbildung).

Die Schaltfläche **(a)** startet das Herunterladen vom Schutzgerät: Das Schutzgerät sendet die (anwenderspezifische) SCADA-Protokolldefinitionen an *Smart view* und es erscheint ein »Speichern unter«-Dialog. Der Anwender kann nun die Protokolldefinitionen als

neue *.HptSMap-Datei speichern. (Dieses Herunterladen ist für die als Werksvorgabe implementierte Standard-Protokolldefinition nicht möglich.)

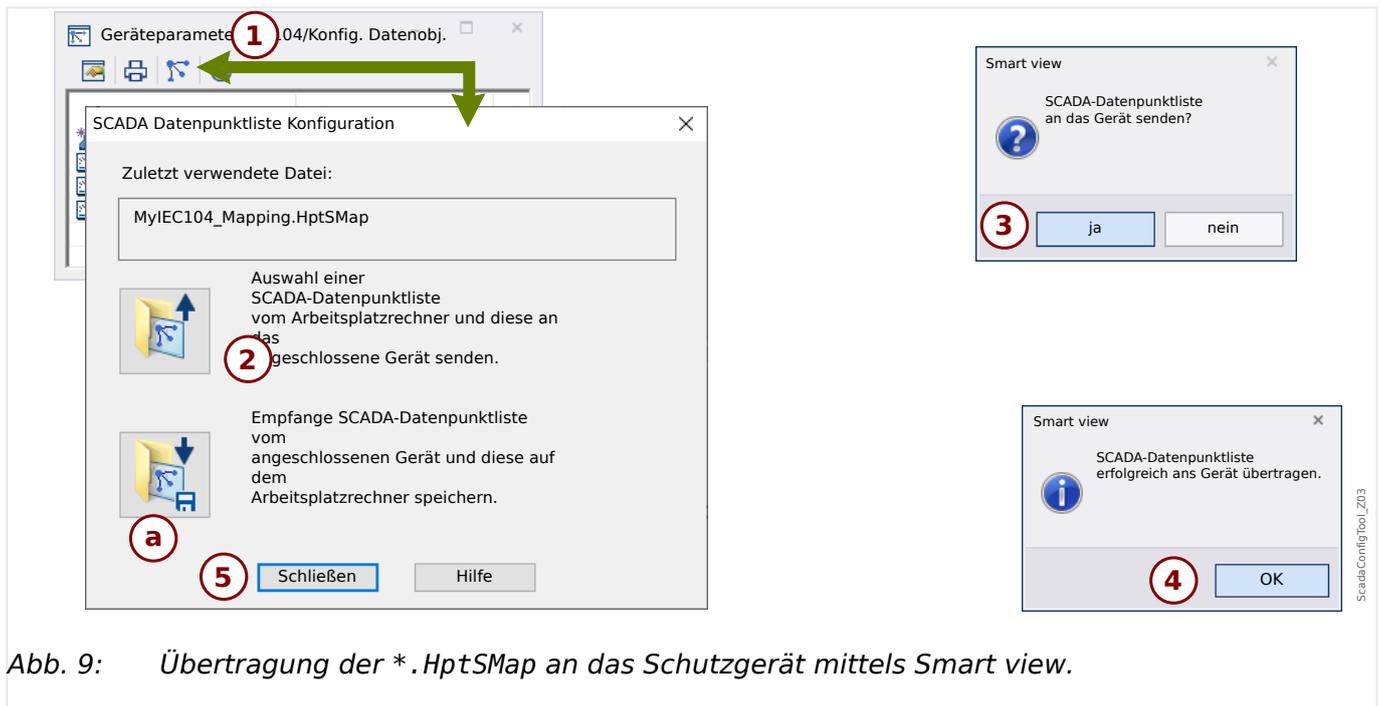


Abb. 9: Übertragung der *.HptSMap an das Schutzgerät mittels Smart view.

Die Schaltfläche **(2)**, »Auswahl einer SCADA-Datenpunktliste vom Arbeitsplatzrechner und diese an das angeschlossene Gerät senden«, startet die Übertragung einer *.HptSMap-Datei an das Schutzgerät. Wenn man hierauf klickt, öffnet sich ein gewöhnlicher Dateiwahl-Dialog.

In diesem navigiert man zu der gewünschten *.HptSMap-Datei und klickt auf »Öffnen«.

Smart view öffnet und prüft die *.HptSMap-Datei. Wenn sie mit dem angeschlossenen Schutzgerät kompatibel ist, wird der Anwender gefragt, ob diese übertragen werden solle **(3)**.

Man klickt auf »ja« (und gibt danach das Passwort für den Zugangsbereich »Admin-Lv3« ein).

Die Daten werden nun übertragen, anschließend wird der Anwender informiert, ob die Übertragung erfolgreich war **(4)**.

Der Anwender kann nun auf »Schließen« im Dialogfenster »SCADA-Konfigurations-Transfer« klicken **(5)** und zum Hauptarbeitsbereich von Smart view zurückkehren.

Zum Schluss muss diese anwenderspezifische Protokolldefinition noch aktiviert werden. Dies geschieht durch die Einstellung [Geräteparameter / Protokollname / Konfig. Datenobj.] »Art der SCADA-Zuordn.« = „Anwender-definiert“.

Vergessen Sie hierbei nicht, alle (oder alle geänderten) Parameter (von Smart view) an das Schutzgerät zu übertragen. Außerdem ist es ratsam, die „automatische Aktualisierung“ zu aktivieren, sodass alle Einträge im Dialogfenster [Konfig. Datenobj.] mit ihrem jeweils aktuellen Wert angezeigt werden.

6.19.3 Remote-Konfiguration für Leitungsdifferentialschutzgeräte(*)

(*) = nur verfügbar in HighPROTEC-Geräten mit Leitungsdifferentialschutz.

Smart view ermöglicht auch die Konfiguration des fernen („remote“) Gerätes über die Schutzkommunikationsschnittstelle.

HINWEIS!



Das lokale Leitungsdifferentialschutzgerät muss den Fernzugriff auf das ferne Gerät auf aktiv eingestellt haben.

HINWEIS!



Die TCP/IP-Ports im Bereich 52152 ... 52163 dürfen nicht durch eine Firewall blockiert sein und dürfen auch nicht durch eine andere (d. h. nicht von SEG stammende) PC-Anwendung genutzt werden.




1. ▷ Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem PC/Notebook und starten Sie *Smart view*.
 2. ▷ Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
 3. ▷ Nach dem Verbindungsaufbau erscheint ein Auswahlfenster für das lokale oder ferne Gerät.
 4. ▷ Wählen Sie in diesem Auswahlfenster »Fernes Gerät« aus.
- ▶ Es werden dann die Daten aus dem fernen Gerät geladen.
Der Gerätedaten-Baum in *Smart view* wird mit einem gelben Rahmen markiert, wenn Daten aus dem fernen Gerät angezeigt werden.

7 Verwaltung eines WIC1 (zweiter Generation mittels DiggIMEC)

7.1 Gerätedaten mittels Smart view laden



1. ▷ Starten Sie *Smart view*.
2. ▷ Stellen Sie sicher, dass die Verbindung ordnungsgemäß eingerichtet wurde. (Siehe [↔3.5 Ein WIC1 \(zweiter Generation\) mittels DiggIMEC verbinden.](#))
3. ▷ Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.

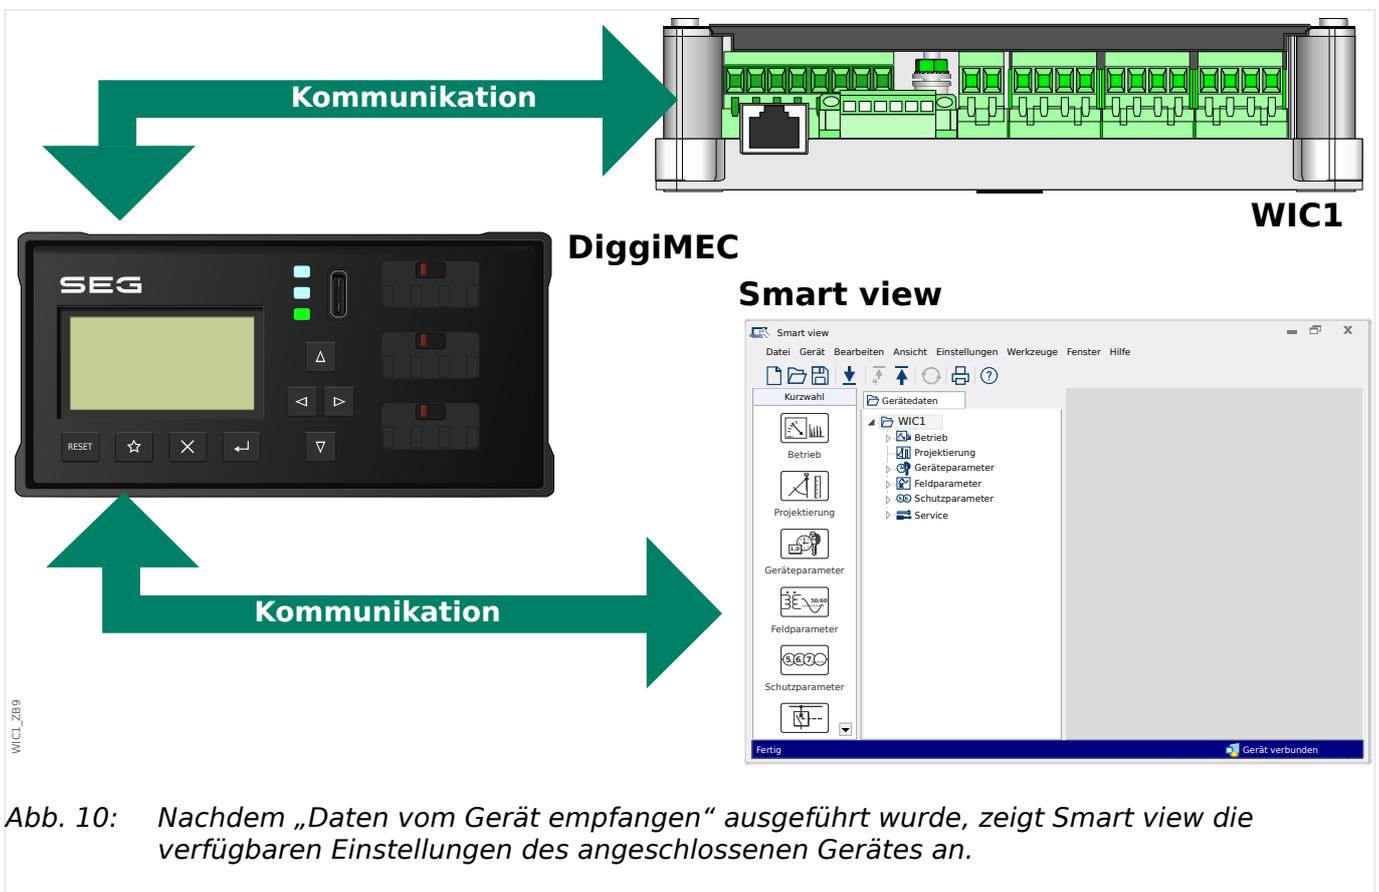

7.2 Gerätedaten mittels Smart view zum WIC1 übertragen

Wenn Sie eine Parameterdatei modifizieren, wird dies durch ein rotes Sternsymbol („*“) vor den geänderten Parametern in *Smart view* angezeigt.

Das Symbol (innerhalb des Geräteparameterbaums) zeigt an, dass die in *Smart view* geöffnete Datei nicht identisch ist mit der entsprechenden auf der Festplatte gespeicherten Datei.

Solange ein Sternsymbol angezeigt wird, können Sie mittels der Schaltfläche »Übertrage alle Parameter ins Gerät« alle Parameter ins Gerät übertragen.

Wenn Sie modifizierte Parameter lokal auf der Festplatte erfolgreich gespeichert haben, gelten diese nicht länger als modifiziert.

Falls Sie eine zuvor aus dem Gerät geladene Parameterdatei modifiziert haben und diese dann lokal gespeichert haben, ohne die geänderten Parameter auch ins Gerät zu übertragen, dann können Sie die durchgeführten Änderungen mittels der Schaltfläche »Übertrage alle Parameter ins Gerät« übertragen.



1. ▷ Um Parameter in das Gerät zu übertragen, wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag [Übertrage alle Parameter ins Gerät].
2. ▷ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
3. ▷ Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster (Popup) das Parametrierpasswort ein.
▶ Danach werden die Daten an das Gerät gesendet und von ihm übernommen.
4. ▷ Es erscheint eine Abfrage, ob die Änderungen als Datei gespeichert werden sollen. Im Allgemeinen ist es ratsam, dies zu befolgen. Wählen Sie einen geeigneten Speicherort und klicken Sie auf »Speichern«.
▶ Die Parameterdaten werden nun in dem von Ihnen gewählten Ordner gesichert.

7.3 Datensicherung und Dokumentation mittels Smart view

Sichern der Gerätedaten auf einem PC



1. ▷ Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag »Speichern unter«.
2. ▷ Vergeben Sie einen Namen und wählen Sie einen Speicherort auf Ihrer Festplatte.
3. ▷ Speichern Sie die Gerätedaten.

Ausdrucken von Gerätedaten mittels Smart view (Einstellliste)

Das Druckmenü der Bediensoftware *Smart view* stellt Ihnen kontextabhängig verschiedene Druckbereiche zur Auswahl.

- **Gesamten Geräteparameterbaum drucken:** Alle Werte und Parameter der aktuell geladenen Parameterdatei werden ausgedruckt.
- **Aktuelles Arbeitsfenster drucken:** Es werden nur die Werte des aktuellen Arbeitsfensters ausgedruckt. Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn mindestens ein Arbeitsfenster geöffnet ist.
- **Alle geöffneten Arbeitsfenster drucken:** Es werden die Werte aller Arbeitsfenster ausgedruckt. Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn mehr als ein Arbeitsfenster geöffnet ist.
- **Geräteparameterbaum ab aktueller Markierung drucken:** Alle Werte und Parameter ab der aktuellen Markierung im Navigationsfenster des Geräteparameterbaums werden ausgedruckt. Unterhalb dieser Auswahl wird der vollständige Name der aktuellen Markierung zusätzlich angezeigt.

7.4 Offline-Gerätekonfiguration mittels Smart view

Die Bediensoftware *Smart view* gestattet auch das Offline-Parametrieren. Das bedeutet, Sie können anhand von Gerätemodellen Geräte projektieren/vorparametrieren.

Ebenso können Sie die Parameterdatei aus einem Gerät auslesen, diese offline (z. B. im Büro) weiter bearbeiten und abschließend in das Gerät zurückübertragen.

Die Parameterdatei können Sie entweder:

- Aus einem Gerät laden (siehe [↔7.1 Gerätedaten mittels Smart view laden](#)),
- neu erzeugen (siehe weiter unten)
- oder aus einer lokal gespeicherten Datei heraus öffnen (Menü [Datei / Öffnen einer Parameterdatei]).

Um ein neues Gerät (Parameterdatei) mithilfe einer Gerätevorlage offline anzulegen und vorzuparametrieren:



1. ▷ Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag »Neue Parameterdatei anlegen«, um offline eine neue Parameterdatei zu erzeugen.
2. ▷ Wählen Sie in dem sich öffnenden Arbeitsfenster den richtigen Gerätetyp mit der korrekten Version aus. Stellen Sie in der Gerätekonfiguration nun die korrekten Optionen Ihres Geräts ein. **[*]**
3. ▷ Abschließend betätigen Sie die Schaltfläche »Übernehmen«.
4. ▷ Um die Gerätekonfiguration zu speichern, wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag »Speichern«.
5. ▷ Im Menü [Bearbeiten / Gerätekonfiguration (Typenschlüssel) ändern] können Sie die Gerätekonfiguration überarbeiten bzw. den Typenschlüssel der aktuellen Gerätekonfiguration einsehen.

Zum Übertragen der Parameter in ein Gerät siehe [↔7.2 Gerätedaten mittels Smart view zum WIC1 übertragen](#).

[*] Speziell beim WIC1 bestehen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Einträgen für die Gerätekonfiguration. Das heißt, es sind nicht alle Kombinationen von Eigenschaften verfügbar. *Smart view* weist nun ein generelles (und trotzdem vielleicht überraschendes) Verhalten auf, das sich zum Beispiel auch zeigt, wenn später beim Konfigurieren einzelne Parameter nicht mehr verfügbar sind (↔„[Plausibilitätsüberprüfung](#)“): Wenn nach einer Änderung eines Eintrages ein anderer Eintrag ungültig wird, dann wird dieser grundsätzlich nicht automatisch angepasst, weil dies – eventuell unbemerkt vom Anwender – zu unerwünschten Einstellungen führen könnte. Stattdessen wird der Eintrag am linken Rand mit einem roten Fragezeichen markiert, und das Dialogfenster (d. h. der Gerätetyp) lässt sich nicht erfolgreich quittieren. Der Anwender muss nun alle ungültig markierten Einträge mit einem Doppelklick aufrufen, es öffnet sich ein Editier-Dialog, in dem nur der/die jeweils verfügbare(n) Wert(e) zur Auswahl steht/steht, sodass nun ein gültiger Wert explizit vom Anwender mittels »OK« eingetragen werden muss.

7.5 Messwerte

Auslesen von Messwerten mittels Smart view



1. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
2. ▷ Rufen Sie im Navigationsbaum das Menü [Betrieb / Messwerte] auf, wählen Sie dort das gewünschte Untermenü.
 - ▶ Im Arbeitsfenster sehen Sie nun die (zum gewählten Untermenü gehörigen) Messwerte in einer tabellarischen Übersicht.
Ab WIC1 g2-Version 2.0: Für die Untermenüs [Schleppzeiger] (Statistik der Strommesswerte) und [Life Load] (Laststrom-Histogramm) ist jeweils auch eine Darstellung als Diagramm auswählbar.

HINWEIS!



Um die Messdaten zyklisch auszulesen, wählen Sie im Menü [Ansicht] »Automatisch aktualisieren«. Die Messwerte werden ca. alle 2 Sekunden aktualisiert.

Die Funktion »Automatisch aktualisieren« wirkt allerdings immer nur auf den Menübaum unterhalb des Schutzgeräte-Menüs [Betrieb] (d. h. Messwerte, Zustandswerte, etc.). Hierbei werden keine Einstellwerte aktualisiert (die z. B. direkt über die DIP-/HEX-Schalter des WIC1 geändert wurden). Einstellwerte werden nur durch die Taste »F2« am PC – bzw. den Smart view-Menüpunkt „Daten vom Gerät empfangen“ – erneut abgerufen, siehe [↪7.1 Gerätedaten mittels Smart view laden](#).

7.6 Zustandsanzeige mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
 2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
 3. ▷ Rufen Sie im Navigationsbaum das Menü [Betrieb / Zustandsanzeige] auf, wählen Sie dort das gewünschte Untermenü.
- ▶ Im Arbeitsfenster sehen Sie nun die (zum gewählten Untermenü gehörigen) Signale / Meldungen in einer tabellarischen Übersicht.

HINWEIS!



Um die Zustandsanzeige zyklisch zu aktualisieren, wählen Sie im Menü [Ansicht] »Automatisch aktualisieren«.

Zustand der Meldung / Moduleingang	Anzeige in <i>Smart view</i>
unwahr / »0«	0
wahr / »1«	1
Keine Verbindung zum Gerät oder beschäftigt (busy)	?

7.7 Rekorder

Auslesen des Fehlerrekorders mittels Smart view

⚙️	
1. ▷	Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
2. ▷	Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
3. ▷	Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Betrieb / Rekorder] das Icon »Fehlerrek«.
▶	Im Arbeitsfenster sehen Sie nun eine tabellarische Übersicht.
4. ▷	Doppelklicken Sie auf eine der Fehleraufzeichnungen in der Tabelle.
▶	Es öffnet sich ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Aufzeichnung, insbesondere den zugehörigen Messwerten.

VORSICHT!



Das WIC1 verfügt über keine Echtzeit-Uhr. Anstatt einer absoluten Zeit wird jeder Eintrag im Fehlerrekorder mit einer relativen Zeitangabe versehen. Diese relative (System-)Zeit gibt die Laufzeit des WIC1 seit dem letzten Neustart an, zusammen mit der bisherigen Gesamtzahl von WIC1-Neustarts (in Klammern).

Über das Druckmenü können Sie die Aufzeichnung in eine Textdatei exportieren. Gehen Sie wie folgt vor:

⚙️	
1. ▷	Rufen Sie im Arbeitsfenster, wie oben beschrieben, die Daten auf.
2. ▷	Betätigen Sie die Schaltfläche »Drucken«.
3. ▷	Betätigen Sie die Schaltfläche »Export in Datei«.
4. ▷	Vergeben Sie einen Dateinamen.
5. ▷	Wählen Sie einen Speicherort.
6. ▷	Betätigen Sie die Schaltfläche »Speichern«.

7.8 Parameter

Ändern eines Parameters mittels Smart view - Beispiel

Beispiel: Ändern eines Schutzparameters – Ändern der Kennlinie für die Überstromschutzfunktion »I><«.



1. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
2. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Schutzparameter«.
3. ▷ Doppelklicken Sie auf »I><«.
 - ▶ Im Arbeitsfenster sehen Sie nun eine tabellarische Übersicht derjenigen Parameter, die dieser Schutzfunktion im gewählten Parametersatz zugewiesen sind.
4. ▷ Doppelklicken Sie in dieser Tabelle den Wert/Parameter, den Sie ändern möchten (hier: »Kennl«).
5. ▷ Es wird ein Bearbeitungsfenster geöffnet, in dem Sie nun die gewünschte Kennlinie wählen können.
6. ▷ Bestätigen Sie die Änderung durch einen Klick auf den »OK«-Button.
7. ▷ Ändern Sie ggf. weitere Parameter. **[*]**
8. ▷ Wählen Sie den Menüpunkt [Gerät / Übertrage alle Parameter ins Gerät]. (Siehe auch [↪7.2 Gerätedaten mittels Smart view zum WIC1 übertragen.](#))
9. ▷ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, dass die Parameter im Gerät überschrieben werden sollen.
 - ▶ Danach werden die geänderten Daten an das Gerät gesendet und von ihm übernommen.
10. ▷ Es erscheint eine Abfrage, ob die Änderungen als Datei gespeichert werden sollen. Im Allgemeinen ist es ratsam, dies zu befolgen. Wählen Sie einen geeigneten Speicherort und klicken Sie auf »Speichern«.
 - ▶ Die geänderten Parameterdaten werden nun in dem von Ihnen gewählten Ordner gesichert.

HINWEIS!

Durch ein Sternsymbol („*“) vor den veränderten Parametern wird angezeigt, dass die Änderungen nur zwischengespeichert, aber noch nicht in einer Parameterdatei gespeichert wurden. Dies ist unabhängig davon, ob die Parameter zwischenzeitlich an das Schutzgerät übertragen wurden!

Der Titel des Programmfensters zeigt neben dem Parameternamen einen Stern.

Zur Steigerung der Übersichtlichkeit, insbesondere bei komplexen Parameteränderungen, wird im Menübaum auch auf jeder weiteren (zugeklappten) Menüebene oberhalb der zwischengespeicherten Parameter durch das Sternsymbol der Parameteränderungswunsch angezeigt („Sternchenspur“). Dadurch kann auch von der Hauptmenüebene aus jederzeit kontrolliert werden, wo noch nicht abschließend gespeicherte Parameteränderungen vorgenommen wurden.

Die „Sternchenspur“ wird entweder dann gelöscht, wenn die Änderungen als Parameterdatei gespeichert werden, oder wenn die Gerätedaten erneut vom Schutzgerät geladen werden.

[*] Manchmal bestehen Abhängigkeiten zwischen Parametern. Das heißt, ein geänderter Einstellwert macht unter Umständen einen anderen Parameter ungültig. *Smart view* markiert nun jeden ungültigen Parameter am linken Rand mit einem roten Fragezeichen, und die Übertragung der Einstellungen an das Gerät wird verweigert. Der Anwender muss nun alle ungültig markierten Parameter mit einem Doppelklick aufrufen. Das Bearbeitungsfenster zeigt dann nur den/die jeweils verfügbare(n) Wert(e) zur Auswahl an, sodass nun ein gültiger Wert explizit vom Anwender mittels »OK« zugewiesen werden kann. (Siehe auch ↪ „[Plausibilitätsüberprüfung](#)“.)

7.8.1 Parameterdateien

Parameterdateien haben die Dateinamenserweiterung *.WiPara und speichern alle Einstellungen, die man an einem Schutzgerät vorgenommen hat.

Eine WiPara-Datei bezieht sich immer auf ein spezielles „Gerätmodell“.

Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, eine neue Konfigurationsdatei anzulegen:

- Anlegen einer *.WiPara-Datei offline, d. h. ohne dass aktuell ein Schutzgerät verbunden ist. *Smart view* öffnet einen Auswahldialog, in dem der genaue Gerätetyp, für den die Konfigurationsdatei sein soll, (inklusive Typenschlüssel) erfragt wird. Siehe auch das Diagramm weiter unten. (Ein „Typenschlüssel“, auch Bestellschlüssel des Gerätes, ist ein Bezeichner aus Buchstaben und Ziffern, der einen Gerätetyp definiert, mitsamt Eigenschaften wie der Gehäuseart oder den verfügbaren Kommunikationsoptionen.)

In dem Dialog für den Typenschlüssel kann jede Eigenschaft per Doppelklick (oder durch einzelnen Klick mit nachfolgender Schaltfläche »Bearbeiten«) abgeändert und an das gewünschte Gerät angepasst werden. Alternativ kann man auch unten im Dialog, neben dem resultierenden Typenschlüssel, auf die Schaltfläche mit dem Bleistift klicken und die Abfolge von Buchstaben und Ziffern direkt eingeben.

Der Typenschlüssel eines vorliegenden Gerätes befindet sich in Form eines Aufklebers auf dem Gehäuse.

- Anlegen einer *.WiPara-Datei, während aktuell ein WIC1 (mit DiggiMEC) verbunden ist. In diesem Falle übernimmt *Smart view* alle Eigenschaften direkt vom Schutzgerät; nach der Übertragung fragt *Smart view*, ob man diese Daten als neue

WiPara-Datei ablegen möchte. (Natürlich kann eine bestehende WiPara-Datei auch zu einem späteren Zeitpunkt für ein anderes Schutzgerät wiederverwendet werden, sofern Geräteversion und Typenschlüssel übereinstimmen.)

Bei bestehender Verbindung kann man auch einfach den Wert des Parameters [Geräteparameter / Version] »CAT No.« nachsehen.

Als weitere Möglichkeit kann man auch in *Smart view* das Menü »[Datei → Eigenschaften]« aufrufen; es öffnet sich ein Fenster mit Informationen, dort steht unter anderem auch der Typenschlüssel.

Arbeiten mit Parameterdateien

Die Möglichkeiten, die Sie beim Arbeiten mit WIC1-Parameterdateien (*.WiPara) haben, entsprechen denjenigen bei HighPROTEC-Parameterdateien (*.HptPara), die hier beschrieben sind: ↪[6.11.1 Parameterdateien](#)

7.9 Version mittels Smart view ermitteln

Im Menü [Datei / Eigenschaften] finden Sie detaillierte Informationen zu den Eigenschaften der geöffneten Datei wie z. B. Software- und Geräteversion.

7.10 Darstellung von ANSI-Codes

Damit in *Smart view* zusätzlich ANSI-Codes angezeigt werden, gehen Sie wie folgt vor:



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*.
2. ▷ Setzen Sie im Menü [Einstellungen] das Häkchen vor »Anzeige der ANSI-Gerätenummern«.

7.11 Grafische Darstellung von Auslösekurven

Smart view unterstützt die grafische Darstellung von Auslösecharakteristiken. Abhängig vom Gerätetyp und der Gerätekonfiguration können z. B. folgende Auslösekurven grafisch angezeigt werden:

- Überstromauslösekurven (ANSI, IEC,...)
- Erdstromauslösekurven (ANSI, IEC,...)



Beispiel: Grafische Anzeige der Überstromauslösekurve »I>«

1. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden, laden Sie sie aus einer Datei oder aus dem Gerät.
2. ▷ Navigieren Sie im Navigationsbaum in das Menü [Schutzparameter / I>].
3. ▷ Doppelklicken Sie die Schutzstufe »I>«.
 ▶ Im Arbeitsfenster sehen Sie die tabellarische Übersicht über die Parameter, die dieser Schutzfunktion zugewiesen sind und u. a. die Auslösecharakteristik definieren.
4. ▷ Klicken Sie in der oberen Befehlsleiste dieses Arbeitsfensters auf das Icon »Anzeige Charakteristik«: 
- ▶ In einem weiteren Arbeitsfenster sehen Sie nun die grafische Darstellung der aktuell eingestellten Auslösecharakteristik.

Auslösekurven hinzufügen oder entfernen

In das Arbeitsfenster für die Charakteristik-Kurven können noch weitere Kurven aus anderen Schutzstufen oder Parametersätzen hinzugefügt werden.



Beispiel: Hinzufügen weiterer Kurven zur Auslösekurve der Überstromschutzfunktion »I>«


1. ▷ Öffnen Sie, wie im obigen Beispiel beschrieben, das Arbeitsfenster für die grafische Darstellung der Auslösekurve der Schutzstufe »I>«.
2. ▷ Klicken Sie in der oberen Befehlsleiste dieses Arbeitsfensters auf das Icon »Kurven Hinzufügen/Entfernen«: 
- ▶ Es wird ein Auswahlfenster geöffnet, darin legen Sie folgendes fest bzw. wählen Sie aus:
 - Welche weiteren Schutzstufen sollen zusätzlich dargestellt werden? (Diese Auswahlmöglichkeit ist nur verfügbar, wenn mehrere Schutzstufen des gleichen Typs projiziert sind).
3. ▷ Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Kurven.
4. ▷ Schließen Sie das Bearbeitungsfenster mit »Übernehmen«.
 ▶ Die grafische Anzeige der Auslösecharakteristik wird nun aktualisiert und die zusätzlich ausgewählten Kurven werden ebenfalls in diesem Fenster dargestellt.

8 Verwaltung eines HighTECH Line-Gerätes

8.1 Gerätedaten mittels Smart view laden



1. ▷ Starten Sie *Smart view*.
2. ▷ Stellen Sie sicher, dass die Verbindung ordnungsgemäß eingerichtet wurde. (Siehe →3.6 [Ein HighTECH Line-Schutzgerät verbinden.](#))
3. ▷ Verbinden Sie Ihren PC mit dem Gerät.
4. ▷ Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.

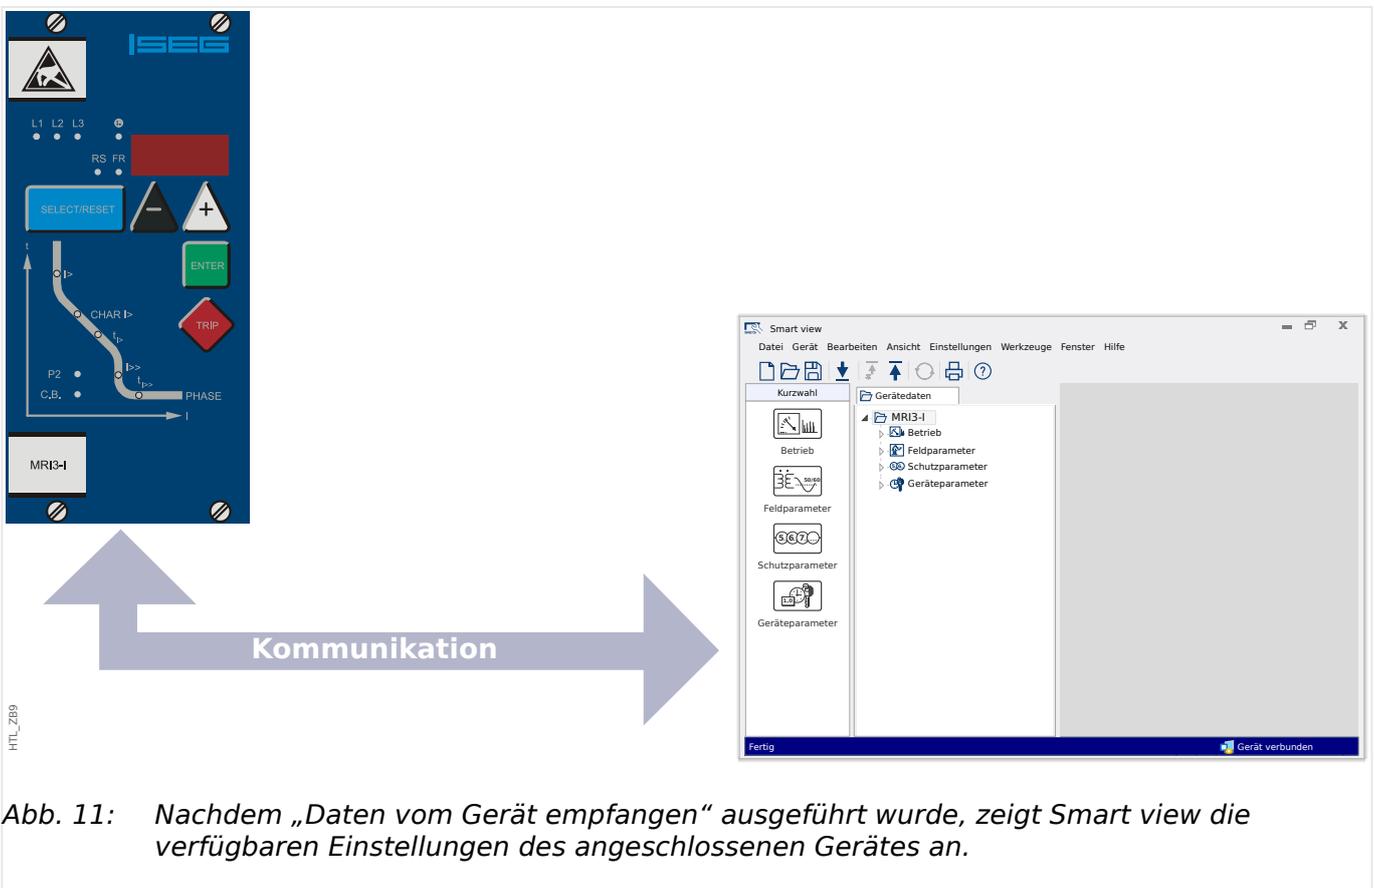

8.2 Gerätedaten mittels Smart view ins Gerät übertragen

WARNUNG!



Die Schaltfläche »Übertrage geänderte Parameter ins Gerät« überträgt stets nur alle noch nicht lokal gesicherten Parameteränderungen ins Gerät.

Wenn Sie eine Parameterdatei modifizieren, wird dies durch ein rotes Sternsymbol („*“) vor den geänderten Parametern in *Smart view* angezeigt.

Das Symbol (innerhalb des Geräteparameterbaums) zeigt an, dass die in *Smart view* geöffnete Datei nicht identisch ist mit der entsprechenden auf der Festplatte gespeicherten Datei.

Solange ein Sternsymbol angezeigt wird, können Sie mittels der Schaltfläche »Übertrage geänderte Parameter ins Gerät« alle durch ein solches Symbol gekennzeichneten Parameter ins Gerät übertragen.

Wenn Sie modifizierte Parameter lokal auf der Festplatte erfolgreich gespeichert haben, gelten diese nicht länger als modifiziert und können auch nicht mehr mittels der Schaltfläche »Übertrage geänderte Parameter ins Gerät« übertragen werden.

Falls Sie eine zuvor aus dem Gerät geladene Parameterdatei modifiziert haben und diese dann lokal gespeichert haben, ohne die geänderten Parameter auch ins Gerät zu übertragen, dann können Sie die durchgeführten Änderungen nicht mehr mittels der Schaltfläche »Übertrage geänderte Parameter ins Gerät« übertragen. In einem solchen Fall müssen Sie die Schaltfläche »Übertrage alle Parameter ins Gerät« benutzen, um sicherzustellen, dass alle Parameter ins Gerät übertragen werden.

HINWEIS!



Die Schaltfläche »Übertrage geänderte Parameter ins Gerät« funktioniert nur dann, wenn es im *Smart view* modifizierte Parameter gibt.

Die Schaltfläche »Übertrage alle Parameter ins Gerät« überträgt demgegenüber immer alle Geräteparameter (sofern keine ungültigen Geräteparameter bzw. Implausibilitäten vorliegen, siehe →„Ändern eines Parameters mittels Smart view – Beispiel“).



1. ▷ Um geänderte Parameter in das Gerät zu übertragen, wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag [Übertrage geänderte Parameter ins Gerät].
2. ▷ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage »Sollen die geänderten Parameter im Gerät überschrieben werden?«
3. ▷ Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster (Popup) das Parametrierpasswort ein.
 - ▶ Danach werden die geänderten Daten an das Gerät gesendet und von ihm übernommen.
4. ▷ Es erscheint eine Abfrage, ob die Änderungen als Datei gespeichert werden sollen. Im Allgemeinen ist es ratsam, dies zu befolgen. Wählen Sie einen geeigneten Speicherort und klicken Sie auf »Speichern«.

8 Verwaltung eines HighTECH Line-Gerätes

8.2 Gerätedaten mittels Smart view ins Gerät übertragen

- ▶ Die geänderten Parameterdaten werden nun in dem von Ihnen gewählten Ordner gesichert.

8.3 Datensicherung und Dokumentation mittels Smart view

Sichern der Gerätedaten auf einem PC



1. ▷ Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag »Speichern unter«.
2. ▷ Vergeben Sie einen Namen und wählen Sie einen Speicherort auf Ihrer Festplatte.
3. ▷ Speichern Sie die Gerätedaten.

Ausdrucken von Gerätedaten mittels Smart view (Einstellliste)

Das Druckmenü der Bediensoftware *Smart view* stellt Ihnen kontextabhängig verschiedene Druckbereiche zur Auswahl.

- **Gesamten Geräteparameterbaum drucken:** Alle Werte und Parameter der aktuell geladenen Parameterdatei werden ausgedruckt.
- **Aktuelles Arbeitsfenster drucken:** Es werden nur die Werte des aktuellen Arbeitsfensters ausgedruckt. Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn mindestens ein Arbeitsfenster geöffnet ist.
- **Alle geöffneten Arbeitsfenster drucken:** Es werden die Werte aller Arbeitsfenster ausgedruckt. Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn mehr als ein Arbeitsfenster geöffnet ist.
- **Geräteparameterbaum ab aktueller Markierung drucken:** Alle Werte und Parameter ab der aktuellen Markierung im Navigationsfenster des Geräteparameterbaums werden ausgedruckt. Unterhalb dieser Auswahl wird der vollständige Name der aktuellen Markierung zusätzlich angezeigt.

8.4 Offline-Gerätekonfiguration mittels Smart view

Die Bediensoftware *Smart view* gestattet auch das Offline-Parametrieren. Das bedeutet, Sie können anhand von Gerätemodellen Geräte projektieren/vorparametrieren.

Ebenso können Sie die Parameterdatei aus einem Gerät auslesen, diese offline (z. B. im Büro) weiter bearbeiten und abschließend in das Gerät zurückübertragen.

Die Parameterdatei können Sie entweder:

- Aus einem Gerät laden (siehe [↔8.1 Gerätedaten mittels Smart view laden](#)),
- neu erzeugen (siehe weiter unten)
- oder aus einer lokal gespeicherten Datei heraus öffnen (Menü [Datei / Öffnen einer Parameterdatei]).

Um ein neues Gerät (Parameterdatei) mithilfe einer Gerätevorlage offline anzulegen und vorzuparametrieren:



1. ▷ Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag »Neue Parameterdatei anlegen«, um offline eine neue Parameterdatei zu erzeugen.
2. ▷ Wählen Sie in dem sich öffnenden Arbeitsfenster den richtigen Gerätetyp mit der korrekten Version aus.
3. ▷ Um die Gerätekonfiguration zu speichern, wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag »Speichern«.

Zum Übertragen der Parameter in ein Gerät siehe [↔8.2 Gerätedaten mittels Smart view ins Gerät übertragen](#).

8.5 Messwerte

Auslesen von Messwerten mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
 2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
 3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
 4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Zweiges [Betrieb] das »Messwerte-Icon«.
 5. ▷ Rufen Sie durch einen Doppelklick die gewünschten Messwerte auf.
- ▶ Im Arbeitsfenster sehen Sie nun die Messwerte in einer tabellarischen Übersicht.

HINWEIS!



Um die Messdaten zyklisch auszulesen, wählen Sie im Menü [Ansicht] »Automatisch aktualisieren«. Die Messwerte werden ca. alle 2 Sekunden aktualisiert.

8.6 Zustandsanzeige mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Betrieb] das Icon »STATUS«.

HINWEIS!



Um die Zustandsanzeige zyklisch zu aktualisieren, wählen Sie im Menü [Ansicht] »Automatisch aktualisieren«.

Zustand der Meldung / Moduleingang	Anzeige in <i>Smart view</i>
unwahr / »0«	0
wahr / »1«	1
Keine Verbindung zum Gerät oder beschäftigt (busy)	?

8.7 Rekorder

Auslesen eines Störschriebes mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Betrieb / Rekorder] das Icon »Störschr«.
 ▶ Im Arbeitsfenster sehen Sie nun eine tabellarische Vorschau über alle im Gerät gespeicherten Störschriebe.
5. ▷ Durch einen Doppelklick auf einen Störschrieb in der Vorschautabelle wird ein Fenster geöffnet. Wählen Sie einen Speicherort für den Störschrieb aus.
6. ▷ Sie können den Störschrieb direkt mit der separaten Software *DataVisualizer* analysieren, indem Sie die Frage: „Sollen die empfangenen Daten mit dem *DataVisualizer* angezeigt werden?“ mit »ja« beantworten.

Löschen eines Störschriebes mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Betrieb / Rekorder] das Icon »Störschr«.
 ▶ Im Arbeitsfenster sehen Sie nun eine tabellarische Vorschau über alle im Gerät gespeicherten Störschriebe.
5. ▷ Um einen Störschrieb zu löschen doppelklicken Sie auf: »X« (das rote x) vor dem Störschrieb in der Vorschautabelle und bestätigen Sie die Nachfrage.

Auslesen des Fehlerrekorders mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Betrieb«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Betrieb / Rekorder] das Icon »Fehlerrek«.
 ▶ Im Arbeitsfenster sehen Sie nun eine tabellarische Übersicht.

Über das Druckmenü können Sie die Aufzeichnung in eine Textdatei exportieren. Gehen Sie wie folgt vor:



- 1.** ▷ Rufen Sie im Arbeitsfenster, wie oben beschrieben, die Daten auf.
- 2.** ▷ Betätigen Sie die Schaltfläche »Drucken«.
- 3.** ▷ Betätigen Sie die Schaltfläche »Export in Datei«.
- 4.** ▷ Vergeben Sie einen Dateinamen.
- 5.** ▷ Wählen Sie einen Speicherort.
- 6.** ▷ Betätigen Sie die Schaltfläche »Speichern«.

8.8 Parameter

Ändern eines Parameters mittels Smart view - Beispiel

Beispiel: Ändern eines Schutzparameters: Ändern der Kennlinie für die Überstromschutzfunktion in Parametersatz 1).



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »SCHUTZPARAMETER«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [SCHUTZPARAMETER] das Icon »Satz 1«.
5. ▷ Doppelklicken Sie in dieser Tabelle den Wert/Parameter, den Sie ändern möchten (hier: »CHAR I> Kennlinien«).
6. ▷ Es wird ein Bearbeitungsfenster geöffnet, in dem Sie nun die gewünschte Kennlinie wählen können.
7. ▷ Bestätigen Sie die Änderung durch einen Klick auf »OK«.
8. ▷ Ändern Sie ggf. weitere Parameter.
9. ▷ Um die geänderten Parameter in das Gerät zu übertragen, haben Sie im Menü [Gerät] zwei Optionen, nämlich entweder alle oder nur die geänderten Parameter zu übertragen, siehe ↪8.2 [Gerätedaten mittels Smart view ins Gerät übertragen](#).
10. ▷ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, dass die Parameter im Gerät überschrieben werden sollen.

HINWEIS!



Durch ein Sternsymbol („*“) vor den veränderten Parametern wird angezeigt, dass die Änderungen nur zwischengespeichert, aber noch nicht in einer Parameterdatei gespeichert wurden. Dies ist unabhängig davon, ob die Parameter zwischenzeitlich an das Schutzgerät übertragen wurden!

Der Titel des Programmfensters zeigt neben dem Parameternamen einen Stern.

Zur Steigerung der Übersichtlichkeit, insbesondere bei komplexen Parameteränderungen, wird im Menübaum auch auf jeder weiteren (zugeklappten) Menüebene oberhalb der zwischengespeicherten Parameter durch das Sternsymbol der Parameteränderungswunsch angezeigt („Sternchenspur“). Dadurch kann auch von der Hauptmenüebene aus jederzeit kontrolliert werden, wo noch nicht abschließend gespeicherte Parameteränderungen vorgenommen wurden.

Die „Sternchenspur“ wird entweder dann gelöscht, wenn die Änderungen als Parameterdatei gespeichert werden, oder wenn die Gerätedaten erneut vom Schutzgerät geladen werden.

Parametersatzumschaltung mittels Smart view



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Doppelklicken Sie im Navigationsbaum das Icon »Schutzparameter«.
4. ▷ Doppelklicken Sie innerhalb des Menüzweiges [Schutzparameter] das Icon »PS«.
5. ▷ Konfigurieren Sie die Parametersatzumschaltung bzw. wählen Sie manuell einen aktiven Parametersatz.

8.9 Datum und Uhrzeit mittels Smart view synchronisieren



1. ▷ Falls *Smart view* noch nicht läuft: Starten Sie *Smart view*.
2. ▷ Falls die Gerätedaten noch nicht geladen wurden: Wählen Sie im Menü [Gerät] den Eintrag »Daten vom Gerät empfangen«.
3. ▷ Navigieren Sie im Navigationsbaum zum Eintrag »Datum/Uhrzeit« im Menüweig [Geräteparameter / Zeit] und doppelklicken Sie diesen.
 - ▶ Es öffnet sich ein Dialog, der die aktuellen Zeiten des Gerätes sowie des PCs anzeigt.
4. ▷ Klicken Sie auf die Schaltfläche »Synchronisieren«.
 - ▶ Das Gerät übernimmt Datum und Uhrzeit vom PC.

8.10 Version mittels Smart view ermitteln

Im Menü [Datei / Eigenschaften] finden Sie detaillierte Informationen zu den Eigenschaften der geöffneten Datei wie z. B. Software- und Geräteversion.

Stichwortverzeichnis

A

ANSI-Codes	69, 94
Abzweigsteuerbild (Single-Line)	72
Auslösekurven	70, 95
Automatisch aktualisieren	45, 87

B

Berechtigungspasswort	56
Bestellschlüssel	41, 44, 68, 86, 91

C

connection	
Modbus tunnel	19

D

DM-Version	41
Daten vom Gerät empfangen	39
Datum + Uhrzeit	67
Deinstallation von Smart view	13
Diagramme (graphische Messwertdarstellung)	87
Digitale Eingänge	65

E

Ereignisrekorder	50
Exit-Codes	37

F

Fehlerrekorder	49
Fernzugriff	82
Fragezeichen (vor einem Parameter)	60

H

HptPage-Datei	72
HptPara-Datei	72

I

ICD-Datei	76
IEC 60870-5-104	79
IEC 61850	76
IID-Datei	76
Installation	10

K

Kommandozeilen-Parameter	31
Konfigurierbare Kommunikationsprotokolle	79
keyboard shortcuts	38

L

Life Load	87
Logik	74

M

MODBUS	79
Messwerte	45
Automatisch aktualisieren	45, 87

N

Nullmodem-Kabel	13, 21
-----------------------	--------

P

Page Editor	72
Parameter bearbeiten	58
Parameterdateien	61, 91

Eigenschaften	62
konvertieren	63
vergleichen	63
Parametersätze	60
kopieren	60
vergleichen	61
Plausibilitätsüberprüfung	60
Programmierbare Logik	74

R

Rekorder

Ereignisrekorder	50
Fehlerrekorder	49
Motorstartrekorder	52
Motorstatistikrekorder	55
Selbstüberwachungsrekorder	55
Störschreiber	48
Trendrekorder	49
Remote-Konfiguration	82
Rückgabewerte	37
Rücksetzen (=Quittieren) von LEDs, Relais, Aus-Befehlen	46, 46
Rücksetzen von Zählern	46

S

SCADA

IEC 60870-5-104	79
IEC 61850	76
MODBUS	79
Protokoll wählen	75
SCADApter	79
SCD-Datei	
Export	77

Import	78
Schaltgerät	72
Schleppzeiger	87
Schnittstellenadapter XRS1	26
Selbstüberwachungsrekorder	55
Smart view	9
Störschreiber	48

T

TXT-Datei	42
Tastaturbefehle	38
Trendrekorder	49
Typenschlüssel	41, 44, 68, 86, 91

U

USB-Kabel	13, 15
USB/Seriell-Adapter	13, 21, 22, 26
Ungültiger Gerätetyp	41

V

Verbindung

HighPROTEC, Ethernet-Verbindung	14, 17
HighPROTEC, USB-Verbindung	14, 15
HighPROTEC, serielle Verbindung	14, 21
HighTECH Line	14, 25
Professional Line	14, 26
WIC1-DiggiMEC	14, 23
sichere Kommunikation	14
Verbindungspasswort	56
Version	68

X

XRS1 Schnittstellenadapter	26
----------------------------------	----

Z

Zubehör	13
Zustandsanzeige	47

Ü

Übertragung von Gerätedaten


Übertrage alle Parameter ins Gerät	40, 84, 97
Übertrage geänderte Parameter ins Gerät	40, 97

Smart view SE

Smart view

HANDBUCH

docs.SEGelectronics.de/smart_view

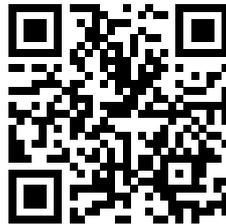

SEG Electronics GmbH behält sich das Recht vor, jeden beliebigen Teil dieser Publikation jederzeit zu verändern und zu aktualisieren. Alle Informationen, die durch SEG Electronics GmbH bereitgestellt werden, wurden auf ihre Richtigkeit nach bestem Wissen geprüft. SEG Electronics GmbH übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die Inhalte, sofern SEG Electronics GmbH dies nicht explizit zusichert.



SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Telefon: +49 (0) 21 52 145 0

Internet: www.SEGelectronics.de

Vertrieb

Telefon: +49 (0) 21 52 145 331

Telefax: +49 (0) 21 52 145 354

E-Mail: sales@SEGelectronics.de

Service

Telefon: +49 (0) 21 52 145 600

Telefax: +49 (0) 21 52 145 354

E-Mail: support@SEGelectronics.de

Für eine komplette Liste aller Anschriften / Telefon- / Fax-Nummern / E-Mail-Adressen aller Niederlassungen besuchen Sie bitte unsere Homepage.